

平成25年5月31日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件  
(うちガスこんろ(都市ガス用)1件、ガスこんろ(LPガス用)1件、  
ガス栓(LPガス用)1件、石油給湯機1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 5件  
(うち電子レンジ1件、折りたたみ椅子(レジャー用)1件、  
水筒(ステンレス製)1件、デスクトップパソコン1件、  
電気温風機(セラミックファンヒーター)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 4件  
(うち電気冷蔵庫1件、ルーター(パソコン周辺機器)1件、  
踏台(アルミニウム合金製)1件、照明器具(センサー付き)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)  
において、審議を予定している案件  
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会  
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号A201000968及びA201200421を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) 東亜金属株式会社が輸入した水筒（ステンレス製）の新規リコール（無償交換）について（管理番号A201300148）（経済産業省と同時公表）

#### ① 事故事象について

東亜金属株式会社が輸入した水筒（ステンレス製）を斜めに持ち蓋を開けようとしたところ蓋が外れ、中のお湯が手にかかり火傷を負いました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、ステンレスボトル本体と樹脂製の蓋のかみ合わせに不良が生じ、蓋が外れる不具合が発生し事故に至ったものと考えられます。

これまで同社が輸入した水筒（ステンレス製）について、消費生活用製品安全法第35条第1項に基づき報告された重大製品事故は1件（本件事故）です（管理番号A201300148）。

#### ② 再発防止策について

同社は、対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、本日、ホームページへの情報掲載を行うとともに、販売店での店頭告知を順次実施し、対象製品について無償交換（改良済み代替品との交換）を実施します。

#### ③ 対象製品：商品名、品番、JANコード、販売期間、回収対象数

商品名	品番	JANコード	販売期間	回収対象数
アウトドア・ ステンレスマグボトル	314-014	4515424014077	2012年2月 ～ 2013年2月	24,796個
	314-015	4515424014084		
	314-016	4515424014091		
	314-019	4515424014121		
	314-020	4515424014138		
	314-021	4515424014145		
	314-023	4515424014169		

#### 対象製品の外観



314-014 314-015 314-016 314-019 314-020 314-021 314-023

対象製品の確認方法：品番はパッケージ裏側のバーコードシールに記載されています。



④事業者の対応

改良品との無償交換を実施します。

⑤事業者の告知

- ・ホームページへの情報掲載 平成25年5月31日(金)
- ・販売店での店頭告知 平成25年5月31日(金)以降順次

⑥消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(東亜金属株式会社の問合せ先)

電話番号：0120-777-981

受付時間：9時～17時(土・日・祝日を除く。)

ホームページ：<http://www.toa-corp.com/kigyuu/fuguai.html>

(2) 森田電工株式会社（現 株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミックファンヒーター）について（管理番号A201300153）

①事象

異臭に気付き確認すると、森田電工株式会社（現 株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミックファンヒーター）から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償点検・改修）について

同社は、対象製品（下記③）について、セラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン（平型）端子部において、接触不良による接触抵抗により過熱が生じ、出火に至るおそれがあることから、平成7年12月18日及び平成10年2月9日に新聞社告の掲載、平成10年9月17日からホームページへ情報を掲載し、注意喚起を行うとともに対象製品について無償点検・改修を実施しています。

なお、今回の事故原因は現時点では不明ですが、対象製品について更なる無償点検・改修を呼び掛けるため取組を検討中です。

③対象製品等：機種名、製造番号、製造期間、改修対象台数


機種名	製造番号	製造期間	改修対象台数
MDS-1200CT	M100001 ～	平成元年6月 ～	26,000台
	M131000	平成元年11月	
合計			26,000台

平成7年12月18日からリコールを実施  
改修率 3.3%（平成25年5月30日現在）

対象製品の外観



対象製品の確認方法：機種名、対象製造番号は商品裏側のラベルに表示しています。

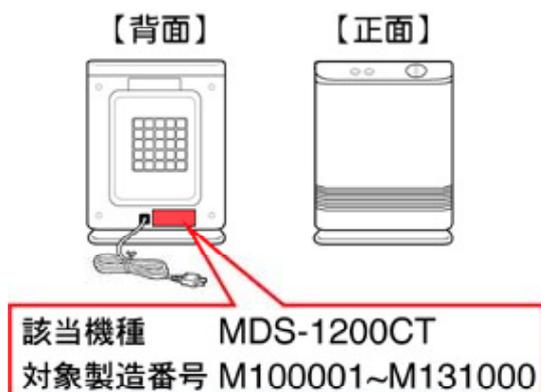

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・改修等を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(株式会社ユーイングの問合せ先)

電話番号：0120-911-597

受付時間：9時～17時（土・日・祝日及び事業者指定休日を除く。）

ホームページ：<http://www.uing.u-tc.co.jp/announce/doc/a06000001.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課  
(製品事故情報担当) 担当：大木、長井、川船<sup>かわふね</sup>  
電話：03-3507-9204（直通）  
FAX：03-3507-9290

(東亜金属株式会社が輸入した水筒（ステンレス製）の新規リコール（無償交換）についての発表資料に関する問合せ先）  
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：宮下、谷、山田 電話：03-3501-1707（直通）  
FAX：03-3501-2805

(森田電工株式会社（現 株式会社ユーイング）が製造した電気温風機（セラミックファンヒーター）についての発表資料に関する問合せ先）  
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707（直通）  
FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300145	平成25年5月3日	平成25年5月27日	ガスこんろ(都市ガス用)	KGT-56D2	リンナイ株式会社	火災 重傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	5月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201300146	平成25年5月8日	平成25年5月27日	ガスこんろ(LPガス用)	RT-660GFTS(BK)-L	リンナイ株式会社	火災 重傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A201300151	平成25年5月16日	平成25年5月27日	ガス栓(LPガス用)	YOF-200FGH(矢崎総業株式会社(現矢崎エナジーシステム株式会社)ブランド)	大洋技研工業株式会社(矢崎総業株式会社(現矢崎エナジーシステム株式会社)ブランド)	火災	当該製品に接続したガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品が接続されていない側の口の開閉状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201300155	平成25年5月20日	平成25年5月28日	石油給湯機	OQB-G405WFF	株式会社ノーリツ	火災	当該製品及び周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000968	平成23年1月7日	平成23年2月17日	電子レンジ	MJ-50HL5	LG電子ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan株式会社) (輸入事業者)	火災	容器を煮沸消毒するため、当該製品のタイマーをセットして外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、タイマーの不具合により連続加熱し、調理庫内のほ乳ビン(プラスチック製)が過熱したことにより、出火に至ったものと考えられるが、タイマーが焼失しているため、原因の特定には至らなかった。	神奈川県	平成23年2月22日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200421	平成24年8月21日	平成24年9月10日	折りたたみ椅子(レジャー用)	No. -M3903	パール金属株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に座ったところ、当該製品の座面布地が破れ、転倒し、負傷した。調査の結果、座面生地が日光等の要因で脆化していた状態で使用を続けていたため、使用による荷重及び落下衝撃が加わったことにより座面生地が破断し事故に至ったものと考えられる。 なお、本体表示には保管・劣化に関する注意記載がされていたが、劣化による破断の危険性については記載がなかった。	兵庫県	平成24年9月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300148	平成25年2月28日	平成25年5月27日	水筒(ステンレス製)	314-020	東亜金属株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を斜めに持ち蓋を開けようとしたところ蓋が外れ、中のお湯が手にかかり火傷を負った。 事故原因は、現在、調査中であるが、ステンレスボトル本体と樹脂製の蓋のかみ合わせに不良が生じ、蓋が外れる不具合が発生し事故に至ったものと考えられる。	岩手県	事業者が事故を認識したのは、5月14日 5月31日からリコールを実施 (特記事項を参照)
A201300150	平成25年4月30日	平成25年5月27日	デスクトップパソコン	OptiPlex GX280	デル株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品の電源を入れた後、しばらくして当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、5月22日
A201300153	平成25年5月20日	平成25年5月28日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	MDS-1200CT	森田電工株式会社 (現 株式会社ユーイング)	火災	異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	平成7年12月18日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 3.3% 5月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300147	平成25年5月14日	平成25年5月27日	電気冷蔵庫	火災	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201300149	平成25年5月12日	平成25年5月27日	ルーター(パソコン周辺機器)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201300152	平成25年5月13日	平成25年5月27日	踏台(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品に跨って使用中、降りる際に転倒し、負傷した。当該製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A201300154	平成25年5月19日	平成25年5月28日	照明器具(センサー付き)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

折りたたみ椅子（レジャー用）（管理番号：A201200421）



デスクトップパソコン（管理番号：A201300150）

