

平成29年12月5日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

石油給湯機付ふろがま、電気式床暖房、エアコン、電気ストーブ（カーボンヒーター）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|--|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うち石油給湯機付ふろがま1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
（うち電気式床暖房1件、照明器具1件、
エアコン1件、ショッピングカート1件、
電気ストーブ（カーボンヒーター）1件） | 5件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
（うちパワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件） | 1件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社長府製作所が製造した石油給湯機付ふろがまについて（管理番号：A201700543）

① 事故事象について

株式会社長府製作所（法人番号：8250001005924）が製造した石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター（空だき防止装置を働かせないようにするもの）を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられます。

② 再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2007年（平成19年）7月27日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載、翌28日に新聞社告を掲載し、点検用コネクターが付属されている全ての製品について、無償点検による点検用コネクターの回収を実施しています。

また、他の対象製品と電気回路や熱交換器の構造等が一部異なる2機種（CK-11及びCK-11S）については、空だき防止回路が不安定となることによって空だき防止装置の作動頻度が多くなり、修理・点検の回数も増え、点検用コネクターの戻し忘れの可能性が高くなることから、安定的な作動を確保するため基板を交換する改修も実施しています。

同社は、無償点検及び点検用コネクターの回収等を促進するため、2009年（平成21年）10月から2010年（平成22年）3月までテレビCM放映により、また、継続的に、販売店、サービス店を通じ、同社製品全般の修理・点検時に対象製品があった場合には、点検用コネクターの戻し忘れがないかの確認及び回収等を徹底するとともに、ポスター掲示、店頭チラシ配布、新聞折込みチラシ等により、対象製品の使用者に対し呼び掛けを行っています。

③ 対象製品：品目、機種・型式、対象製造期間、対象台数

品目	機種・型式	対象製造期間	対象台数
石油ふろがま	JK、JK2、JK-N ※ (パナ型式：BM-71K、BM-71KT) (セット型式：JPK、JPS-T、JPK-N)	1984年7月 ～ 1991年9月	243,420
	JPS-T3、JPK-N3 (パナ型式：BM-73K) (パナ製造番号 000001～238930、 500002～588761が対象)	1991年8月 ～ 2001年9月	257,603
	CK-8、CK-8E	1985年1月 ～ 1992年5月	23,815
	CK-9、CK-9E	1985年11月 ～ 1987年7月	3,840
	CK-10、CK-10S (製造番号 000001～040080が対象)	1986年12月 ～ 2001年9月	54,181
	CK-11、CK-11S	1987年4月 ～ 1999年10月	111,085
	小計		

品 目	機種・型式	対象製造期間	対象台数
追いだき付 石油給湯器	JIB-T	1984年11月 ～ 1988年1月	3,150
	JIB-2T	1984年10月 ～ 1988年7月	9,093
	JIB-4	1983年4月 ～ 1984年8月	4,323
	JIB-5、JIB-5E、JIB-5S、JIB-5SE	1983年11月 ～ 1986年7月	12,990
	JIB-6N、JIB-6NE、JIB-6NEG、 JIB-6NS、JIB-6NSG、JIB-6EA、 JIB-6EAG、JIB-6SA、JIB-6SAG	1986年3月 ～ 1988年4月	30,333
	JIB-7EG、JIB-7S、JIB-7SAG、 JIB-7SG	1987年12月 ～ 1991年12月	39,134
	小 計		99,023
合 計		792,967	

(注) ※印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部にはバーナー型式名、取扱説明書にはセット型式名が表示されています。

2007年（平成19年）7月27日からリコール（無償点検・改修）を実施
改修率：34.6%（2017年10月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号：A201700543）発生以前の、対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中でリコール同事象と考えられるものを含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2017年度	0	—	2013年度	2	火災
2016年度	7	火災	2012年度	5	火災
2015年度	3	火災	2011年度	7	火災
2014年度	4	火災	2010年度	1	火災

<対象製品の外観及び確認方法>

《型式表示場所》※図は一例ですが、本体正面又は側面に型式名の表示があります。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び改修を受けていない方は、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社長府製作所

電話番号：0120-911-870

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html>

(2) ミタケ電子工業株式会社が製造した電気式床暖房について(管理番号：A201700537)

① 事故事象について

ミタケ電子工業株式会社（法人番号：5130001041356）が製造した電気式床暖房及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコール（無償点検）について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、平滑でない場所において施工されたことによる電極部の接触不良により、電極が断線・短絡し、出火に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2010年（平成22年）10月25日からウェブサイトへ情報を掲載し、対象製品について無償点検を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A201700537）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③ 対象製品：製品名、機種・型式、製造期間、対象台数

製品名	機種・型式	製造期間	対象台数
パセロ200V	FL2-**** ※FL2で始まる型番	2005年10月 ～ 2007年4月	4,855

2010年（平成22年）10月25日からリコール（無償点検）を実施
点検率：89.7%（2017年11月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号：A201700537）発生以前の、当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2017年度	0	—	2013年度	2	火災
2016年度	0	—	2012年度	0	—
2015年度	0	—	2011年度	0	—
2014年度	1	火災	2010年度	1	火災

<対象製品の確認方法>

対象製品に使用されているコントローラは、以下の2種類です。



1回路用コントローラ



2回路用コントローラ

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者又は事業委託先の行う無償点検を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ミタケ電子工業株式会社

電話番号：0800-200-4588

受付時間：9時～17時30分（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.mitake-electronic.co.jp/news00.html>

(3) ダイキン工業株式会社が製造したエアコンについて（管理番号：A201700539）

① 事故事象について

ダイキン工業株式会社（法人番号：8120001059660）が製造したエアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコール（無償点検・修理）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品のファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部品（チップコンデンサー（電気を蓄えたり放出したりすることで、電気回路上のノイズ（不要な電気信号）を取り除く電子部品））がショートし、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・発火し製品の発煙・発火に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）10月17日にウェブサイトへ情報を掲載するとともに、翌18日に新聞社告を行い、対象製品について無償点検及び修理を実施しています。

また、同社は、当該リコールの対象製品以外にも点検及び修理が必要な製品があることが判明したため、リコールの対象範囲（機種及び台数）を拡大することとし、2015年（平成27年）5月15日にウェブサイトへ情報を掲載し、翌16日に新聞社告を行っています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A201700539）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③ 対象製品：機種名、製造番号、機種数、対象台数、製造期間

※対象製品については、下記ウェブサイトにて確認ができます。

ウェブサイト：<http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html>

- 1) 検索ボックスに、お手持ちの製品の機種名を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。
- 2) 入力した機種が、対象に該当する場合は、表の機種名に色がつきます。

(ア) 2015年5月15日に追加した対象製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。
(2006年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN22GIS-W	C004490※	AN28GRS-H	C000490～C000595
AN36GRS-H	C000399～C000490	AN36GRSJ-W	C000543～C000925

※この機種名の対象は1台のみです。

(イ) 2015年5月15日に対象台数を追加した製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。

(2006～2007年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN22GKPS-W	C004477～C004559	AN25GKPS-W	C001242～C001364
AN28GKPS-W	C002864～C003089	AN36GKPS-W	C001413～C001436
AN22GKS-W	C025380～C026028	AN25GKS-W	C003913～C004009
AN22GMNS-W	C004620～C004734	AN25GMNS-W	C001552～C001607
AN25GMPS-W	C000992～C001006	AN28GMPS-W	C001577～C001603
AN22GMRS-W	C000515～C000515	AN25GMRS-W	C000430～C000437
AN28GMRS-W	C000869～C000893	AN36GMRS-W	C000355～C000466
AN22GNBS-W	C009524～C009542	AN25GNBS-W	C000741～C000751
AN22GNS-W	C046037～C046829	AN25GNS-W	C004952～C005146
AN22GNSJ-W	C012777～C013051	AN25GNSJ-W	C002870～C002915

AN22GNSK-W	C025472~C025529	AN25GNSK-W	C006484~C006719
AN22GPS-W	C013106~C013182	AN25GPS-W	C002611~C002844
AN28GPS-W	C006247~C006820	AN36GPS-W	C001545~C001706
AN22GPSK-W	C003997~C004013	AN25GPSK-W	C002643~C002813
AN28GPSK-W	C003271~C003452	AN36GPSK-W	C001270~C001408
AN25GRS-H	C000276~C000276	AN25GRS-W	C002104~C002104
AN28GRS-W	C008615~C009504	AN36GRS-W	C002818~C003902
AN22GRSJ-W	C001589~C001589	AN25GRSJ-W	C000654~C000727
AN28GRSJ-W	C001647~C002711	AN36GSS-W	C001373~C001482
AN22GUS-W	C004637~C004818	AN25GUS-W	C001118~C001245
ANC22GNS-W	C001084~C001124	ANC25GNS-W	C000481~C000504
ATN22GSE-W	C027460~C028763	ATN25GSE-W	C008697~C009027
ATP22GSE-W	C005524~C005792	ATP25GSE-W	C002142~C002247
ATP28GSE-W	C002784~C002979	ATP36GSE-W	C001001~C001020
ATR25GSE-W	C002134~C002312	ATR28GSE-W	C005835~C010109
ATR36GSE-W	C001946~C002939	ATS22GSE-W	C002041~C002098
ATS28GSE-W	C002244~C002583	F22GTNS-C	C004956~C005417
F25GTNS-C	C003719~C004056	F22GTNS-W	C072933~C078309
F25GTNS-W	C047932~C048769	F22GTPS-C	C001694~C001856
F25GTPS-C	C001149~C001224	F28GTPS-C	C000826~C000881
F36GTPS-C	C000496~C000564	F22GTPS-W	C009927~C011569
F25GTPS-W	C005916~C006907	F28GTPS-W	C005042~C005782
F36GTPS-W	C003412~C004094	F22GTRS-C	C000472~C000488
F25GTRS-C	C000594~C000611	F28GTRS-C	C000613~C000652
F36GTRS-C	C000406~C000430	F22GTRS-W	C004166~C004295
F25GTRS-W	C003402~C003607	F28GTRS-W	C004127~C004442
F36GTRS-W	C002813~C003062	F22GTSS-C	C000545~C000566
F25GTSS-C	C000737~C000753	F28GTSS-C	C000746~C000797
F36GTSS-C	C000546~C000562	F22GTSS-W	C004214~C004377
F25GTSS-W	C003603~C003787	F28GTSS-W	C004920~C005161
F36GTSS-W	C002931~C003201		

(ウ) 2014年10月17日に社告を行った際に公表した対象製品の機種名、製造番号は以下のとおりです。

(2006~2007年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN25GIS-W	C001234~C001402	AN22GKPS-W	C004560~C004978
AN25GKPS-W	C001365~C001612	AN28GKPS-W	C003090~C003747
AN36GKPS-W	C001437~C001574	AN22GKS-W	C026029~C027297
AN25GKS-W	C004010~C004370	AN22GMNS-W	C004735~C005151
AN25GMNS-W	C001608~C001887	AN22GMPS-W	C001047~C001260
AN25GMPS-W	C001007~C001176	AN28GMPS-W	C001604~C001902
AN22GMRS-W	C000516~C000548	AN25GMRS-W	C000438~C000527
AN28GMRS-W	C000894~C000907	AN36GMRS-W	C000467~C000471
AN22GNBS-W	C009543~C011950	AN25GNBS-W	C000752~C000806
AN22GNSJ-W	C013052~C015740	AN25GNSJ-W	C002916~C003093
AN22GNSK-W	C025530~C029200	AN25GNSK-W	C006720~C007900
AN22GNS-W	C046830~C051161	AN25GNS-W	C005147~C005667
ANC22GNS-W	C001125~C001369	ANC25GNS-W	C000505~C000583

AN22GPSK-W	C004014~C004836	AN25GPSK-W	C002814~C003211
AN28GPSK-W	C003453~C004159	AN36GPSK-W	C001409~C001541
AN22GPS-W	C013183~C015383	AN25GPS-W	C002845~C003713
AN28GPS-W	C006821~C008771	AN36GPS-W	C001707~C002219
AN22GRS-H	C000473~C000564	AN25GRS-H	C000277~C000354
AN22GRSJ-W	C001590~C002991	AN25GRSJ-W	C000728~C001297
AN28GRSJ-W	C002712~C002862	AN22GRS-W	C004300~C006155
AN25GRS-W	C002105~C002692	AN28GRS-W	C009505~C010327
AN36GRS-W	C003903~C003922	AN22GSS-W	C002086~C002584
AN25GSS-W	C000944~C001115	AN28GSS-W	C002846~C003666
AN36GSS-W	C001483~C001886	AN25GUS-W	C001246~C001253
ATP22GSE-W	C005793~C006422	AN22GUS-W	C004819~C004832
ATN25GSE-W	C009028~C010125	ATP36GSE-W	C001021~C001096
ATN22GSE-W	C028764~C033957	ATP28GSE-W	C002980~C003505
ATR28GSE-W	C010110~C011762	ATP25GSE-W	C002248~C002708
ATR25GSE-W	C002313~C003468	ATS28GSE-W	C002584~C003113
ATR22GSE-W	C002476~C003999	ATS22GSE-W	C002099~C002251
F25GTNS-C	C004057~C005439	ATR36GSE-W	C002940~C002994
F22GTNS-C	C005418~C007170	F22GTNS-WR1	C002301~C004900
F22GTNS-W	C078310~C140656	F25GTNS-W	C048770~C087460
F28GTPS-C	C000882~C001139	F22GTPS-C	C001857~C003033
F25GTPS-C	C001225~C001778	F25GTPS-W	C006908~C011478
F36GTPS-C	C000565~C000671	F22GTPS-W	C011570~C020078
F22GTRS-C	C000489~C000611	F28GTPS-W	C005783~C009888
F36GTPS-W	C004095~C007141	F36GTRS-C	C000431~C000547
F25GTRS-C	C000612~C000749	F28GTRS-C	C000653~C000828
F28GTRS-W	C004443~C006435	F22GTRS-W	C004296~C006085
F25GTRS-W	C003608~C005028	F25GTSS-C	C000754~C000901
F36GTRS-W	C003063~C004243	F22GTSS-C	C000567~C000702
F22GTSS-W	C004378~C006295	F28GTSS-C	C000798~C000990
F36GTSS-C	C000563~C000644	F36GTSS-W	C003202~C004704
F25GTSS-W	C003788~C005788	F28GTSS-W	C005162~C006975
AN22HRS-H	C000101~C000469	AN25HRS-H	C000101~C000284
AN28HRS-H	C000101~C000485	AN36HRS-H	C000101~C000380
AN22HRSJ-W	C000101~C001860	AN25HRSJ-W	C000101~C001204
AN28HRSJ-W	C000101~C001810	AN36HRSJ-W	C000101~C000900
AN22HRS-W	C000101~C004216	AN25HRS-W	C000101~C002085
AN28HRS-W	C000101~C007715	AN36HRS-W	C000101~C002874
AN22HSS-W	C000101~C001313	AN25HSS-W	C000101~C000509
AN28HSS-W	C000101~C001273	AN36HSS-W	C000101~C000657
ATR25HSE4-W	C000101~C002143	ATR28HSE4-W	C000101~C005996
ATR22HSE4-W	C000101~C002049	ATS22HSE4-W	C000101~C000737
ATS28HSE4-W	C000101~C000914	ATR36HSE4-W	C000101~C001531
F22HTRS-C	C000101~C000278	F25HTRS-C	C000101~C000278
F28HTRS-C	C000101~C000286	F36HTRS-C	C000101~C000255
F22HTRS-W	C000101~C002111	F25HTRS-W	C000101~C001891
F28HTRS-W	C000101~C002517	F36HTRS-W	C000101~C001510
F22HTRXS-C	C000101~C000313	F25HTRXS-C	C000101~C000337
F28HTRXS-C	C000101~C000383	F36HTRXS-C	C000101~C000255

F22HTRXS-W	C000101~C002017	F25HTRXS-W	C000101~C001902
F28HTRXS-W	C000101~C002416	F36HTRXS-W	C000101~C001732
F22HTSS-C	C000101~C000390	F25HTSS-C	C000101~C000400
F28HTSS-C	C000101~C000405	F36HTSS-C	C000101~C000316
F22HTSS-W	C000101~C002929	F25HTSS-W	C000101~C002109
F28HTSS-W	C000101~C003306	F36HTSS-W	C000101~C001848

(2009~2010年製)

機種名	製造番号	機種名	製造番号
AN28LGRS-W	C000101~C001380	F28LTGRS-W	C000101~C000902

○対象台数:291,615台、製造期間:2006年8月~2010年8月


2014年(平成26年)10月17日からリコール(無償点検・修理)を実施
 ※2015年(平成27年)5月15日から対象を拡大
 改修率:46.1%(2017年10月31日時点)(対象拡大分を含む。)

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故(管理番号:A201700539)発生以前の、対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故(原因調査中でリコール同事象と考えられるもの及びリコール事象かどうか不明なもの、並びにリコール開始の契機となった事故を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2017年度	2	火災	2013年度	3	火災
2016年度	0	—	2012年度	1	火災
2015年度	2	火災	2011年度	3	火災
2014年度	2 1	火災 火災・軽傷	2010年度	0	—

<対象製品の確認方法>

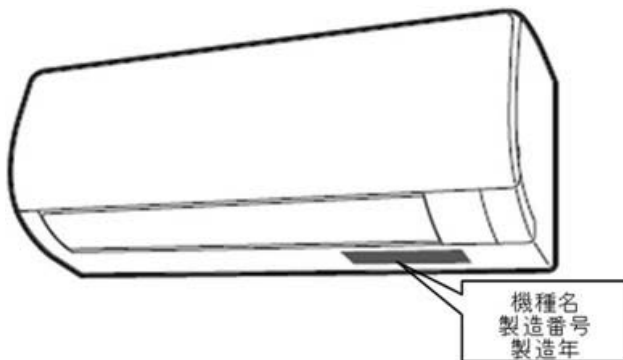

製品下面に室内機の「機種名・製造番号・製造年」を表示しています。

④利用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ダイキン工業株式会社

電話番号：0120-330-696

受付時間：平日、土・日・祝日ともに24時間受付

ウェブサイト：<http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017>

※同ウェブサイトから無償点検・修理の申込みも可能です。

(4) ユアサプライムス株式会社が輸入した電気ストーブ（カーボンヒーター）について
(管理番号：A201700542)

① 事故事象について

ユアサプライムス株式会社（法人番号：6010001059673）が輸入した電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の強弱切替え用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられます。

② 再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2016年（平成28年）3月19日にウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行うとともに、同日以降、販売店等への協力要請を行い、対象製品について無償点検及び修理を実施しています。

③ 対象製品：製品名、型番、販売期間、対象台数

製品名	型番※	販売期間	対象台数
電気ストーブ (カーボンヒーター)	YA-C945SR(WH)	2015年9月29日	18,940
	KYA-C915R(WH)	～	
	YA-C900S(WH)	2016年2月20日	

※YA-C945SR(WH) 及びKYA-C915R(WH) はリモコンタイプ
YA-C900S(WH) はメカタイプ

2016年（平成28年）3月19日からリコール（無償点検・修理）を実施
改修率：27.8%（2017年12月1日時点）

<リコール対象製品での事故件数>


当該事故（管理番号：A201700542）発生以前の、対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中でリコール同事象と考えられるもの及びリコール事象かどうか不明なもの、並びにリコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2017年度	3	火災	2013年度	—	—
2016年度	6	火災	2012年度	—	—
2015年度	1	火災	2011年度	—	—
2014年度	—	—	2010年度	—	—

<対象製品の外観及び確認方法>

本体正面に表示されている型番を御確認ください。

リモコンタイプ

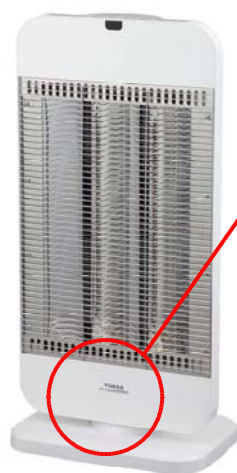

型番
YA-C945SR (WH)
KYA-C915R (WH)

いずれかの型番が記載

型番
YA-C900S (WH)

メカタイプ



強弱切替え用
のつまみあり

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ユアサプライムス株式会社 修理回収窓口

電話番号：0120-801-798

受付時間：9時～17時30分（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：柳川、平野、清重

電話：03-3507-9204（直通）

FAX：03-3507-9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：橋爪、鈴木、植杉、高橋

電話：03-3501-1707（直通）

FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700543	平成29年11月21日	平成29年12月1日	石油給湯機付ふるがま	JIB-2T	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	岩手県	製造から30年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:34.6%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700537	平成29年11月11日	平成29年11月30日	電気式床暖房	FL2-3030	ミタケ電子工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成29年11月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成22年10月25日からリコールを実施(特記事項を参照) 点検率:89.7%
A201700538	平成29年11月19日	平成29年11月30日	照明器具	CL8D-4.0D	アイリスオーヤマ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700539	平成29年11月21日	平成29年11月30日	エアコン	AN25HRSJ-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	滋賀県	製造から10年以上経過した製品 平成29年11月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成26年10月17日からリコールを実施(平成27年5月15日から対象を拡大)(特記事項を参照) 改修率:46.1%
A201700541	平成29年11月13日	平成29年12月1日	ショッピングカート	GRS05-BK	株式会社幸和製作所(輸入事業者)	重傷1名	使用者(80歳代)が当該製品を引いて階段を上がろうとしたところ、当該製品のフレームが抜けて転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	山口県	
A201700542	平成29年11月17日	平成29年12月1日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	YA-C945SR	ユアサプライムス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替え用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられる。	福岡県	平成29年11月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成28年3月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:27.8%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201700540	平成29年11月3日	平成29年11月30日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成29年11月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年11月21日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

照明器具（管理番号：A201700538）



ショッピングカート（管理番号：A201700541）

