

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品起因による
事故ではないと判断した案件について(お知らせ)

平成21年7月14日
経済産業省商務情報政策局
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、ガス機器・石油機器に関する事故及び製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件、並びに、製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定しているものとして公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『平成21年度第2回製品事故判定第三者委員会』における審議の結果、製品起因による事故ではない(製品事故ではない)と判断したのでお知らせします。また、併せて、被害が重大ではなかったことが判明した案件についてもお知らせします。

なお、このお知らせをもちまして、当省HP内の『製品安全ガイド』に公表している製品事故データベースより事故情報を削除します。

詳細は別紙のとおりです。

【参考】 消安法

(主務大臣への報告等)

第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件

(1) ガス機器・石油機器に関する事故として公表したものの、製品に起因する事故ではないと判断する案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないとして判断した理由
1 A200700871	平成20年1月19日	平成20年1月30日	ガス小型湯沸器(都市ガス用)	RN-405SD(東京ガス(株)ブランド)	リンナイ株式会社	CO中毒 軽症3名	当該機器を使用中、気分が悪くなり、病院に運ばれ、一酸化炭素中毒と診断された。	東京都	平成20年1月21日に原子力安全・保安院にて公表済事故	調査の結果、当該製品のバーナー混合管が蜘蛛の巣や昆虫の卵で塞がれて不完全燃焼を起こす状態であった。不完全燃焼を検知し、当該製品の安全装置が働き、燃焼を停止させる状態であったことを使用者が認識しながら、繰り返し点火操作したため、一酸化炭素中毒に至ったものと判断した。
2 A200700994	平成20年2月7日	平成21年4月9日	石油給湯機	IB-35SR	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用後に発煙したため、スイッチを切った。	茨城県		調査の結果、煙管の周りがある水管が凍結し、膨張したため、煙管が内側にへこみ、燃焼不良を起こし、発生した未燃灯油に引火したものと判断した。なお、取扱説明書には、凍結防止の際の使用方法が記載されている。
3 A200800058	平成20年3月13日	平成20年4月14日	石油ストーブ(開放式)	OVH-L23(日立ホームテック(株)ブランド)	東芝ホームテクノ株式会社	火災 重傷1名	当該製品を使用中、爆発音がして、製品下部から出火した。その際、家人1名が火傷を負った。	埼玉県		調査の結果、消費者が給油タンクにガソリンを誤給油したことにより、異常燃焼し、火災に至ったものと判断した。
4 A200800082	平成20年4月12日	平成20年4月23日	ガスこんろ(都市ガス用)	PKS-K60GF-R	パロマ工業株式会社	火災	当該製品で、鍋を火に掛け、グリルで魚を焼いている最中に火災が発生した。鍋は空焚き状態で、魚も焦げていた。	大阪府		調査の結果、当該製品のグリルとバーナーで調理中、火を消さずに寝入ってしまい、その後、こんろから発火し、その周辺に延焼したものと判断した。
5 A200800408	平成20年7月8日	平成20年7月18日	迅速継ぎ手(LPガス用)	OJ-000	株式会社ハーマンプロ	火災 軽傷4名	料理店において、漏洩したガスに引火する火災が発生し、4名が軽傷を負った。当該製品周辺の焼損が著しかった。	北海道	A200800433と同一事故	調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。当該製品とガス栓の接続部に異物が挟み込まれるなど、接続が不十分であったため、接続部から漏洩したガスに引火したものと判断した。
6 A200800433	平成20年7月8日	平成20年7月28日	ガス栓(LPガス用)	カタログNo.G55	光陽産業株式会社	火災 軽傷4名	料理店において、当該製品と迅速継ぎ手との接続部から漏洩したガスに引火、爆発し、4名が軽傷を負った。	北海道	A200800408と同一事故	調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。当該製品と迅速継ぎ手の接続部に異物が挟み込まれるなど、接続が不十分であったため、接続部から漏洩したガスに引火したものと判断した。
7 A200800470	平成20年7月9日	平成20年8月5日	油だき温水ボイラ	PG-501S	株式会社長府製作所	火災	シャワーを浴びるためスイッチを押したが水になったため、入切を繰り返したところ、プレーカーが落ち、発煙した。	富山県		調査の結果、当該製品はボイラー室に設置されており、ドアの給気口が掃除不足でホコリ等によりふさがれ、給気が不十分な状態であった。さらにボイラー室内の湿気を取るために当該製品を使用中に誤って換気扇を回した(排気)ため、当該製品の高温の排気が逆流して燃焼バランスが崩れ、燃焼室付近で発火したものと判断した。
8 A200800494	平成20年8月6日	平成20年8月11日	石油給湯機付ふるがま	FDW-470S	タカラスタンダード株式会社	火災	屋外に設置されていた当該製品からボンと音がし、機器内部の一部が焼損した。	島根県		調査の結果、当該製品の電磁ポンプ交換の際に、修理事業者が電磁ポンプのシール部(Oリング)に異物を噛み込ませたため、油漏れが生じ、高温のバーナー部に触れて発火したものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でない判断した理由
9	A200800726	平成20年10月8日	平成20年10月20日	開放式ガス湯沸器 (都市ガス用)	PH-5BW	パロマ工業株式会社	火災	当該製品前面点火ボタンが燃えていた。	大阪府		調査の結果、当該製品は左側底部と基板周辺の焼損が著しかったが、基板に発火の痕跡は認められなかった。 ガスこんろの真上近くに、当該製品を必要な離隔距離を確保せずに誤って設置したため、当該製品内に堆積した埃に油分が含まれた状態になり、点火時に引火したものと判断した。
10	A200800782	平成20年10月31日	平成20年11月6日	屋外式ガス給湯器付 ふるがま(都市ガス用)	GJ-S24T3	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	CO中毒 軽症1名	当該製品付近で異臭がし、1名が軽度のCO中毒と診断され、経過観察のため入院した。	大阪府		調査の結果、ベランダに置かれていた当該製品は、取扱説明書で禁止されている台所からの換気扇のフードの下に誤って設置されていたため、換気扇からの湿気を含んだ排気が当該製品に当たり、製品内を錆びさせ、給気経路の一部を閉塞し給気不足となったことから、一酸化炭素濃度が高くなったものと判断した。
11	A200800783	平成20年10月18日	平成20年11月6日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-66F-L	パロマ工業株式会社	火災 軽傷2名	台所付近で爆発が起こり、1名が熱風を吸い込み軽い火傷を負い、1名がガラス片を踏み、軽傷を負った。	千葉県		調査の結果、当該製品に不具合は認められず、使用者がガス器具が接続されていない側のガス元栓を誤って半開きにしたため、ガスが漏れて引火爆発に至ったものと判断した。
12	A200800784	平成20年10月28日	平成20年11月6日	屋外式ガス湯沸器 (LPガス用)	PH-20CW	パロマ工業株式会社	火災	当該製品の直上にある屋根の木枠が燃えた。	鹿児島県		調査の結果、軒下に設置された当該製品の正面にブロック塀を増設してしまったため、離隔距離不足で、排ガスが停滞し、不完全燃焼により熱交換器に多量のすすが詰まり、未燃ガスに引火したものと判断した。
13	A200800788	平成20年10月30日	平成20年11月6日	石油ストーブ	SX-E270WY	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品の自動点火装置が使えなかったため、ライターで点火したところ、数分後に当該製品周辺が炎に包まれ、1名が火傷を負った。	新潟県		調査の結果、炎が大きくなりづらかったため当該製品の固定タンクの清掃を行おうと、当該製品を倒すように傾けたため固定タンクから本体内部や周囲に灯油をこぼしたことに気づかず、点火を行ったことから、こぼれた灯油に引火したものと判断した。
14	A200800792	平成20年10月30日	平成20年11月7日	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-600GFS-L	リンナイ株式会社	火災	当該製品の一部及びその周辺が焼損する火災が発生した。	大阪府		調査の結果、フライパンをバーナーに乗せたまま火を消し忘れて外出したため、フライパンの輻射熱によって、近くにあったプラスチック製品が発火したものと判断した。
15	A200800839	平成20年11月10日	平成20年11月19日	石油ストーブ(開放式)	SX-D27WY	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品に点火し、燃焼したまま水平に持って3mほど移動して置いてから、しばらくすると、「ボン」と音がして炎が上がりカーテン等が焼損した。	東京都		調査の結果、当該製品にガソリンを誤給油したことにより、異常燃焼し、火災に至ったものと判断した。
16	A200800854	平成20年11月16日	平成20年11月21日	開放式ガス温風暖房機 (都市ガス用)	RC-212	リンナイ株式会社	火災	当該製品の上に置かれていた電気カーペットが、当該製品により長時間加熱され着火した可能性がある火災が発生した。	大阪府		調査の結果、使用者が当該製品の置いてある場所を片付け中、スイッチの入っていた当該製品の上に可燃物を置いた状態でその場を離れていたため、可燃物が加熱され、発火したものと判断した。
17	A200800865	平成20年10月31日	平成20年11月25日	石油ストーブ(開放式)	SX-B220	株式会社コロナ	火災	物置で当該製品を使用した後、しばらくして火災が発生した。	香川県		調査の結果、消火ボタン及び芯調整つまみが故障している当該製品を使用し、ステンレス製のボウルを被せて消火しようとしたところ、火が消えなかったため、異常燃焼し、火災に至ったものと判断した。
18	A200800867	平成20年11月3日	平成20年11月25日	屋外式ガス給湯器付 ふるがま(LPガス用)	RBF-85NDW	リンナイ株式会社	火災	当該製品に点火しようとした際、異常着火して、本体が少し変形した。	福岡県		調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。使用者は、事故当日訪れた家人以外の者で点火操作に不慣れなため、うまく点火出来ず、点火操作を繰り返したため、ふるがま内部にガスが滞留し、小爆発をおこしたものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でない判断した理由
19	A200800868	平成20年11月12日	平成20年11月25日	ガスこんろ(ＬＰガス用)	JIK-467FK-R	リンナイ株式会社	火災	当該製品のグリルを使用中に火災が発生した。	山梨県		調査の結果、当該製品のグリルで調理中に外出していたことから、火災に至ったものと判断した。
20	A200800877	平成20年11月15日	平成20年11月26日	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業株式会社	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。火災現場に当該製品があった。	東京都		調査の結果、当該製品の操作つまみは全て「閉」の位置になっており、事故当時に当該製品は使用されていなかった。
21	A200800883	平成20年11月19日	平成20年11月27日	石油給湯機	OH-310T-K	東芝キヤリア株式会社	火災	入浴のため当該製品で給湯中、しばらくするとプレーカーが落ちたため確認すると、当該製品の煙突から炎が上がっていた。	和歌山県		調査の結果、当該製品の電源コードが、当初のものより長いものに改造交換され、屈曲させて幾重にも束ねられた状態で機器内部に押し込まれた状態で使用されていた。 そのため電源コードが断線し、スパークが生じ、発火したものと判断した。 当該製品に修理履歴はなかった。
22	A200800891	平成20年11月17日	平成20年11月27日	石油温水器	HT-342BU	シャープ株式会社	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。	長野県		調査の結果、当該製品の外装板の焼損が内側より外側が著しかったことから、外部から焼損したものと判断した。
23	A200800913	平成20年11月19日	平成20年12月1日	ガス栓(ＬＰガス用)	PC334	富士工器株式会社	火災 軽傷2名	事業所で、使用者が当該製品に接続されたガスストーブのスイッチを入れたところ、ガス爆発が起こり、2名が火傷による軽傷を負った。	大阪府	平成20年11月20日に原子力・安全保安院にて公表済	調査の結果、当該製品には異常は見られなかった。 使用者の一人が不注意により、当該製品に接続していたガスホースをひっぱり、ホースが外れ、ガスが漏れていたことに気づかず別の者が、ガスストーブの点火操作を行ったため、漏れて滞留していたガスに引火し、爆発したものと判断した。
24	A200800930	平成20年8月17日	平成20年12月4日	ガスこんろ(都市ガス用)	PKS-410B	パロマ工業株式会社	火災	当該製品で調理中に火災が発生した。	愛知県		調査の結果、当該製品には異常は見られず、当該製品で調理中、目を離していたため、油が過熱し発火したものと判断した。
25	A200800957	平成20年11月30日	平成20年12月12日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3300CBF-1	パロマ工業株式会社	火災 軽傷2名	当該製品のグリルで調理中に排気口から火が上がリ、周辺を焼損した。その際に2名が軽傷を負った。	東京都		調査の結果、当該製品のグリルの火を消し忘れ、庫内で炎が上がリ、グリル底部が高熱となったため、当該製品の下に誤って入れられていたガスホースが熱により穴が開き、火災に至ったものと判断した。
26	A200800991	平成20年12月13日	平成20年12月22日	ガス衣類乾燥機(ＬＰガス用)	RDT-40E	リンナイ株式会社	火災	厨房室におかれた当該製品にタオルを入れて、乾燥運転中にタオルが発火した。	福井県		調査の結果、当該製品で油分の付着しているタオルを乾燥したために、タオルに残留していた油分が酸化熱により発火したものと判断した。 当該製品のドラム内のリフターが外れたまま、修理をせずに使用されていたため、タオルの温度が上昇し、発火が助長されたと考えられる。 なお、製品本体及び取扱説明書には、油の付着した衣類は乾燥しない、旨記載されている。
27	A200800992	平成20年12月14日	平成20年12月22日	エアコン(ＬＰガス用)	RHW-R3125E	リンナイ株式会社	火災	当該製品を運転したまま外出し、その間に火災が発生した。	山梨県		調査の結果、当該製品の内部の電気部品や配線等には発火の痕跡は認められず、現場の焼損状況から外部から焼損したものと判断した。
28	A200800996	平成20年12月14日	平成20年12月24日	石油ストーブ(開放式)	KS-67A	株式会社トヨミ	火災	当該機器に点火後、異臭がしたため確認すると、当該機器のつまみ奥から火が出て、部屋がススにより汚損した。	愛知県		調査の結果、衝撃により燃焼筒がずれた状態のまま着火したため、異常燃焼が生じて火災に至ったものと判断した。 なお、取扱説明書には、着火後は燃焼筒にずれがないか、左右に動かして必ず確かめる、旨使用方法が記載されている。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でない判断した理由
29	A200801011	平成20年12月15日	平成20年12月25日	石油ストーブ(開放式)	OS-18CD	松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災 軽傷3名	アパートの一室が焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。	神奈川県		調査の結果、当該製品に可燃物が接触し、火災に至ったものと判断した。
30	A200801059	平成21年1月2日	平成21年1月13日	屋外式ガス湯沸器(LPGガス用)	FH-20AS	パロマ工業株式会社	火災	風呂を沸かしていたところ、当該製品付近から火が出て、壁が焼損した。	愛知県		調査の結果、当該製品の排気口の前に、誤ってふすまを立てかけて置いたため、排気熱でふすまが燃えて、火災に至ったものと判断した。
31	A200801065	平成21年1月2日	平成21年1月14日	石油ストーブ(開放式)	SX-3060	株式会社コロナ	火災	当該製品の自動着火装置で着火しようとしたが着火しないため、ロウソクで点火したところ、しばらくすると、当該製品から白煙が上がり、操作部樹脂が焼損した。	静岡県		調査の結果、当該製品は操作部の樹脂だけが焼損しており、他の部分には焼損や異常は見られなかった。点火に使用したロウソクの火が操作部に燃え移ったものと判断した。
32	A200801066	平成20年12月30日	平成21年1月14日	ガスストーブ(都市ガス用)	43-444A	リンナイ株式会社	火災	当該製品を点火してから、その場をしばらく離れて戻ると当該製品から発煙していた。	大阪府		調査の結果、当該製品のスイッチを入れ、その場を離れている間に、ストーブガード周辺に衣服や布団が接触し、着火したたものと判断した。
33	A200801067	平成21年1月3日	平成21年1月14日	ガス炊飯器(都市ガス用)	011-0950(大阪ガス(株)ブランド)	リンナイ株式会社	火災	当該製品から発煙した。当該製品の釜とバーナーの間に金属製の異物があった。	大阪府		調査の結果、当該製品の釜とバーナーの間に、誤って、カッターナイフを入れたまま炊飯したため、カッターナイフの樹脂部が燃え、発煙したものと判断した。
34	A200801069	平成20年11月17日	平成21年1月14日	ガスこんろ(LPGガス用)	KGS-4500GFE	リンナイ株式会社	火災	当該製品が設置されていた台所付近が火元と思われる火災が発生した。	北海道	A200800905と同一事故	調査の結果、使用者が当該製品のグリルを使用したまま外出したため、グリル内が過熱され、火災に至ったものと判断した。
35	A200801095	平成21年1月7日	平成21年1月16日	石油温風暖房機(開放式)	GT-3280Y	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、出火元周辺に当該製品があった。	山形県		調査の結果、当該製品を使用中に、点火したままカートリッジタンクを抜き、タンクに何らかの力を加えたため油量表(油量ののぞき窓)が破損し、そこから漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと判断した。
36	A200801171	平成21年1月17日	平成21年1月29日	石油ストーブ(開放式)	SX-C220	株式会社コロナ	火災 死亡1名 軽傷1名	火災が発生し、1名が死亡し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があり、ストーブの芯が上がった状態であった。	新潟県		調査の結果、当該製品の天板上に繊維等可燃性製品が接触し、発火したものと判断した。
37	A200801222	平成21年1月28日	平成21年2月6日	石油ストーブ(開放式)	RX-227	株式会社コロナ	火災 死亡1名 重傷1名	住宅が全焼する火災が発生し、1名が死亡し、1名が重傷を負った。現場に当該製品があった。	千葉県		調査の結果、当該製品のカートリッジタンクに給油後、口金キャップが外れた状態のタンクを当該製品本体にセットして、点火操作を行ったため、タンクからこぼれた灯油に引火し、火災に至ったものと判断した。

原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件

(2) ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故として公表したものの、製品に起因する事故ではないと判断する案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
1 A200800396	平成19年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	施設のベッドに設置した当該製品の下側の横棧に顎が引っかかった状態で発見された。	鹿児島県		調査の結果、当該製品に破損、ゆがみ、異常は見られず、ベッドからずり落ちた際に、当該製品の横棧とマットレスのすき間に入り、下側の横棧に顎が引っかかったものと判断した。 なお、事業者はベッドの柵のすき間に関する危険性について、医療・介護施設に対して注意喚起を行っている。
2 A200800546	平成20年8月22日	平成20年8月28日	換気扇	XO-12	サナーエレクトロニクス株式会社	火災	当該製品が、使用中に発火し、周辺が焼損した。	福島県		調査の結果、使用者が、トイレ用排気パイプに当該製品を設置した際、電源コードを固定しなかったために、風に吹かれて電源コードがパイプを支えている金具に繰り返し当たったため、コードの被覆が損傷し、ショートしたものと判断した。 取扱説明書には、「電源コードはパイプ又は柱に確実に固定すること」、「風等によりコードが損傷し、発火する」旨警告されている。
3 A200800837	平成20年11月8日	平成20年11月19日	介護ベッド用手すり	KA-089	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	施設で、当該製品の固定レバー部に衣服の襟が引っかかり、窒息状態となり、その後入院先で死亡した。	大阪府		調査の結果、当該製品の固定レバー部は、他の製品に比較して、衣服等が引っかかりやすいものとは認められなかった。使用者が、ベッドの端でかがみ、ベッドの下にあるものを拾おうとした際にベッドから逆さに転落し、襟をかけてしまったものと判断した。
4 A200800929	平成20年11月25日	平成20年12月4日	電気毛布	BK-5200	三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社	火災	当該製品のコントローラー部から出火した。	兵庫県		調査の結果、コントローラー部に水分(尿)が掛かり、基板上でトラッキング現象が起こり発火したものと判断した。 なお、コントローラーには「水を掛けない。」と表示され、取扱説明書には「コントローラー部を濡らさない、絶縁不良の原因となる。」旨の注意事項が記載されている。

原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件

(3) 製品起因であるか否かが特定できていない事故として公表したものの、製品に起因する事故ではないと判断する案件

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
1	A200701042	平成19年11月28日	平成20年2月27日	フードプロセッサ	重傷1名	当該製品を販売店で販売促進のための説明会で使用中、右手中指と薬指を負傷した。	神奈川県		調査の結果、当該製品は、一般用の製品を販売促進のデモンストレーションのために頻繁に使用されており、フタを外すとスイッチが入らなくさせるインターロックの部品のバネが劣化して、インターロックが正常に働かなくなっていた。 その状態で、使用者がデモンストレーションとして故意に当該製品の中に手を入れてスイッチを入れたことにより事故に至ったものと判断した。
2	A200701183	平成20年2月18日	平成20年3月31日	搾乳器(手動式)	重傷1名	当該製品を使用した翌日から両手首が痛くなり、腱鞘炎になった。	兵庫県		調査の結果、当該製品のポンプの圧縮力は同等品と比較して同程度であった。 初めての使用で慣れていなかったため、ポンピング速度及び搾乳時間等過度な使用が影響したものと判断した。 なお、同様な事故は報告されていない。
3	A200800003	平成20年3月15日	平成20年4月1日	延長コード	火災	留守中の部屋から出火する火災があった。室内に複数の電気製品につながれた当該製品があった。	愛知県		調査の結果、当該製品の電源プラグ刃間のホコリの付着や湿度の影響で当該プラグ刃間でトラッキングが発生し、火災に至ったものと判断した。
4	A200800013	平成20年3月27日	平成20年4月2日	ホットプレート	火災	当該製品のコンセントを繋げたまま、調理プレートを外した状態で置いておいたところ、火災が発生した。	岐阜県		調査の結果、当該製品を使用後に調理プレートを外しヒーターがむき出しの状態、電源を繋げたまま置いていたため、何かの拍子でスイッチが入り、ヒーターの上に置かれていた樹脂製品が発火し、周囲に引火したものと判断した。
5	A200800038	平成20年3月6日	平成20年4月9日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品に乗って、車道を横断して歩道に入ろうとした際に転倒した。	東京都		調査の結果、修理業者が行った後輪のタイヤ交換の際、ハブ軸ナットの締め付けが不十分であったため、その後の使用でナットが緩み、ハブ軸に異常摩耗が生じ、段差等の走行時の衝撃で、ハブ軸が折損し、バランスを崩して転倒したものと判断した。 使用者は、修理を行った事業者名を記憶していなかった。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
6	A200800095	平成20年4月15日	平成20年4月25日	差込プラグ	火災	ゲーム機の設置業者が、当該製品(差し込みプラグ)、電源コード、タップを個別に購入し、作成した延長コードが、遊戯施設で使用されていたところ、プラグ内部とコンセント表面が焼損した。	東京都		調査の結果、市販されている当該製品に接続していた3本の電線のうち、1本が断線・溶融していた。設置業者が延長コードを作成する際、電線を固定しているネジの締め付けが不足したため、発熱・発火に至ったものと判断した。
7	A200800145	平成20年4月28日	平成20年5月8日	電気洗濯機	重傷1名	施設で使用されていた当該製品の脱水運転中に洗濯槽が止まっていない状態で手を入れ、洗濯物が腕に絡み、上腕部を骨折した。	大阪府		調査の結果、当該製品の洗濯槽の回転が完全に停止していないうちに洗濯槽に手を入れたことにより生じたものと判断した。 なお、取扱説明書には、洗濯槽が完全に止まるまでは、洗濯物に手を触れない旨の警告がなされている。
8	A200800155	平成20年4月30日	平成20年5月12日	電気がま	火災	当該製品が置かれていたシステムキッチンの炊飯器収納庫の蒸気排出部から発煙していた。	大阪府		調査の結果、当該製品の電源コードに途中接続の改造がなされており、当該接続部での接触不良により、発火したものと判断した。
9	A200800206	平成20年5月19日	平成20年5月30日	電気こんろ	火災	帰宅した際、室内が煙で充満していた。	大分県		調査の結果、当該製品はリコール改修済みの製品であり、当該製品は、正常に作動することが確認され、当該製品に起因する事故でないと判断した。
10	A200800222	平成20年3月19日	平成20年6月3日	電気こたつ	重傷1名	当該製品でうたた寝していたところ、低温火傷を負った。	長崎県		調査の結果、当該製品は、正常に機能することが確認された。使用者が、うたた寝により、ヒーターの保護網に体が長時間触れていたために低温火傷を負ったものと判断した。 なお、取扱説明書には、長時間皮膚の同じところに触れていると低温やけどを起こす原因になる旨、禁止事項として記載されている。
11	A200800236	平成20年5月1日	平成20年6月6日	テレビ(ブラウン管型)	火災	ホテルで火災が発生し、火災現場に当該製品があった。	奈良県		調査の結果、当該製品は出火場所から離れた位置にあったことが判明した。出火原因は不明であるが、当該製品に起因する事故ではないと判断した。
12	A200800248	平成20年5月30日	平成20年6月10日	電子レンジ	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。	愛知県		調査の結果、当該製品の電気部品に発火の痕跡は認められなかった。 庫内底面に腐食による穴が出来るほど庫内の手入れが不十分であったことなど使い方の問題で火災に至ったものと判断した。 なお、取扱説明書に、庫内の手入れについての注意事項が記載されている。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
13	A200800264	平成20年5月24日	平成20年6月11日	換気扇	火災	トイレに設置されていた当該製品の一部が焼損した。	沖縄県		調査の結果、当該製品は工事説明書に沿った施工がされなかったため、当該製品と当該製品が嵌め込まれた天井の間にすき間が生じ、天井裏の結露水が電線を伝わり端子部に浸入して、トラッキングが発生したものと判断した。
14	A200800272	平成20年6月1日	平成20年6月13日	脚立	重傷1名	業者が使用しようとしてベランダに設置していた当該製品の下部に、家人が右足薬指をぶつけ、転倒し、右足薬指を切断した。	埼玉県		調査の結果、当該製品は一般的に販売されている通常の脚立と同様の構造のもので、不具合は認められなかった。 ベランダに素足で出た家人が、足を当該製品にぶつけたものと判断した。
15	A200800280	平成20年3月24日	平成20年6月13日	電気便座	重傷1名	当該製品を使用中に低温火傷を負った。	岩手県		調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。 使用者が当該製品を使用中に意識を失い長時間接触していたため、低温火傷を負ったもの判断した。
16	A200800337	平成20年6月18日	平成20年6月27日	折りたたみ扉	重傷1名	店舗で当該製品を閉める際に、取っ手を持たずに框に手を掛けて閉めたため、ヒンジ部に指が挟まり骨折した。	東京都		調査の結果、当該製品の引手を持たずに框にゆびを引っかけて連扉の開閉作業を行ったために事故に至ったものと判断した。
17	A200800386	平成20年6月20日	平成20年7月14日	介護ベッド	重傷1名	要介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位の状態にして車いすを取りに行き戻ったところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がっており、要介護者が転落して重傷を負った。	奈良県		調査の結果、当該製品に異常は認められず、ゆっくり安定的に昇降することが確認された。 また、当該製品は操作記録が残される機能が付いているが、操作履歴情報には事故発生当日の操作記録はなかったため、当該製品に起因する事故ではないと判断した。 なお、手元スイッチは、意図せずスイッチが入らないようにした構造であった。
18	A200800452	平成20年7月25日	平成20年7月31日	エアコン	火災	当該製品をタイマー運転にして就寝した。しばらくして、異臭と煙で目をさまし、確認すると当該製品から出火していた。	大阪府		調査の結果、当該製品の電源コードを延長する改造が行われており、コードを延長するための接続部の接触不良により、発火したものと判断した。
19	A200800462	平成20年6月28日	平成20年8月1日	インターホン	重傷1名	呼び出し音が鳴ったため、受話器を耳にあてたところ、本来鳴らない呼び出し音が鳴り、聴覚障害となった。	福岡県		調査の結果、故障している状態であると知りつつ、使用者が修復し、使い続けていた当該製品を耳に当てた際、受話器のフックが戻らない状態で受話器を耳に当てたため、呼び出し音が耳のそばで鳴り事故に至ったものと判断した。
20	A200800468	平成20年7月27日	平成20年8月5日	エアコン(室外機)	火災	当該製品などが焼損する火災が発生した。	大阪府		調査の結果、当該製品内部から発火した痕跡は認められず、現場の焼損状況から、外部から焼損したものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
21	A200800480	平成20年7月31日	平成20年8月8日	インターホン	火災	当該製品の玄関子機周辺が焼損する火災が発生した。	宮城県		調査の結果、当該製品の内部は焼損しておらず、外部から焼損したものと判断した。
22	A200800506	平成20年6月28日	平成20年8月12日	マットレス	死亡1名	施設で、要介護者がベッドに敷かれた当該製品の上で、うつぶせの状態での死亡していた。	東京都		調査の結果、自力で寝返りを打てない使用者が当該製品の上に下向きに寝た体勢で、顔ごと製品に沈み込むような状態で呼吸ができなくなり、窒息したものと判断した。
23	A200800525	平成20年7月6日	平成20年8月20日	ベビーカー	重傷1名	坂道で当該製品を使用中に転倒し、母親が重傷を負った。	東京都		調査の結果、当該製品の破損は転倒した際に生じたもので、転倒の原因になった破損ではないと判断した。 当該製品には破損箇所以外に異常は見られず、特に転倒しやすい構造ではないことから、坂道を下る際に、バランスを崩して転倒したものと判断した。
24	A200800562	平成20年8月25日	平成20年9月2日	介護ベッド用手すり	重傷1名	施設で、使用者が当該製品と電動ベッドに挟まれて腕を骨折した。	福岡県		調査の結果、ベッドに横になりながら当該製品のすき間に腕を入れて、電動ベッドのスイッチを操作したため、当該製品と電動ベッドの背ボトムに腕を挟まれたものと判断した。
25	A200800600	平成20年9月7日	平成20年9月12日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。	大阪府		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、外郭のみが焼損していたことから、外部から焼損したものと判断した。
26	A200800630	平成20年9月3日	平成20年9月19日	エアコン(室外機)	火災	当該製品を使用しつつ、タバコの火を当該製品上の樹脂製容器で消して、就寝したところ、ベランダより破裂音がし、火災が発生した。	兵庫県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、外部から焼損したものと判断した。
27	A200800637	平成20年9月13日	平成20年9月25日	電子レンジ	火災	飲食店で火災が発生し、当該製品周辺及びゴミ箱等が焼損した。	大阪府		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、外部から焼損したものと判断した。
28	A200800646	平成20年9月8日	平成20年9月26日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	当該製品で移動中、道路から約2m下の水田に転落し、死亡した。	愛媛県		調査の結果、当該製品は走行性、制動性、スイッチの作動、バッテリー等走行機能に不具合は見られず、転落の際に生じたと思われるキズや変形以外に異常は確認されなかった。 操作を誤り、転落防止柵のない道の路肩から水田に転落したものと判断した。
29	A200800654	平成20年9月22日	平成20年10月1日	電気洗濯乾燥機	火災	施設で当該製品を運転中に当該製品周辺が焼損する火災が発生した。	北海道		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められなかった。 当該製品に接続されていた自作の延長コードに途中接続の改造がなされており、当該接続部の接触不良により、発火したものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
30	A200800669	平成20年9月24日	平成20年10月3日	電気洗濯機	火災	屋外に設置された当該機器とその周辺が焼損する火災が発生した。	岡山県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められなかった。 当該製品及び現場の焼損状況から、外部から焼損したものと判断した。
31	A200800705	平成20年9月30日	平成20年10月3日	エアコン	火災	当該製品付近が焼損する火災が発生した。電源コードが途中接続されていた。	広島県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められなかった。 電源コードの途中に説明書で禁止された途中接続の改造がなされており、当該接続部の接触不良により、発火したものと判断した。
32	A200800744	平成20年9月25日	平成20年10月24日	延長コード	火災	水槽後部にあった当該製品が焼損し、床が焦げた。	北海道		調査の結果、水槽のすぐ下で使用されていた当該製品に、水槽の水交換等の際に水が掛かり、タップの内部でトラッキングが発生したものと判断した。
33	A200800795	平成19年11月7日	平成20年11月18日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中に転倒し、重傷を負った。	神奈川県		調査の結果、当該製品には転倒の際に生じたと思われる変形等がみられたものの、それ以外には特に異常は認められなかった。 また、実走行試験でも転倒に繋がる異常はなかったことから、操作を誤ったものと判断した。
34	A200800797	平成20年7月19日	平成20年11月10日	水槽用ウォータークーラー	火災	海水魚飼育用に使用されていた当該製品付近から発煙した。	大阪府		調査の結果、当該製品の内部に水漏れの痕跡は認められず、サービスコンセント部に塩分の付着が確認された。 外部からコンセント部に海水が浸入し、トラッキング現象によって発煙したものと判断した。 なお、取扱説明書には、本体に水をかけないよう警告している。
35	A200800811	平成20年10月20日	平成20年11月13日	電動ベッド	死亡1名	当該製品の下で死亡しているところを発見された。	東京都		調査の結果、死因は病死であり、当該製品に起因するものではないと判断した。
36	A200800852	平成20年11月13日	平成20年11月14日	電気毛布	火災 軽傷1名	民家の一部が焼け、家人が火傷を負った。出火元付近に当該製品があった。	奈良県		調査の結果、当該製品から発火の痕跡は認められず、外部から焼損したものと判断した。
37	A200800870	平成20年11月17日	平成20年11月25日	電気こんろ	火災	当該製品のバーナーを使用中に、グリル排気部より炎が上がる火災が発生した。	広島県		調査の結果、誤ってグリルのスイッチを入れてしまい、それに気付かずいたことから、グリル庫内に残っていた油脂が過熱されて発火したものと判断した。
38	A200800875	平成19年8月25日	平成20年11月26日	自転車	重傷1名	平坦なカーブで、当該製品をペダルを止めて惰性で走行している時に本人の意志とは関係なくハンドルがふらついて転倒した。	神奈川県		調査の結果、当該製品には転倒の際に生じたと思われる変形等はあったものの、それ以外には特段の異常はみられず、実走行試験でも転倒に繋がる異常はなかったことから、操作を誤って転倒したものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
39	A200800880	平成20年11月14日	平成20年11月27日	延長コード	火災 軽傷1名	当該製品にセラミックファンヒーターを接続して使用していたところ、接続部付近から火が出た。消火の際、1名が軽い火傷を負った。	京都府		調査の結果、当該製品のタップ側のコード部が繰り返し強く折り曲げられたため、半断線し、スパークが発生し、発火したものと判断した。 なお、当該製品の梱包には、コードを引っ張らない、無理に曲げない、旨注意事項が記載されている。
40	A200800888	平成20年11月18日	平成20年11月27日	電気洗濯機	火災	使用していなかった当該製品付近から発煙し、上に設置している乾燥機が煤けた。	佐賀県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、当該製品の焼損状況から、外部から焼損したものと判断した。
41	A200800940	平成20年11月19日	平成20年12月8日	エアコン(室外機)	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。	愛知県		調査の結果、当該製品の電気部品及び内部配線に発火の痕跡は認められず、事故時、当該製品は使用されていないこと、現場の焼損状況から、外部から焼損したものと判断した。
42	A200800956	平成20年11月29日	平成20年12月11日	介護ベッド用手すり	重傷1名	施設で、当該製品の内部のすきまと電動ベッドの背ボトムの間に右腕が挟まれた状態で発見された。	東京都		調査の結果、ベッドに横になりながら当該製品の棧の間に腕を入れたまま、電動ベッドのスイッチを操作したと判断した。
43	A200800962	平成20年12月9日	平成20年12月15日	ヒートポンプ式電気給湯機	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。	京都府		調査の結果、当該製品の電気部品に発火の痕跡は認められず、外部から焼損したものと判断した。
44	A200800969	平成20年11月9日	平成20年12月16日	バスケットボールシューズ	重傷1名	当該製品を履いて競技中にジャンプして着地した際に、左足親指と甲の部分を骨折した。	高知県		調査の結果、当該製品の靴裏には運動による摩耗の痕跡はあったが、剥がれや接着不良等の異常は認められなかったことから、当該製品に起因する事故ではないと判断した。
45	A200800971	平成20年11月11日	平成20年12月18日	電気ストーブ	火災	火災が発生し、2名が火傷を負った。現場に当該製品があった。	愛知県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、当該製品に可燃物が接触し、火災に至ったものと判断した。
46	A200800986	平成20年12月10日	平成20年12月19日	IH調理器	火災	当該製品の付属の天ぷら鍋で調理中にその場を離れ、戻ったところ発火していた。	三重県		調査の結果、鍋底の外周に油の焦げ付きが多量に付着した鍋で、センサー機能を使わずに、揚げ物を調理中その場を離れていたため、発火に至ったものと判断した。 なお、取扱説明書には、鍋の汚れをとる、センサー機能を使う、揚げ物調理中は離れない旨、警告・注意事項が記載されている。
47	A200800988	平成20年12月8日	平成20年12月22日	電動ベッド	重傷1名	当該製品を使用していたところ、就寝中にベッドから転落し、手首を骨折した。	神奈川県		調査の結果、当該製品は、フラットな状態で使用されており、電動機能、ベッド本体の異常は認められなかったことから、当該製品に起因するものではないと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
48	A200801003	平成20年12月14日	平成20年12月24日	電気衣類乾燥機	火災	業務用で使用されていた当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。	大阪府		調査の結果、当該製品はフィルターを清掃せず、かつ、回転ドラム軸受部が異常に磨耗した状態で使用されていたことから、金属同士の摩耗又は電気的な火花により、本体内部に堆積したほこりに着火したものと判断した。 なお、本体及び取扱説明書に、「フィルタを掃除すること」、「業務用で使用する場合は定期点検を受けること」の注意事項が記載されている。
49	A200801006	平成20年12月14日	平成20年12月25日	温水洗浄便座	火災	火災が発生し、当該製品の一部分が焼損した。	大阪府		調査の結果、当該製品の脱臭ユニット部に焼損が見られたが、当該ユニット内部には発火の痕跡がなく、外部から焼損したものと判断した。
50	A200801025	平成20年12月18日	平成20年12月29日	ライター(使い切り型)	重傷1名	当該製品で、タバコに火を付けようとしたところ、髪の毛や衣類に燃え移り火傷を負った。	岐阜県		調査の結果、当該製品は外観に熱影響を受けているものの、点火時の炎の高さに異常は認められず、また、点火ボタンを離すと直ぐに消火する状態であったことから、当該製品に起因する事故ではないと判断した。
51	A200801035	平成20年12月 (日付不明)	平成21年1月5日	電子レンジ	火災	当該製品に調理のため、食材を入れて運転中に食材が発火したため、消火した。	兵庫県		調査の結果、当該製品に異常は認められず、食材を加熱しすぎたため、庫内の食材が発火したものと判断した。 なお、取扱説明書に、食品は加熱しすぎない、発火する恐れがある旨の注意事項及び食材別加熱時間が記載されている。
52	A200801052	平成20年11月30日	平成21年1月9日	照明器具	重傷1名	当該製品に取り付けられていた木枠付きセードカバーが外れて落下し、使用者の顔に当たり重傷を負った。	神奈川県		調査の結果、当該製品に異常は認められず、使用者が、当該製品を取り付ける際に取り付け方法を誤ったために、セードカバーが落下したものと判断した。 なお、取扱説明書には、製品の取り付け方法ならびに製品のぐらつきが無いことを確認するよう記載されている。
53	A200801054	平成21年1月1日	平成21年1月9日	エアコン	火災	当該製品のスイッチを入れたところ発煙し、確認すると外壁配管部から火が出ていた。	長野県		調査の結果、当該製品の室内機と室外機を繋いでいる連絡配線で、禁止されている中間接続が行われていたこと、当該接続部で接続の仕方が不適切であったことから、接触不良による異常発熱が生じ、発火に至ったものと判断した。
54	A200801056	平成21年1月2日	平成21年1月9日	電気洗濯機	火災	火災現場に当該製品があった。	大阪府		調査の結果、当該製品のスイッチは「切」になっており、製品内部に発火の痕跡は認められなかった。 通常の使用では引っ張りや曲げの力の働かない電源コードの途中で断線しており、何らかの力が加わり電源コードが損傷し、発火に至ったものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因する事故でないと判断した理由
55	A200801077	平成20年12月1日	平成21年1月14日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で走行中に車道と歩道の段差に乗り上げたところ、車輪が跳ねて転倒し、顔に重傷を負った。	神奈川県		調査の結果、当該製品には転倒時に生じた傷がみられるが、走行使用上の異常は認められなかった。実走行試験でも、走行安定性に問題は認められなかったことから、当該製品に起因する事故ではないと判断した。
56	A200801079	平成21年1月5日	平成21年1月15日	折りたたみベンチ	重傷1名	作業現場の休憩室で、当該製品から立ち上がろうとした際に、当該製品が横向きに倒れ、指が脚部と座部に挟まり、重傷を負った。	東京都		調査の結果、使用者が当該製品を組み立てた際に、脚部を開いた後、脚部固定金具をセットしなかったため、脚が折りたたまれたものと判断した。なお、座面の裏側には、脚部固定金具を完全に固定してから使用する旨の注意事項が絵図とともに表示されている。
57	A200801111	平成21年1月6日	平成21年1月20日	浄化槽用空気ポンプ	火災	当該製品のカバーの一部が焼損する火災が発生した。	埼玉県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、外部から焼損したものと判断した。
58	A200801201	平成20年12月18日	平成21年2月3日	靴	重傷1名	当該製品を使用中に、運動場のコーステープに足が引っ掛かって後ろ向きで転倒して手首を骨折した。	大阪府		調査の結果、当該製品は、靴裏の樹脂部品が一部剥がれており、転倒以前からのものと推定された。その剥がれの程度は微少なものであり、転倒や骨折に影響を与えるものではないと判断した。
59	A200801207	平成21年1月26日	平成21年2月4日	エアコン(室外機)	火災	アパート2階のベランダから出火する火災が発生した。現場に当該製品があった。	山口県		調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認められず、外部から焼損したものと判断した。
60	A200801345	平成20年12月2日	平成21年3月12日	電気毛布	重傷1名	糖尿病で両足の感覚のない使用者が、当該製品を「強」の温度設定で30分～1時間温めた後、スイッチを切って就寝したところ、翌朝右足ふくらはぎの皮膚がめくれ、低温火傷を負った。	東京都		調査の結果、当該製品のスイッチに問題はなく、また異常発熱等は認められなかったことから、当該製品に起因する事故ではないと判断した。なお、当該製品は、本体に、低温火傷のおそれがあり、「強」目盛りで長時間使用しないこと、皮膚感覚の弱いかたは特に注意が必要な旨、危険表示がなされている。

製品起因による事故ではないと判断した案件

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品起因による事故ではないと判断した理由
1	A200900018	平成21年3月25日	平成21年4月3日	石油温風暖房機(開放式)	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。	新潟県		当該製品から出火した痕跡は認められなかった。
2	A200900054	平成21年3月30日	平成21年4月16日	電気冷蔵庫	火災	納屋に設置していた当該製品の上部が焼損する火災が発生した。	和歌山県		当該製品の焼損状況から、外部から焼損したものと判断した。
3	A200900062	平成21年2月18日	平成21年4月20日	石油ストーブ(開放式)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、火災が発生し、1名が軽傷を負った。	奈良県		当該製品の消火をせずに給油し、給油タンクのふたを上にして持ってきた時に、当該製品付近でつまづいて転び、きちんと閉められていなかった給油タンクの蓋が開いて灯油が当該製品にかかり火災に至ったものと判断した。
4	A200900063	平成21年3月30日	平成21年4月20日	IH調理器	火災 軽傷1名	当該製品で天ぷらを調理中、しばらく目を離れた際に気付くと火災が発生し、消火の際に1名が軽傷を負った。	神奈川県		天ぷら調理を、当該製品の取扱説明書に禁止事項として記載されている、「少ない油量」で、「専用鍋を使用せず」調理を行って、「その場を離れていた」ことから、油が発火したものと判断した。
5	A200900064	平成21年4月7日	平成21年4月20日	IH調理器	火災 軽傷1名	当該製品で天ぷらを調理中、その場を離れている間に火災が発生し、消火の際に1名が軽傷を負った。	静岡県		天ぷら調理を、当該製品の取扱説明書に禁止事項として記載されている「加熱キー操作で調理」し、「その場を離れていた」ことから、油が発火したものと判断した。
6	A200900067	平成21年3月30日	平成21年4月21日	電気毛布	火災	当該製品、布団及び畳が焼損する火災が発生した。	新潟県		当該製品は、取扱説明書で禁止されている折り畳んだ状態で使用したことにより、ヒーター線同士がよれて近接し高温となり、当該製品及び周辺を焼損したものと判断した。加えて、同様に禁止されている当該製品用ではない他機種用の電気毛布用コントローラに接続して使用したため、当該製品の安全装置が正常に作動しなかった。
7	A200900085	平成21年4月22日	平成21年4月27日	ガス栓(都市ガス用)	火災	業務用こんろに接続していた当該製品が固いので工具を用いて直そうとしたところ、当該製品の開閉用のつまみが抜けたためガスが漏洩し、引火した。	兵庫県		使用者が他のガス機器を使用中、隣接する当該製品を直そうと分解したことから、当該製品からガスが漏洩し、他のガス機器の火に引火したものと判断した。

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品起因による事故ではないと判断した理由
8	A200900152	平成21年3月9日	平成21年5月25日	スチームクリーナー (モップ型)	重傷1名	当該製品を使用しようとしたが、蒸気噴出口から蒸気が出なかったため、しばらくして手を当てて再度確認しようと蒸気噴出用ハンドルを押したところ、蒸気が出たため火傷を負った。	東京都		当該製品は電源を入れてしばらくしないと蒸気が出ない構造となっているが、電源投入直後に蒸気が出なかったために、10分程度経過した後に直接、蒸気が手に当たる状態で確認作業を行ったため火傷を負ったものと判断した。 なお、本体表示及び取扱説明書において蒸気噴出口が高熱になる旨の注意喚起を行っている。
9	A200900159	平成21年5月18日	平成21年5月28日	ガスこんろ(都市ガス用)	火災	当該製品のグリルで調理中に、グリル右奥部から発火した。	長崎県		当該製品に不具合はなく、当該製品のグリルに水を入れず使用し、グリル庫内に付着していた油脂等にグリルの火が引火したものと判断した。
10	A200900161	平成21年4月6日	平成21年5月29日	電気洗濯機	重傷1名	当該製品の洗濯終了音が鳴ったので、洗濯槽の回転が止まらないうちに洗濯物を取るうとして、指が洗濯物に巻き込まれ、人差し指を剥離骨折した。	大阪府		使用者が当該製品のふたロックが故障し、回転中でもふたが開けられる状態になっていることを認識したまま使用を続け、洗濯槽が回転中に手を入れたことから起こったものと判断した。 なお、取扱表示に、洗濯槽が完全に止まるまでは、洗濯物に手を触れない旨の警告表示がなされている。
11	A200900166	平成21年5月19日	平成21年6月1日	石油ふろがま	火災	当該製品を使用してしばらくすると、当該製品付近から出火し、当該製品周辺を焼損する火災が発生した。	岩手県		当該製品の排気筒の先に触れるように可燃物が置かれたため、排気の熱で可燃物が発火したものと判断した。
12	A200900173	平成21年5月25日	平成21年6月3日	蚊取り線香用容器 (陶器製)	火災	ベランダで当該製品に蚊取り線香を入れて使用していたところ、当該製品の下に敷いていたマットが焼損する火災が発生した。	東京都		当該製品に蚊取り線香を正しく固定しなかったこと及び不安定なマットの上に置いたことなどから、外力が加わった際に線香が落ちたものと判断した。

確認の結果、消費生活用製品に該当しなかった、または重大製品事故ではなかった案件

	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	消費生活用製品に該当しなかった、または重大製品事故ではないと判明した理由
1	A200700878	平成19年12月16日	平成20年1月24日	ベビーカー	軽傷1名	母親が当該製品を開いている時に幼児が近づき、当該製品のフレームを持ったところ、ハンドルフレームとアームレストの隙間に指を挟み、負傷した。	兵庫県		結果的に治療期間が30日未満であったことが確認されたため、重傷には該当せず、重大製品事故でないことが確認された。 (非重大事故として、NITEで調査)
2	A200800190	平成20年4月24日	平成20年5月23日	段差解消機	軽傷1名	当該製品を上昇させる際に途中で停止したため確認すると、サッシ枠下部と当該製品のプラットフォームの間に利用者の麻痺していた左足を挟んで骨折した。	栃木県		結果的に治療期間が30日未満であったことが確認されたため、重傷には該当せず、重大製品事故でないことが確認された。 (非重大事故として、NITEで調査)
3	A200800589	平成20年9月2日	平成20年9月11日	観賞魚用クーラー	火災扱いではなかったもの (製品焼損)	水槽(海水)の温度を維持するため使用していた当該製品付近から出火していたので、水をかけ消火した。	大阪府		消防で「火災」として取り扱っていないことが確認されたため、重大製品事故には該当しないと判断した。 (非重大事故として、NITEで調査)
4	A200800994	平成20年10月26日	平成20年12月22日	家庭用痩身器	重傷1名	当該製品を使用していたところ、皮膚に痛みを感じ火傷を負った。	千葉県		製造事業者が廃業しており、今回報告してきたのは販売事業者であった。 (重大事故報告対象者外として、NITEで調査)