

一般ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160107	14: 神奈川県	鎌倉市	強化ガスホース	RUS- V560(SL)	ガス事業者が供給支障の修理後に点火試験を行ったところ、RF式風呂釜に接続された強化ガスホースの接続ナットが外れた状態となっており、漏えいしたガスに点火時のスパークが引火し、炎が上がるとともにRF式風呂釜のケーシングが変形した。強化ガスホースの接続ナットが外れた原因については調査中。	調査中	0	0	0
20160211	23: 愛知県	名古屋市	FE式湯沸器	RUX- 1611WF-E	FE式給湯器の排気筒から漏えいした排気が室内に漏えいし、一酸化炭素が室内に充満したことにより、浴室で靴を洗っていた需要家が一酸化炭素中毒(軽症)となった。	リンナイ(株)	0	0	1
20160226	17: 石川県	金沢市	2口ヒューズガス栓	不明	2口ヒューズガス栓の未使用側を開けた状態でガスコンロを使用し、未使用側にはプラスチックキャップが取り付けられていたため、ヒューズ機構が作動しない程度のガスが漏えいしガスコンロの火が引火した。	不明	0	0	0
20160301	40: 福岡県	筑紫野市	2口ヒューズガス栓	G025-12R	一般業務用建物で、ガス置台内に設置された2口ガス栓の未使用側の閉止が不完全だったためガスが漏えい滞留し、テーブルコンロの火が引火し、ガス栓等を焼損した。	光陽産業(株)	0	0	0

一般ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160413	34: 広島県	広島市	2口ヒューズガス栓	不明	2口ガス栓の未使用側に、キャップが装着された3cm程度のソフトコードが付けられた状態で、ガス栓を開放して使用していたところ、キャップ装着部より漏えいしたガスにコンロの火が引火、コンロ直上の湯沸器を焼損した。	不明	0	0	0
20160710	27: 大阪府	堺市	ガスソフトコード	9.5mm 青ゴム管	一般業務用建物の住宅部分で、ガスソフトコード等を一部焼損する火災事故が発生しました。原因は、ガスソフトコードの差しこみ不足により漏えいしたガスにコンロの火が燃え移り、ガスソフトコード等を一部焼損した。	不明	0	0	0
20160824	13: 東京都	世田谷区	ゴム管用ソケット	不明	需要家がガスコンロを使用していたところ、ガスコンロに接続しているゴム管用ソケットから漏えいした未燃ガスに、使用していたガスコンロの火が引火し、ゴム管用ソケットとソフトコードの一部を焼損した。	(株)ハーマン	0	0	0
20160828	27: 大阪府	吹田市	タオル蒸し器	不明	理髪店で、換気扇を回さずにタオル蒸し器を使用したため当該機器が不完全燃焼し、一酸化炭素が店舗内に充満したことにより従業員1名が軽度の一酸化炭素中毒となった。	不明	0	0	1

一般ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160827 覚知0829	28:兵庫県	伊丹市	ガステーブルコンロ	IC-E700CF-1L	需要家がテーブルコンロで湯を沸かして寝込んでしまったため、ガスソフトコードが長時間加熱されガスが漏えい、引火してガステーブルコンロ、ガスソフトコード等を焼損した。	(株)パロマ	0	0	0
20160911	27:大阪府	大阪市	風呂バーナー	TA-097UET	需要家が風呂バーナーに点火後、約5分後にバーナーより出火し、当該風呂バーナーを焼損した。	世田谷製作所	0	0	0
20160914	07:福島県	福島市	二口ヒューズコック	不明	需要家がガスこんろを使用する際、誤って未使用側を半開にし、ガスこんろを使用したため、漏えいしたガスに引火しヒューズコックツマミ及びゴムホースを焼損した。	不明	0	0	0
20160916	28:兵庫県	明石市	金属可とう管	不明	一般業務用建物(回転すし店)で、食洗機に接続された金属可とう管からガスが漏えい食洗機の火が引火し金属可とう管と電源コードを焼損した。	不明	0	0	0

一般ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160920	31:鳥取県	松江市	強化ガスホース	管径13A	大型スーパーのフードコートで厨房の炊飯器に接続された強化ガスホースからガスが漏れ着火し、強化ガスホースを焼損した。	(株)十川ゴム	0	0	0
20161006 覚知1013	27:大阪府	高槻市	強化ガスホース	不明	需要家が自身で取り付けした小型湯沸器の取り付けや強化ガスホースとの接続が不完全だったため、機器が落下、漏れ出したガスに何らかの火が引火し、当該機器等を焼損した。	不明	0	0	0
20161023	26:京都府	京都市	金属フレキ管	不明	ビルトインコンロをIHに変更した際にガスオープンレンジの金属フレキ管のプラグ止め末端処理がされなかったため、需要家がオープンレンジを使用するため中間ガス栓を開けたところガスが漏れ、着火して機器背面等を焼損した。	不明	0	0	0
20161112	26:京都府	京都市	二口ヒューズガス栓	不明	需要家が二口ガス栓の未使用側を誤解放し、漏れ出したガスに着火、ガス栓のツマミを焼損した。	不明	0	0	0

簡易ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160116	40:福岡県	遠賀郡水巻町	本支管	PE管50mm	水道工事業者が重機によりガス管を破損しガスが漏えい。通報を受けたガス事業者は、ガス管の損傷箇所が地下水により水没していたため応急処置ができず、元バルブを閉めて全戸供給を停止した。供給支障127戸42分間。	不明	0	0	0
20160128	10:群馬県	太田市	感震ガス遮断装置		特定製造所の隣接地で植木剪定業者が剪定した枝がフェンスを越えて落下し、感震遮断装置が作動、36戸が供給支障となった。	(株)強戸柳文	0	0	0
20160209	14:神奈川県	横須賀市	BF風呂釜	GUQ-5A-1	需要家がBF風呂釜の口火点火操作をしたが着火しなかったため5分おいて再度点火操作したところ異常着火し本体側面が破損した。	ノーリツ	0	0	0
20160216	31:鳥取県	倉吉市	ガス温水式強制気化装置		経年劣化によりガス温水式強制気化装置の種火が消えたため供給圧力が低下し、マイコンメーターが遮断したため33戸が供給支障となった。	(株)JA中央サービス	0	0	0

簡易ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160314	08:茨城県	水戸市	灯内内管	白管15mm	小型湯沸器用ガス栓の接続ねじ山部が腐食し、漏えいしたガスに着火、小型湯沸器を焼損した。		0	0	0
20160401	09:栃木県	栃木市	本支管	PE管50mm	水道工事業者が推進工事で本支管を破損。応急処置ができず、特定製造所のバルブを閉止して供給を停止したため当該団地64戸が供給支障となった。	不明	0	0	0
20160419	44:大分県	大分市	本支管	白管75mm	経年管入替え工事でガス遮断不要のガスバッグ工法により既設管を切断していたところ、ガスが漏えいし着火。作業員2名が顔に軽傷を負うとともに重機に延焼し小型ユンボを半焼した。	光伸ガス(株)	0	0	2
20160419	42:長崎県	佐世保市	灯外内管	PE管25mm	下水道工事業者が簡易ガス団地内のオール電化住宅敷地内で、コンクリートカッターによりPE灯外内管を切断しガスが噴出、着荷して作業員2名が軽度の火傷を負った。事故通報を受けた事業者が区画バルブを閉めたため2戸が供給支障となった。	新日本ガス(株)	0	0	2

簡易ガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160601	06:山形県	天童市	供給管	25mm	他工事業者が供給管を損傷し、ガス事業者による回復工事中、滞留していたガスに着火し作業員1名が軽度の火傷を負った。	不明	0	0	1
20160612	12:千葉県	市原市	灯外内管	PE25mm 先行管	住民が空地の草刈作業中、草刈機により先行灯外内管PE25mm端末キャップ部を損傷しガスが噴出。前面道路を消防により1時間14分間交通規制した。	不明	0	0	0
20160705	35:山口県	下関市	灯外内管	PLS32mm	下水道工事業者が、簡易ガス団地内でコンクリートカッターによりPLS灯外内管を切断し、ガスが漏えい着火した。消防から通報を受けた簡易ガス事業者が特定製造所元弁を閉止したため、団地内全39戸が供給支障となった。	西日本液化ガス(株)	0	0	0

LPガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160212	26:京都府	京都市	特定消費機器	調査中	飲食店において、客1名が軽傷を負うガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、焼肉テーブルの着火兼火力調整つまみが半開になっていたことからガスが漏えいし、着火操作によって漏えいしたガスに引火したものと推定されます。	伊丹産業(株)	0	0	1
20160229	11:埼玉県	越谷市	特定消費機器	オザキ(株) OZ90-60K	飲食店において、従業員1名が調理中に気分が悪くなり、一酸化炭素中毒と診断される事故が発生しました。原因は、換気扇を稼働せずに業務用こんろを使用したため、換気不良による不完全燃焼で一酸化炭素が発生し、一酸化炭素が滞留したことによるものと推定されます。	(株)サイサン	0	0	1
20160604	13:東京都	大田区	調査中	調査中	東京都内で露天商による調理中に、LPガス容器に接続されていた管が外れ、調理中の火気に引火し、調理中の店員が重傷を負い、同所にいた別の店員も軽傷を負う事故が発生しました。原因は、現在詳細調査中です。	調査中	0	1	1
20160619	13:東京都	日野市	調査中	調査中	東京都内のマンションの1室で爆発が発生し、住民1名が重傷、2名が軽傷を負う事故が発生しました。液化石油ガスの漏えいに起因する事故か否かも含め、現在詳細調査中です。	日本瓦斯(株)	0	1	2

LPガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160622	11:埼玉県	深谷市	特定消費機器	ガス栓(ホースエンド)	一般住宅において、1名が軽傷を負うガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、誤って二口ガス栓の未使用側を開けたことから、ガスが漏れた状態となり、その後コンロの点火操作をしたため、付近に滞留していたガスに引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	日本瓦斯(株)	0	0	1
20160717	22:静岡県	下田市	特定消費機器	業務用ロースター	飲食店において、従業員1名が軽傷を負うガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、業務用オープンの器具栓を開け、ガスが滞留した状態で点火用の器具を用いない方法で着火しようとしたため、爆発したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)ザ・トーカイ	0	0	1
20160804	45:宮崎県	東臼杵郡	特定消費機器	ガスオープン	高等学校において、生徒13名及び教諭2名が一酸化炭素中毒の疑いにより病院で診察を受ける事故が発生しました(うち、入院された方は3名)。原因は、調理実習の授業中に、空調をかけていたので窓を閉めた状態でガスオープンを使用していたことから、不完全燃焼によって一酸化炭素中毒になったものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)協同サービス	0	0	15
20160805	47:沖縄県	沖縄市	調査中	調査中	介護老人保健施設において、LPガスコードが焦げるガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、ガス乾燥機とコンセント型ヒューズガス栓が接触した状態で、ガス乾燥機の運転に伴う振動等により微少のガス漏えいが発生し、何らかの原因で出火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)りゅうせき	0	0	0

LPガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160807	11:埼玉県	草加市	特定消費機器	風呂釜(屋内密閉式)	集合住宅の一室において、浴室扉ガラスを破損するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、点火操作を繰り返した結果、浴室内に設置している風呂釜内部にガスが滞留し、何らかの原因で滞留したガスに引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	日本瓦斯(株)	0	0	0
20160817	17:石川県	金沢市	特定消費機器	業務用ガスオープン	福祉施設において、調理を行っていた従業員1名が帰宅後、気分が悪くなったため病院で受診したところ、一酸化炭素中毒の疑いと診断を受ける事故が発生しました。原因は、厨房内でガスコンロオープン及びスチームオープンを使用していたことから、不完全燃焼によって一酸化炭素が滞留したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	ミライフ西日本(株)	0	0	1
20160828	40:福岡県	北九州市	特定消費機器	その他(業務用回転釜)	病院の厨房施設において、担当者が回転釜を使用していたところ、回転釜金属フレキシブルホースが焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、回転釜に接続されている金属フレキシブルホースに亀裂が生じたことからガスが漏えいし、何らかの原因で出火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	ENEOSグローブエナジー(株)	0	0	0
20160901	01:北海道	札幌市	特定消費機器	風呂釜(自然給排気式)	集合住宅の一室において、風呂釜が変形するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、消費者が風呂釜の点火操作を繰り返したところ、風呂釜内部に滞留していたガスに引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	北ガスジェネックス(株)	0	0	0

LPガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20160917	09:栃木県	宇都宮市	特定消費機器	業務用ガスオープン	福祉施設において、調理を行っていた従業員2名が一酸化炭素中毒の疑いで病院に搬送される事故が発生しました。原因は、厨房内の給排気を行う換気スイッチを切った状態でスチームオープンを使用していたことから、不完全燃焼によって一酸化炭素が滞留したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)コープエナジー	0	0	2
20160920	37:香川県	高松市	特定消費機器	業務用フライヤー、業務用めんゆで器	飲食店において、調理を行っていた従業員4名が一酸化炭素中毒の疑いにより病院で診察を受ける事故が発生しました。原因は、厨房内の排気筒が向かい風の影響で負圧となり、換気不良の状態業務用フライヤー及び業務用めんゆで器を使用していたことから、不完全燃焼によって一酸化炭素が滞留したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	共同ガス(株)	0	0	4
20160924	13:東京都	千代田区	調整器	-	東京都内のイベント会場で、屋台営業者3名が軽傷を負うガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、屋台営業者による鉄板焼き器点火操作中に、鉄板焼き器が置かれたテーブルの脚が折れたことから、鉄板焼き器がテーブルから落ち、LPガス容器に接続されていた調整器に当たり、当該調整器が折損したため、LPガス容器からガスが漏えいし、引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)福田屋	0	0	3
20161023	39:高知県	香南市	調査中	-	一般住宅において、家の窓ガラス及び玄関ドアを破損するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、台所内の滞留していたガスに何らかの火が引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(有)浅野すまい設備	0	1	0

LPガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20161025	43:熊本県	八代市	特定消費機器	業務用食器洗淨機	福祉施設において、厨房の食器洗淨機付近で作業をしていた従業員1名が一酸化炭素中毒の疑いで病院へ搬送される事故が発生しました。原因は、食器洗淨機に起因する不完全燃焼によって一酸化炭素が滞留したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	九州ガス(株)	0	0	1
20161122	24:三重県	桑名市	特定消費機器	その他(業務用回転釜)	小学校の給食調理室において、水道管の被覆が焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、給食調理用の回転釜に接続している金属フレキシブルホースに亀裂が発生し、漏えいしたガスに引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)蛭川本店	0	0	0
20161203	22:静岡県	伊東市	特定消費機器	業務用オーブン	住居兼製菓工場において、建物1階部分が損傷するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、業務用オーブンから漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	上田プロパン商会	0	1	0
20161206	07:福島県	郡山市	特定消費機器	家庭用こんろ	一般住宅において、同住宅の半壊、周辺住宅数軒の窓ガラスが損壊するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、ガスこんろから漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	(株)エネサンス東北	0	1	1

LPガス事故情報一覧(2016年1月～)

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
20161215	16:富山県	高岡市	特定消費機器	家庭用こんろ	一般住宅において、ビルトインコンロが焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、ビルトインコンロと配管の接続部からガスが漏えいし、何らかの原因で出火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	日本海産商(株)	0	0	0
20161217	25:滋賀県	甲賀市	特定消費機器	家庭用こんろ	滋賀県内の一般住宅で、住宅内の台所扉ガラスが破損するガス漏えい爆発事故が発生しました。原因は、こんろの立ち消えによりガスが漏れ、付近で使用していた石油ファンヒーターの火により爆発したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	共栄ガス(株)	0	0	0
20161225	47:沖縄県	浦添市	特定消費機器	ゴム管	集合住宅の一室において、コンロへ接続するゴム管及びガス栓のコックの一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生しました。原因は、ゴム管に何らかの原因で亀裂が発生してガスが漏えいし、コンロに点火したところ漏えいしたガスに引火したものと推定されますが、現在詳細調査中です。	浦添ガス工業(株)	0	0	0