

都市ガス事故情報一覧(2020年1月～)

2021/1/15

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
1月9日	13: 東京都	目黒区	ガス栓用プラグ	調査中	一般集合住宅において、ソフトコード及び壁の一部等を焼損する火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、ガスファンヒーターに使用されているガス栓用プラグがガス栓に差し込み不足であったことから、漏えいした未燃ガスがガス栓付近に滞留した状態で家庭用こんろを点火したため、点火時のスパークで引火したものと推定されるとの報告がありました。現在詳細については東京瓦斯株式会社が調査中です。	東京瓦斯(株)	0	0	0
2月16日	13: 東京都	港区	家庭用こんろ (開放式)	リンナイ(株) RBG- N38W8GE 2005年11月 製	超高層建物の住宅において、家庭用こんろの前面パネル、点火ツマミ等の一部を焼損する火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からの報告によると機器内部のガス機構部より未燃ガスが漏えいし、その状態で点火操作を行ったため、点火時のスパークもしくは燃焼炎が漏えいした未燃ガスに引火したものと推定されるとの報告がありましたが、現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。	東京瓦斯(株)	0	0	0
2月19日	14: 東京都	墨田区	ソフトコード(迅速 継手あり)	ゴム管用ソ ケット(S型)、 製造者等調 査中	一般住宅において、ゴム管用ソケット及びソフトコード等の一部が焦げる火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、ガス栓に接続されたゴム管用ソケットが差し込み不足であったことから未燃ガスが漏えいし、その状態でガスこんろを使用したため、燃焼炎が漏えいした未燃ガスに引火したものと推定されるとの報告がありました。現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。	東京瓦斯(株)	0	0	0
4月8日	12: 千葉県	松戸市	金属可とう管	調査中	一般集合住宅においてガスこんろ下部の焦げ、金属可とう管が溶解する火災事故が発生しました。京葉瓦斯株式会社からは、ビルトインタイプのガスこんろと金属可とう管の接続部にゆるみがあったことから未燃ガスが漏えいし、その状態でガスこんろを使用したため、燃焼炎が漏えいした未燃ガスに引火したものと推定されるとの報告がありました。現在詳細を京葉瓦斯株式会社が調査中です。	京葉瓦斯(株)	0	0	0

都市ガス事故情報一覧(2020年1月～)

2021/1/15

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
4月12日	28: 兵庫県	神戸市	家庭用こんろ(ビルトインコンロ)	リンナイ(株) RBG-30VTFMS-8D 1997年04月製	一般住宅において、家庭用こんろ(ビルトインコンロ)の使用中に当該こんろの一部を焼損する火災事故が発生しました。大阪ガス株式会社からは、6月19日(金曜日)に行われた神戸市消防局、独立行政法人製品評価技術基盤機構、事故に係る消費機器の製造事業者、ガス小売事業者による合同調査の結果、原因は特定できなかったが消費機器内部からの漏えいによる可能性が考えられるとの報告がありました。	大阪ガス(株)	0	0	0
5月13日	15: 新潟県	新潟市	ゴム管	不明	一般住宅において、家屋を焼損する火災事故が発生しました。新潟市消防局によると、家庭用こんろに接続されているゴム管から何らかの要因で漏えいした未燃ガスに家庭用こんろの火が引火したことにより、炎が周囲に延焼したものと推定されており、現在詳細を北陸瓦斯株式会社が調査中です。	北陸瓦斯(株)	0	0	0
5月14日	26: 京都府	京都市	2口ガス栓	(株)藤井合金 製作所、製造 年等調査中	学生寮において、ガス栓つまみを焼損する火災事故が発生しました。大阪ガス株式会社からは、学生が未接続のガス栓を誤って開放し、ガスが噴出・漏えいする中で、隣接するテーブルこんろに点火したため、漏えいした未燃ガスに着火したものと報告があり、現在詳細を大阪ガス株式会社が調査中です。	大阪ガス(株)	0	0	0
5月23日	04: 宮城県	仙台市	ガス栓	(株)藤井合金 製作所、型 式:調査中、 1977年10月 製	一般住宅において、ガスこんろ等を焼損する火災事故が発生しました。仙台市ガス局からは、需要家が使用しなくなった炊飯器を撤去しようとした際に、ガス栓を閉止せず開放状態のままソフトコードを外したため、漏えいした未燃ガスに何らかの要因で着火し延焼したものと報告があり、現在詳細を仙台市ガス局が調査中です。	仙台市ガス局	0	0	0

都市ガス事故情報一覧(2020年1月～)

2021/1/15

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
5月25日	27:大阪府	大阪市	瞬間湯沸器(風呂給湯器)	(株)ノーリツ GT-C1652SAWX 2012年12月	一般住宅において、風呂給湯器本体を焼損する火災事故が発生しました。大阪ガス株式会社からは、何らかの外的要因により給湯器本体配管接続部分が変形していたことからガスが漏えいし、その状態で瞬間湯沸器(風呂給湯器)を使用したため、瞬間湯沸器点火時の炎が漏えいした未燃ガスに引火したものと推定されるとの報告がありました。現在詳細を大阪ガス株式会社が調査中です。	大阪ガス(株)	0	0	0
6月1日	13:東京都	練馬区	二口ガス栓(迅速継ぎ手あり)	LBペアビューズコック(Rホース)、詳細調査中	一般集合住宅において、台所の一部を焼損する火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、需要家が二口ガス栓の未接続側ガス栓を誤って半開放状態とし、ガスが漏えいする中で、テーブルこんろに点火したため、漏えいした未燃ガスに着火したものと報告があり、現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。	東京瓦斯(株)	0	0	1
7月7日	25:滋賀県	大津市	家庭用こんろ(ビルトインコンロ)	リンナイ(株)開放燃焼式RBG-N31A8GS1R、2008年05月製	一般集合住宅において、ビルトインコンロ(3口)からの出火により台所の小窓網戸等の一部を焼損する火災事故が発生しました。びわ湖ブルーエナジー株式会社からは、以前より点火しにくい状態であった右側バーナーの点火操作を繰り返し行った際に未燃ガスが台所に滞留し、その状態で左側バーナーの点火操作を行ったため、滞留した未燃ガスに着火したものと推定されるとの報告があり、現在詳細をびわ湖ブルーエナジー株式会社が調査中です。	びわ湖ブルーエナジー(株)	0	0	0
8月8日	14:神奈川県	鎌倉市	接続具	日東工器(株)ガスコードL型製造年月:調査中	一般集合住宅において、ガスコードのソケット及びガスコンセント・カバー等の一部を焼損する火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、炊飯器用に接続されたガスコードの接続が不完全な状態であったことから、ガス栓の過流出安全機構が作動しない程度の未燃ガスが漏えいし、ガスこんろ点火操作時のスパークもしくは燃焼炎に引火したものと推定されるとの報告があり、現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。	東京瓦斯(株)	0	0	0

都市ガス事故情報一覧(2020年1月～)

2021/1/15

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
11月3日	13: 東京都	練馬区	ソフトコード(迅速 継手なし)	ソフトコード 詳細調査中	一般集合住宅において、ソフトコード及び家庭用こんろの一部を焼損し、需要家1名が軽傷を負う火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、需要家がガスこんろを取り替えようとして、ガス栓を開けたまま、こんろ用ソフトコードをハサミで切ったためガスが漏えいし、何らかの着火源により着火したものと推定されるとの報告があり、現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。	東京瓦斯(株)	0	0	1
12月21日	27: 大阪府	大阪市	瞬間湯沸器	リンナイ(株) RUX- 1605PSOU 1988年01月 製造	一般集合住宅で入浴中の住人1名が死亡する一酸化炭素中毒事故が発生しました。原因は、瞬間湯沸器の不完全燃焼により一酸化炭素が発生し、何らかの要因により浴室内に流れ込んだものと推察されますが、現在詳細を関西電力株式会社が調査中です。	関西電力(株)	1	0	0

LPガス事故情報一覧(2020年1月～)

2021/1/15

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
1月16日	27:大阪府	寝屋川市	ふろがまバーナー	(株)世田谷製作所、TA-097UET、製造年:調査中	一般集合住宅において、風呂釜等の一部を焼損する火災事故が発生しました。大阪府からの報告によれば、原因は、「ふろがまバーナー」の弁に亀裂が生じ、漏えいしたガスに「ふろがまバーナー」の火が引火したものと推定されること、現在詳細を大谷ガス住設が調査中です。なお、当該「ふろがまバーナー」については2007年から製造者がリコールを行っています。	大谷ガス住設	0	0	0
1月17日	24:三重県	津市	二口ガス栓	調査中	一般集合住宅において、台所の壁を一部焼損する火災事故が発生しました。三重県からの報告によると、原因は、需要家が二口ガス栓の未使用側ガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスに何らかの要因で引火したものと推定されること、現在詳細をカニエJAPAN株式会社が調査中です。	カニエJAPAN(株)	0	0	0
1月20日	21:岐阜県	羽島郡岐南町	二口ヒューズガス栓	光陽産業(株)1998年2月製	一般集合住宅において、ガス栓つまみ及び屋内収容物の一部を焼損する火災事故が発生しました。岐阜県からの報告によれば、原因は、需要家が閉止状態の二口ヒューズガス栓のうち、消費機器未接続側のヒューズガス栓を誤って開放し、漏れたガスが家庭用こんろの放電火花により着火したものと推定されること、現在詳細を八百彦ガス株式会社が調査中です。	八百彦ガス(株)	0	0	0
1月23日	01:北海道	札幌市	二口ヒューズガス栓	調査中	一般集合住宅において、二口ヒューズガス栓、ゴム管及び台所の壁等の一部を焼損する火災事故が発生しました。北海道からの報告によれば、原因は、二口ヒューズガス栓のうち、消費機器接続側のヒューズガス栓からガスが漏れ出し、何らかの要因で着火したものと推定されること、現在詳細を株式会社西ガスが調査中です。	(株)西ガス	0	0	0

LPガス事故情報一覧(2020年1月～)

2021/1/15

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷
2月18日	21: 岐阜県	関市	ガスホース(ゴム管)	調査中	一般集合住宅においてガスホース(ゴム管)、引き戸ガラスの一部を焼損する火災事故が発生しました。岐阜県からの報告によれば、原因は、ガス栓とテーブルこんろを接続するガスホースから何らかの要因で漏えいしたガスに、テーブルこんろの火が引火したものと推定されるとのことで、現在詳細を株式会社池田商会在調査中です。	(株)池田商会	0	0	0
2月25日	14: 神奈川県	横浜市	金属フレキシブルホース	調査中	一般集合住宅において、住人1名が負傷し、2階2室を焼損する火災事故が発生しました。神奈川県からの報告によれば、原因は、ガスストーブ器具栓と金属フレキシブルホースの接続部から何らかの要因で漏えいしたガスに、ガスストーブの火が引火したものと推定されるとのことで、現在詳細を大洋商事株式会社が調査中です。	大洋商事(株)	0	0	1
8月5日	04: 宮城県	仙台市	調整器	調査中	一般集合住宅において、住人1名が負傷する火災事故が発生しました。原因は、住人が質量販売のLPガス容器(5kg)のつなぎ替えを行った際に、容器と調整器の接続が不完全な状態で、漏えいしたガスにバーベキューグリルの火が引火し、軽度の火傷を負ったものと推定されますが、現在詳細を丸片機水工業株式会社が調査中です。	丸片機水工業(株)	0	0	1
9月26日	21: 岐阜県	郡上市	ニロヒューズガス栓	調査中	一般住宅において、ガス栓つまみを一部焼損する火災事故が発生しました。岐阜県からの報告によると、原因は、需要家がニロガス元栓の未使用側ガス元栓を誤って開放し、漏えいしたガスに何らかの要因で引火したものと推定されます。現在詳細をめぐみの農業協同組合が調査中です。	めぐみの農業協同組合	0	0	0