災害等情報（詳報）

鉱種：石灰石	鉱山の所在地：埼玉県					
災害等の種類： 坑外・取扱中の器材鉱物等 のため	発生日時： 平成31年3月15日（金） 9時45分頃	罹災者数	死	重	軽	計
				1		1
罹災者 年齢、職種、直轄・請負の別、勤続年数、うち担当職経験年数： 51歳、保全作業員、直轄、 勤続年数：11年10ヶ月、担当職経験年数：11年10ヶ月						
罹災程度：両側脛骨高原骨折（休業見込日数：240日）						
<p>【概要】</p> <p>機械工場で、鉄扉製作の材料(厚さ3.2mm鋼材)を鋼材ラックから取り出すため、材料に重なる形で立てかけてあった10枚の鋼材(1.2m×2.4m×6mm)のうち、始めに6枚の鋼板を押さえ治具で引き起こして固定した。次に治具を掛け直して残りの4枚の鋼板を引き起こそうと、始めに引き起こした鋼板から治具を外したところ、10枚全ての鋼板が罹災者側に倒れ、ラックの仕切りが折れて、両足を鋼板に挟まれ罹災した。</p>						
<p>【原因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋼材をラックから取り出す際に、鋼材の倒れる可能性のあるラックの仕切り正面で作業を行った。 ・鋼材ラックの強度を確認しておらず、収納数量・使用方法について、手順書（要領書）を定めていなかった。 ・鋼材（未使用品）の在庫の保管場所、管理方法を定めていなかった。 						
<p>【対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋼材ラック、鋼材つり上げ作業、鋼板（未使用品）の保管に関するリスクアセスメントを実施し、作業方法を見直す。 ・鋼材ラックの上に移動用の走行式つり上げ設備を製作し、作業効率化を図る。 ・鋼材ラックの強度を強化する改修を行い、鋼材の収納数量、重量制限について要領書を作成する。 ・上記内容の周知と教育を実施する。 						
<p>【参考情報等】</p> <p>○リスクアセスによる危険作業などのリスク抽出、ヒヤリハットなどの情報の共有を図る仕組みを徹底し、有効に機能させましょう。</p> <p>○作業手順の見直しを行い、作業時の危険予知の実施など保安活動を積極的に利用し、保安意識を高めましょう。</p> <p>< 鉱山保安法令 ></p> <p>鉱山保安法第5条第1項第3号 鉱山保安法施行規則第12条</p>						

【お問い合わせ先】

関東東北産業保安監督部 鉾山保安課 平田、駒木根、田中

電話番号：048-600-0437

災害発生箇所写真

・災害発生箇所写真（機械工場全景）
（赤丸罹災箇所）

・災害発生箇所（赤丸罹災箇所）

罹災時の作業のイメージ図

・作業に使用する3.2mm鋼板(黄色)を取り出すために、倒れていた6mm鋼板6枚を鋼板押さえ治具をひっかけ1.0tウインチで引っ張り固定した。

・残りの6mm鋼板4枚を立てるために、鋼板押さえ治具を掛け直そうとした時に、先に引き起こしていた鋼板6枚が倒れてきて、10枚の鋼板全てが罹災者の方へ倒れ、両足を挟まれ罹災(赤丸箇所)。

使用した鋼板押さえ治具

作業に使用した治具とウインチの状況

(再現のため、倒れていない別の端材に治具のフックをにかけている。)