

令和2年7月14日

2件

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

<u>自転車に関する事故(リコール対象製品)について</u>

(詳細は次頁以降参照。)

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 (うちカセットこんろ1件、ガストーチ1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 (うち自転車1件、照明器具1件、 照明器具(ソーラー充電式、屋外用)1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 4件 (うちバッテリー(リチウムイオン)1件、エアコン1件、 電子レンジ1件、電気オーブン1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及 び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審 議を予定している案件 該当案件なし
 - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

ブリヂストンサイクル株式会社が製造した自転車について

(管理番号: A202000241)

①事故事象について

ブリヂストンサイクル株式会社 (法人番号: 9030001041957) が製造した自転車で走り出そうとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷する事故が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、「一発二錠」(※)を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられます。

(※) 「一発二錠」とは、ハンドルロック(前錠)と後輪錠(サークロック)を組み合わせた錠前システムで、後輪錠(サークロック)の施錠・開錠と連動してハンドルロック(前錠)も施錠・開錠する仕組みです。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2019年(令和元年)6月24日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載、翌25日に新聞社告を行い、対象製品について無償点検及び改修を実施しています。

消費者庁及び経済産業省では、ハンドルロック「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車において、ハンドルロックケースの破損などが原因で誤作動し、ハンドル操作ができなくなり転倒するなどの事故が発生していることから、注意を喚起しています。

〇消費者庁(令和元年6月24日、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく公表) ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!

ウェブサイト:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/2019/pdf/consumer_safety_release_190624_0001.pdf

〇経済産業省(令和元年6月24日)

ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!

ウェブサイト:

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190624005/20190624005.html

また、消費者庁では、2020年(令和2年)6月24日、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するとともに、自転車及び付属品がリコール対象でないか確認し、対象であればすぐに使用を中止するなど、注意を呼び掛けています。

〇自転車に関する消費者事故等の傾向について—乗車前の点検を確実に行いましょう!—

ウェブサイト:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_03 3/assets/caution_033_200624_0001.pdf

③対象製品:商品名、機種、型番、製造番号、製造期間、対象台数

| 商品名 | 機種、型番、製造番号 | 製造期間 | 対象台数 |
|--|--|--------------------------|-------------|
| ハンドルロック「一発二錠」を搭載した自転車・電動 アシスト自転車(販売:ブリデストンサイクル株式会 社) | https://www.bscycle.co.jp /pdf/important_20190624.p df | 2003年9月 ~ 2015年5月 | 3, 164, 913 |
| ハンドルロック「一発二錠」を搭載した電動アシスト 自転車(販売:ヤマハ発動 機株式会社) | https://www.yamaha-motor. co.jp/recall/pas/2019-06- 24/pdf/2019-06-24_list.pd f | 2004年10月 ~ 2015年1月 | 266, 225 |
| 合 | 計 | | 3, 431, 138 |

2019 年(令和元年) 6月24日からリコール(無償点検・改修) を実施改修率: 7.4%(2020年6月25日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2010 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度 | 事故件数 | 被害状況 | 年度 | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2020年度 | 8 | 重傷 | 2014年度 | 0 | _ |
| 2019年度 | 42 | 重傷 | 2013年度 | 0 | _ |
| 2018年度 | 1 | 重傷 | 2012年度 | 0 | _ |
| 2017年度 | 2 | 重傷 | 2011年度 | 0 | _ |
| 2016年度 | 0 | _ | 2010年度 | 0 | _ |
| 2015年度 | 0 | _ | | | |

※当該事故(管理番号: A202000241) は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

ハンドルロック「一発二錠」の表示窓のラベルの色を御確認ください。 表示窓のラベルが「黒色ラベル」は対象製品となり、「白色ラベル」は対象外 製品となります。





<車両情報の確認方法>

お問い合わせいただく際に必要となりますので、事前に御確認ください。

○ブリヂストンサイクルブランドの場合



○ヤマハ発動機ブランドの場合



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、ハンドルロックのケースが破損しているなど、異常が確認された場合は、直ちに使用を中止してください。なお、事業者は無償点検及び 改修を実施していますので、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ブリヂストンサイクル株式会社

「一発二錠」無償点検・改修お客様コールセンター

電 話 番 号:0120(502)092

受付時間:9時~18時(毎日)

ウェブサイト: https://www.bscycle.co.jp/info/2019/6624

ヤマハ発動機株式会社

「一発二錠」無償点検・改修お客様コールセンター

電 話 番 号:0120(801)309

受付時間:10時~12時30分、13時30分~18時

(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト: https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2019-06-24/

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担当:加藤、鈴木、豊田

電 話:03(3507)9204(直通)

FAX: 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当:古田、大江

電 話:03(3501)1707(直通)

FAX: 03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種•型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|-----------|----------|---------|--------|---------------------|------|---|----------|-------------------------------------|
| A202000243 | 令和2年6月25日 | 令和2年7月9日 | カセットこんろ | KC-316 | 株式会社ニチネン (輸入事業者) | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災 が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | |
| A202000244 | 令和2年6月21日 | 令和2年7月9日 | ガストーチ | ST-450 | 新富士バーナー株式会社 | 火災 | 当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 広島県 | 令和2年7月9日に消 費者安全法の重大 事故等として公表済 |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種•型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|-------------------------------|------|---|----------|--|
| A202000241 | 令和2年6月10日 | 令和2年7月9日 | 自転車 | МВ7WТР | ブリヂストンサイクル 株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走り出そうとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発ニ錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 | 和歌山県 | 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和2年7月2 日 令和元年6月24日 からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率:7.4% |
| A202000242 | 令和2年6月14日 | 令和2年7月9日 | 照明器具 | | 東芝電気器具株式会 社(現 東芝ライテック株式会社) | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 広島県 | 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和2年7月1 日 |
| A202000249 | 令和2年3月25日 | 令和2年7月10日 | 照明器具(ソーラー 充電式、屋外用) | なし | 株式会社ライク (輸入事業者) | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、 原因を調査中。 | 栃木県 | 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和2年5月15 日 報告書の提出期限 を超過していること から、事業者に対し 厳重注意 |

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|--------------------|------|---|----------|--|
| A202000245 | 令和2年6月24日 | 令和2年7月9日 | バッテリー(リチウム イオン) | 火火 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。 | 兵庫県 | |
| A202000246 | 令和2年7月1日 | 令和2年7月10日 | エアコン | 火災 | 異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、 現在、原因を調査中。 | | 製造から25年以上 経過した製品 |
| A202000247 | 令和元年6月23日 | 令和2年7月10日 | 電子レンジ | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | 令和2年5月28日に 消費者を全法の重 大事な会として公 表済 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和元年6月 24日 報告書の提出期限 を超過、事業者に対し 厳重注意 |
| A202000248 | 令和2年6月30日 | 令和2年7月10日 | 電気オーブン | | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。 | 埼玉県 | |

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし

照明器具 (ソーラー充電式、屋外用) (管理番号: A202000249)

