

タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について

2018/10/25

TEPCO


東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

モニタリング計画（観測点の配置）

TEPCO

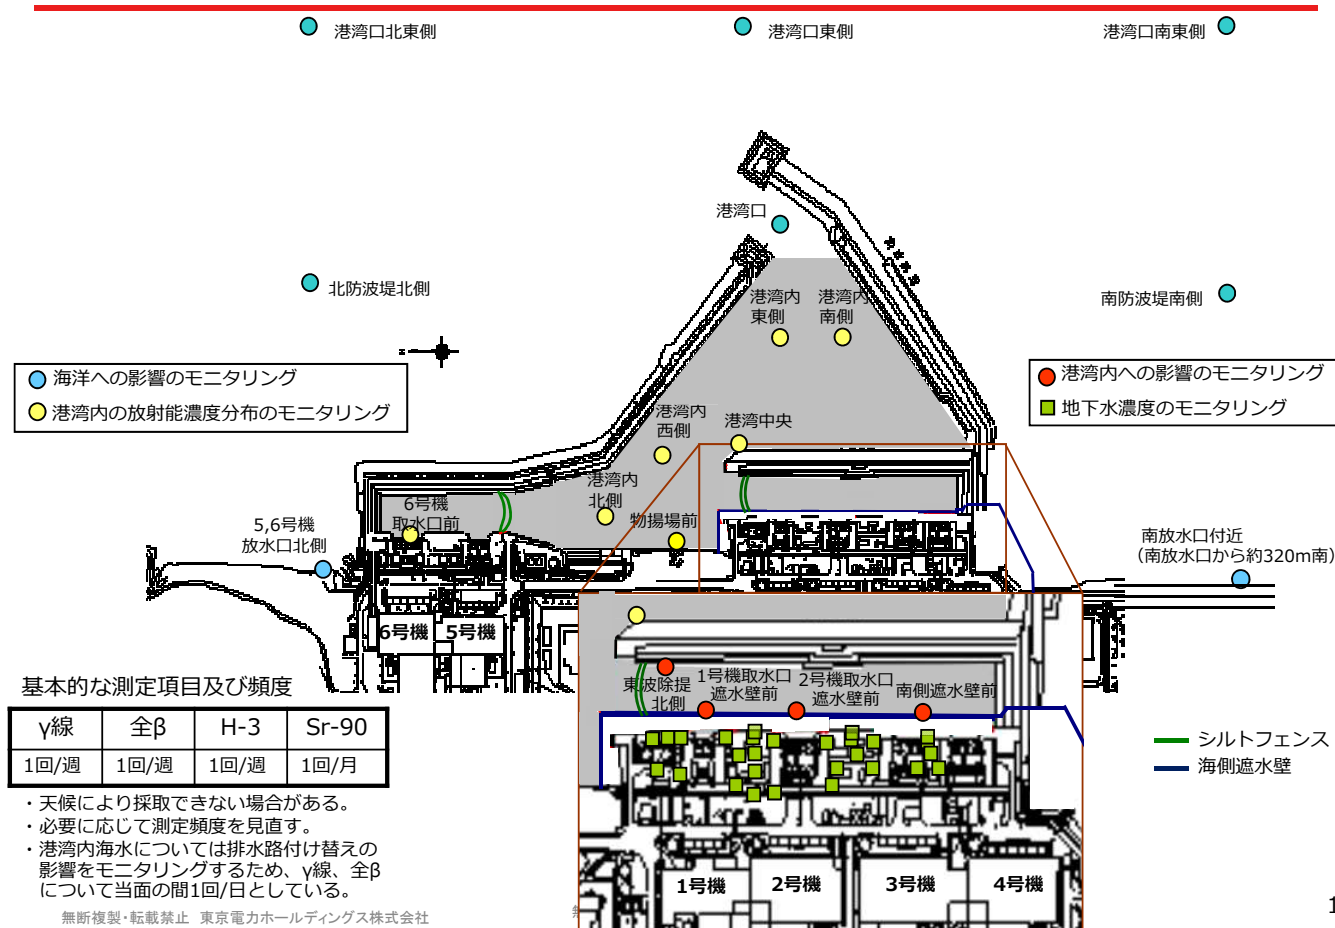

＜タービン建屋東側の地下水濃度＞

- 観測点によっては大雨時に一時的な変動が見られるが、全体的に低下もしくは横ばい傾向にあり、大きな変化は見られていない。

＜排水路の排水濃度＞


- 降雨時に濃度が上昇する傾向にあるが、全体的に横ばい傾向にある。
 - ・ 道路及び排水路の清掃を実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中

＜港湾内外の海水濃度＞


- 港湾内では大雨時に上昇が見られるが、港湾外では変化は見られず告示濃度未満で推移している。
 - ・ 港湾内（取水路開渠内含む）の濃度について、上昇時においても告示濃度を十分に下回っている。
 - ・ 道路・排水路の清掃、フェーシング、海側遮水壁閉合、取水路開渠出口へのシルトフェンス設置等の対策の効果によるものと考えられる。

タービン建屋東側の地下水濃度（1/2）

＜1号機北側、1,2号機取水口間＞

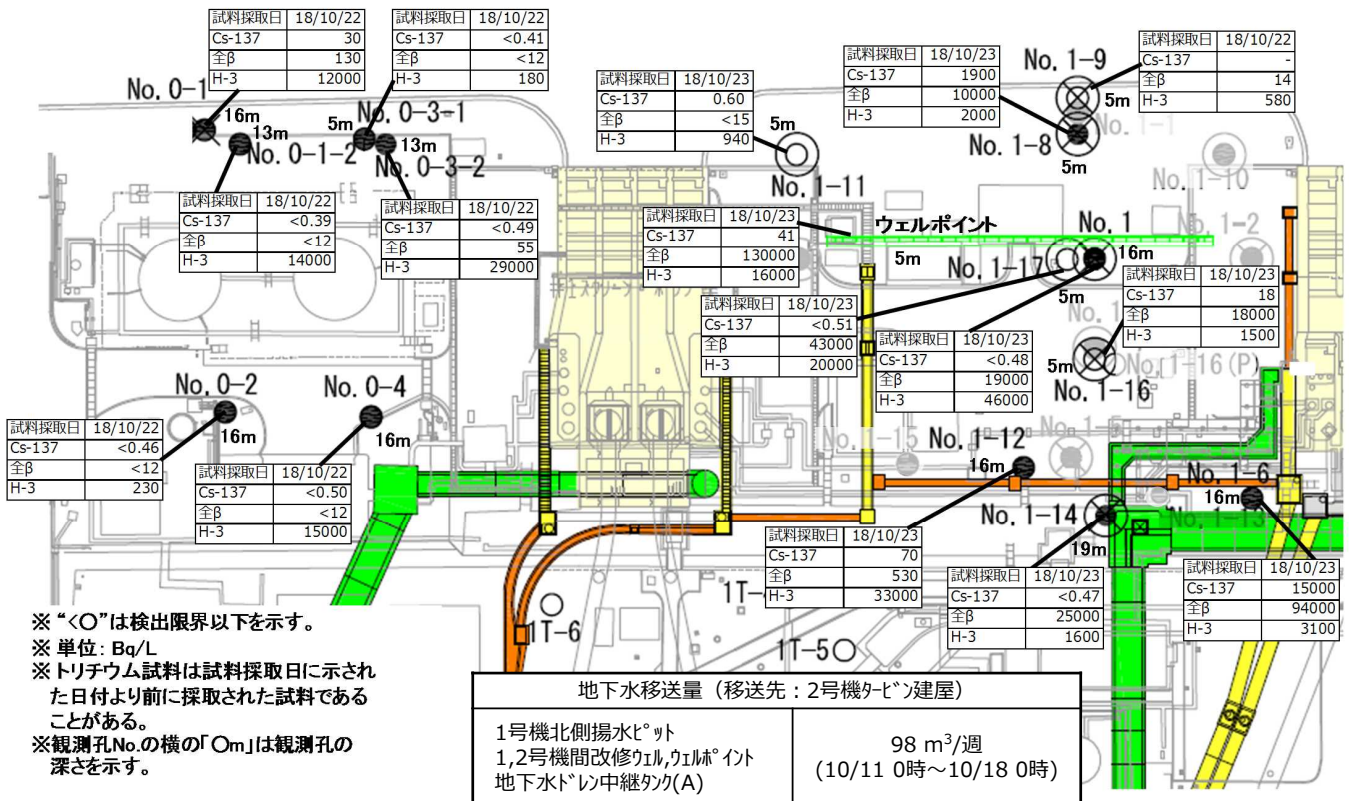

<2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>

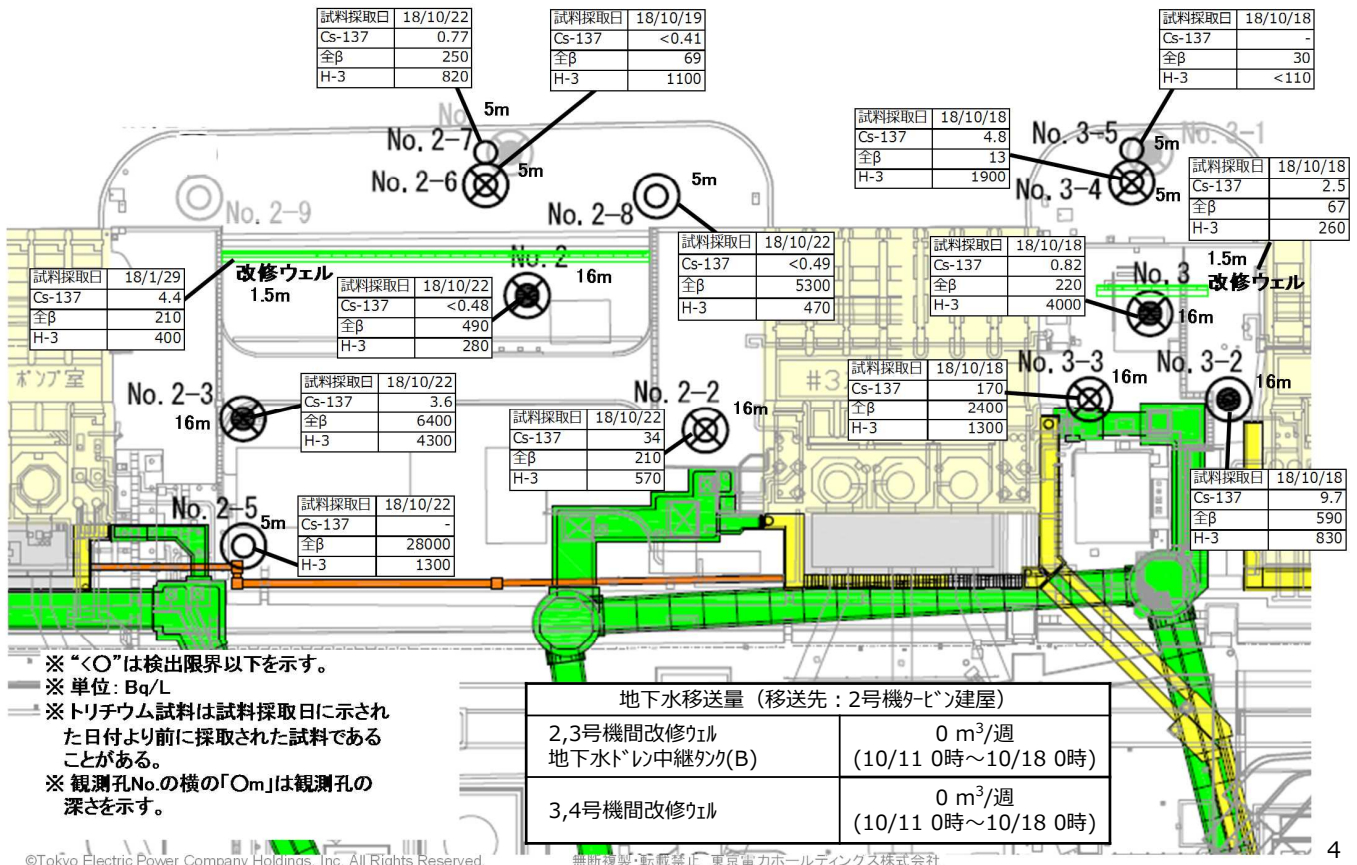

4

タービン建屋東側の地下水濃度の状況

<1,2号機取水口間エリア>



- No.1-6でH-3濃度は2017.11より2,000Bq/ℓ程度から15,000Bq/ℓ程度まで上昇したが、2018.3以降低下上昇を繰り返し、現在3,000Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-12で全β濃度は2018.1より2,000Bq/ℓ程度から300Bq/ℓ程度まで低下後上昇し、現在600Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-14でH-3濃度は3,000Bq/ℓ程度で推移していたが、2018.9より低下傾向にあり、現在1,500Bq/ℓ程度となっている。
- No.1-16で全β濃度は2018.4より43,000Bq/ℓ程度から低下し、現在18,000Bq/ℓ程度となっている。

<2,3号機取水口間エリア>


- No.2-3でH-3濃度は2017.11より1,000Bq/ℓ程度から上昇傾向にあり、現在4,400Bq/ℓ程度となっている。全β濃度は2017.12より600Bq/ℓ程度から上昇傾向にあり、現在6,400Bq/ℓ程度となっている。
- No.2-5で全β濃度は2018.3より30,000Bq/ℓ程度から70,000Bq/ℓ程度まで上昇後低下し、現在27,000Bq/ℓ程度となっている。

<3,4号機取水口間エリア>


- No.3-4でH-3濃度は2018.1より2,000Bq/ℓ程度から900Bq/ℓ程度まで低下後上昇し、現在2,000Bq/ℓ程度となっている。

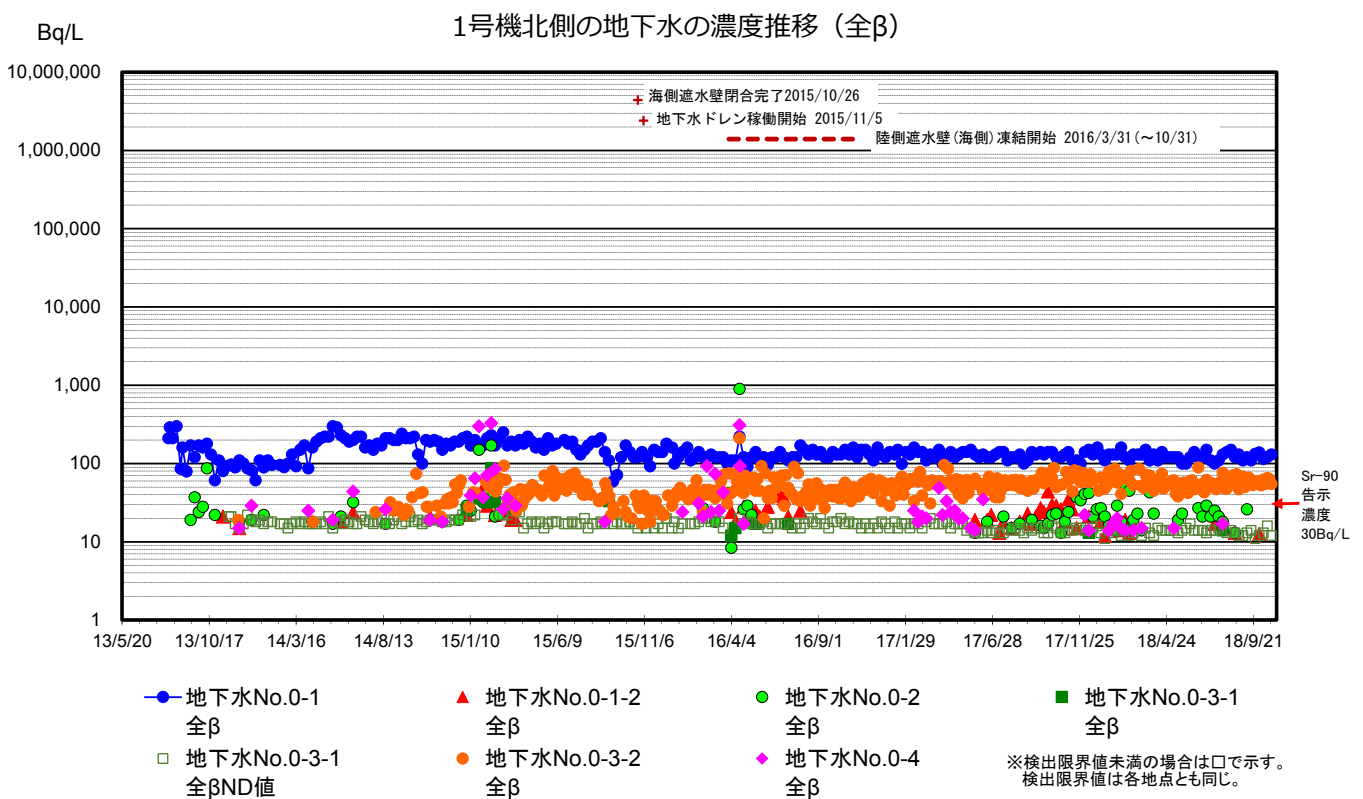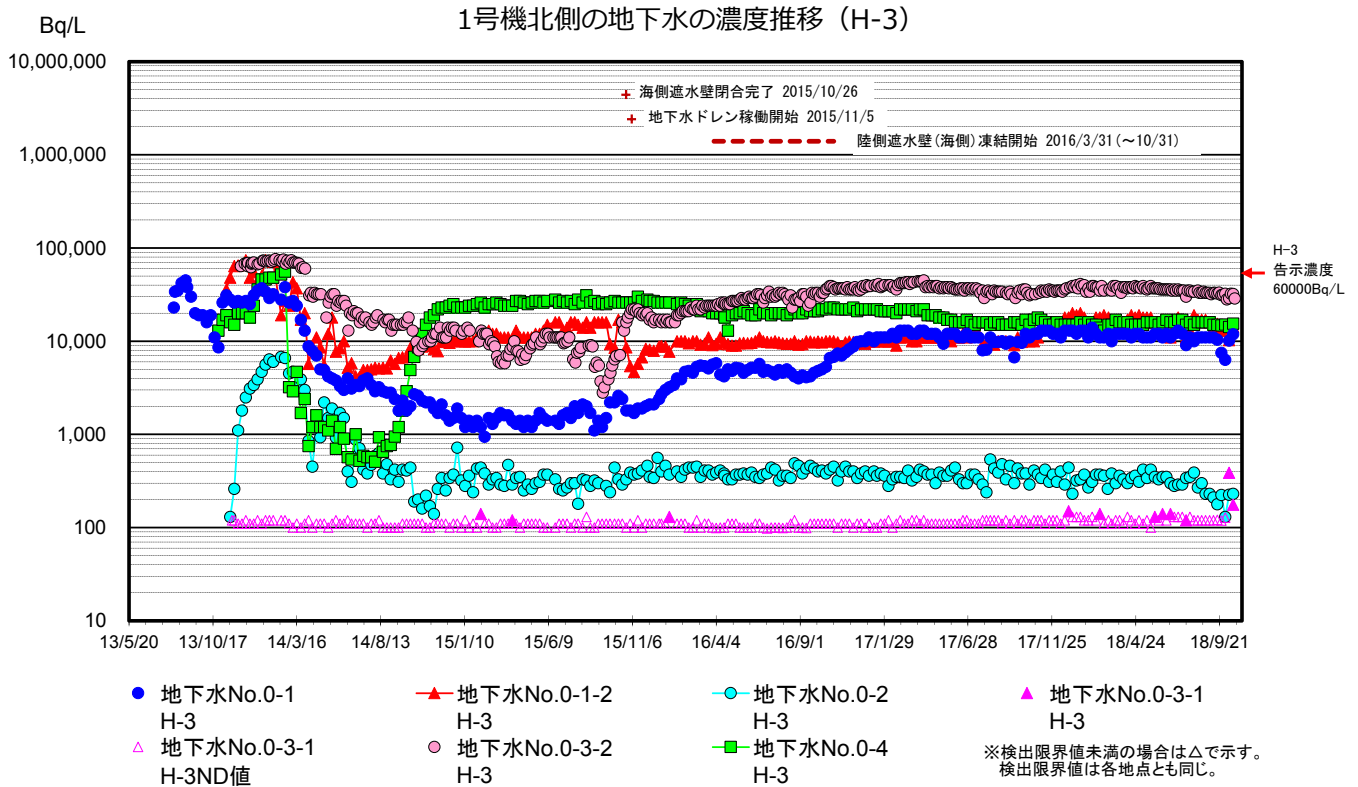


1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

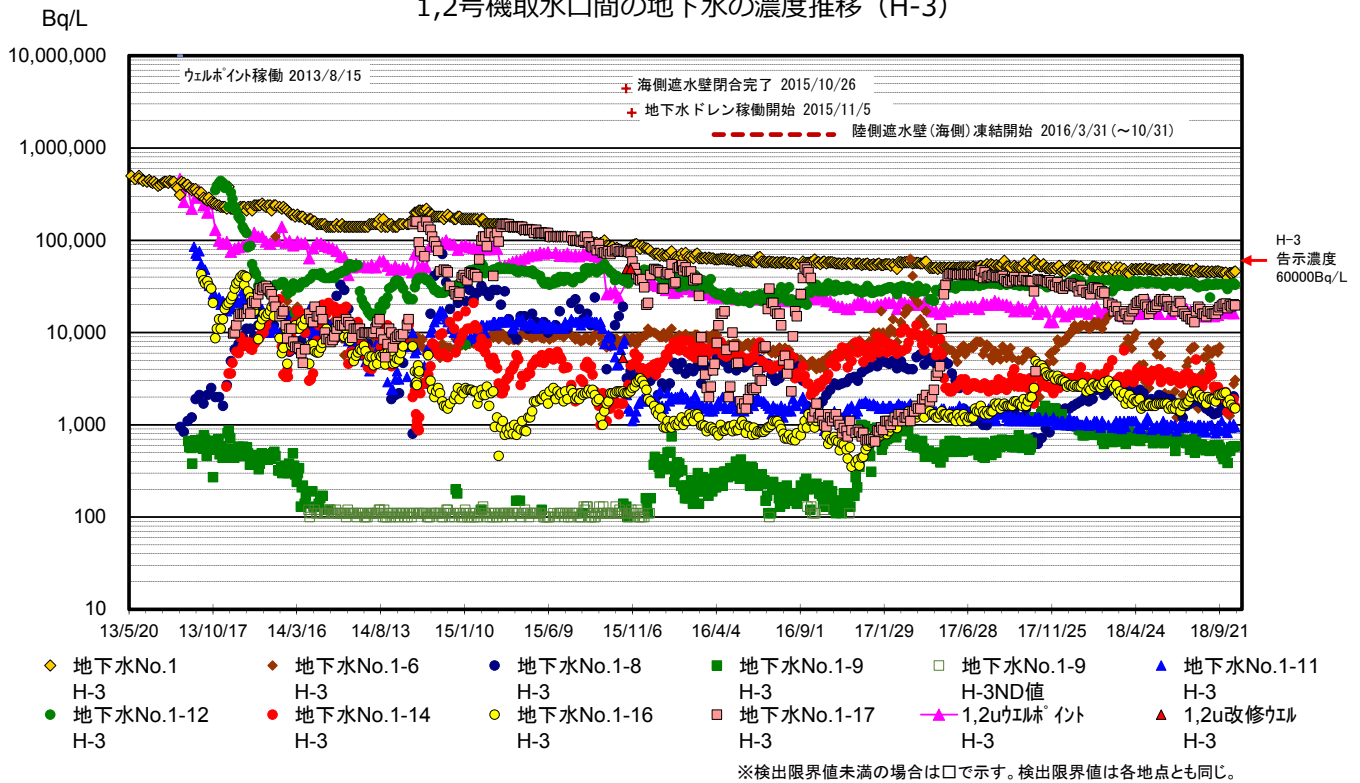


1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β、Sr-90)


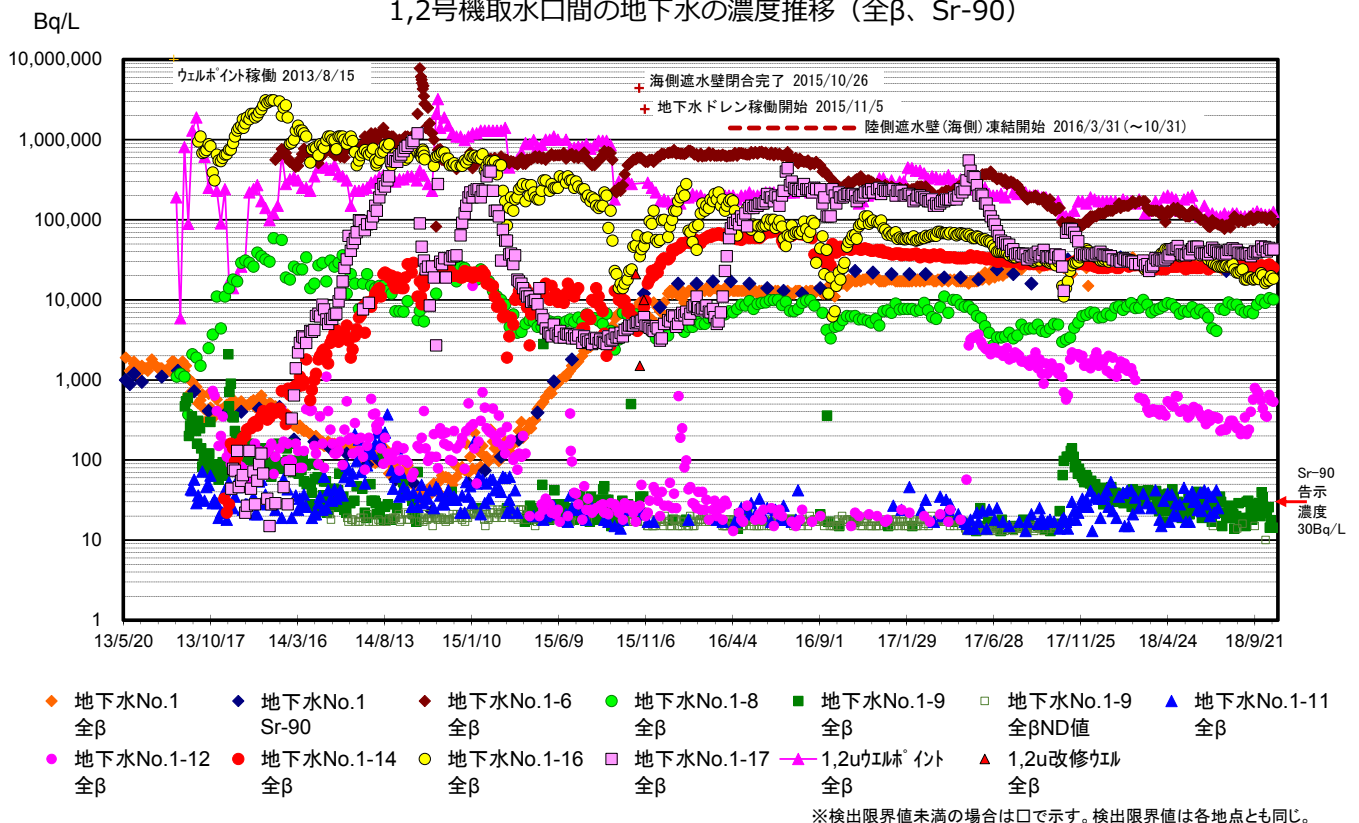


2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

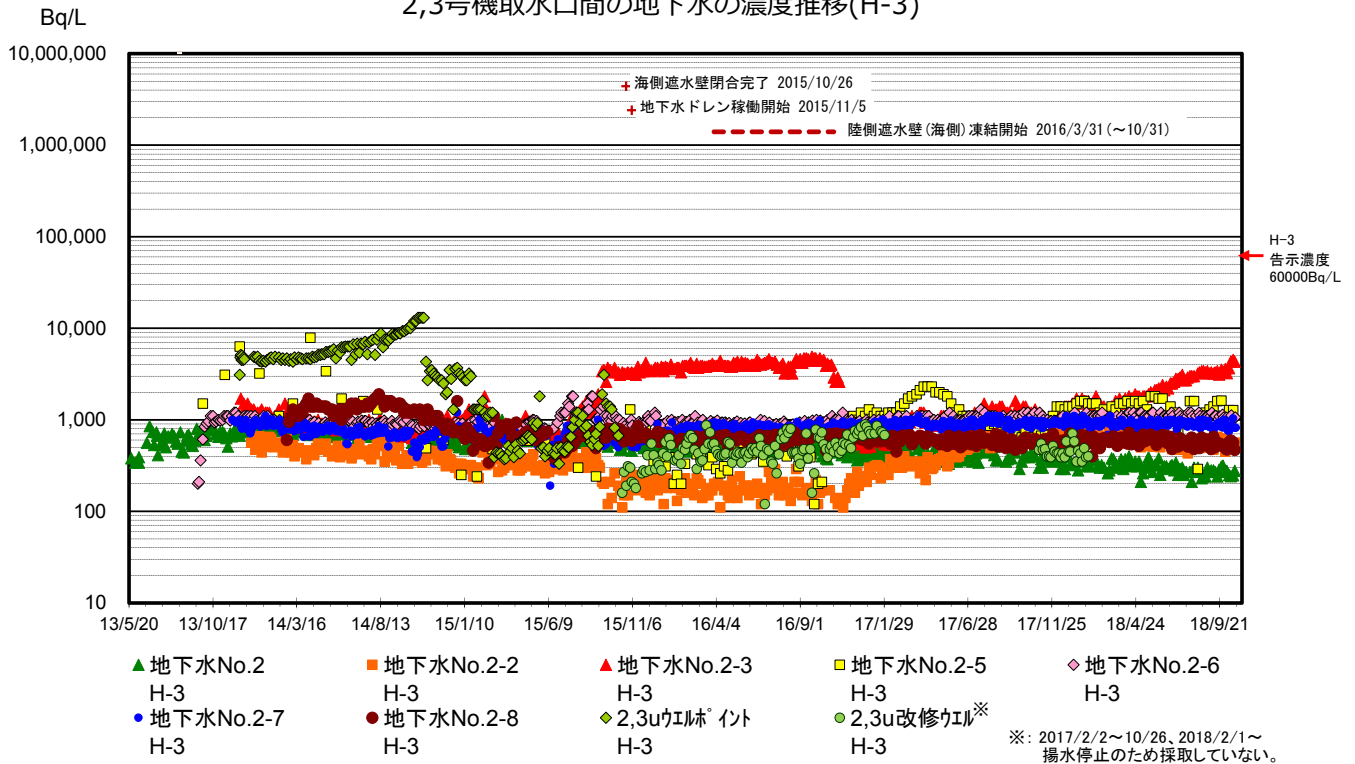

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

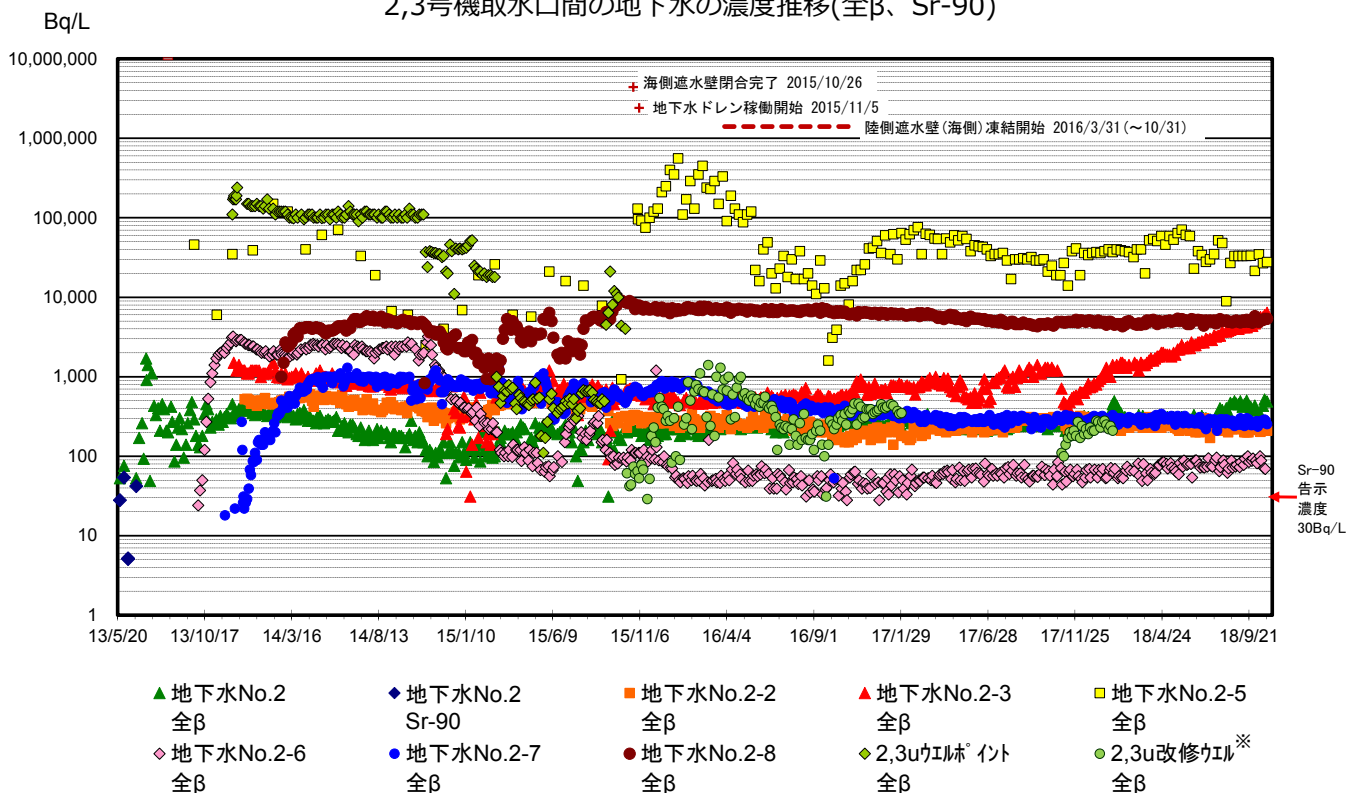

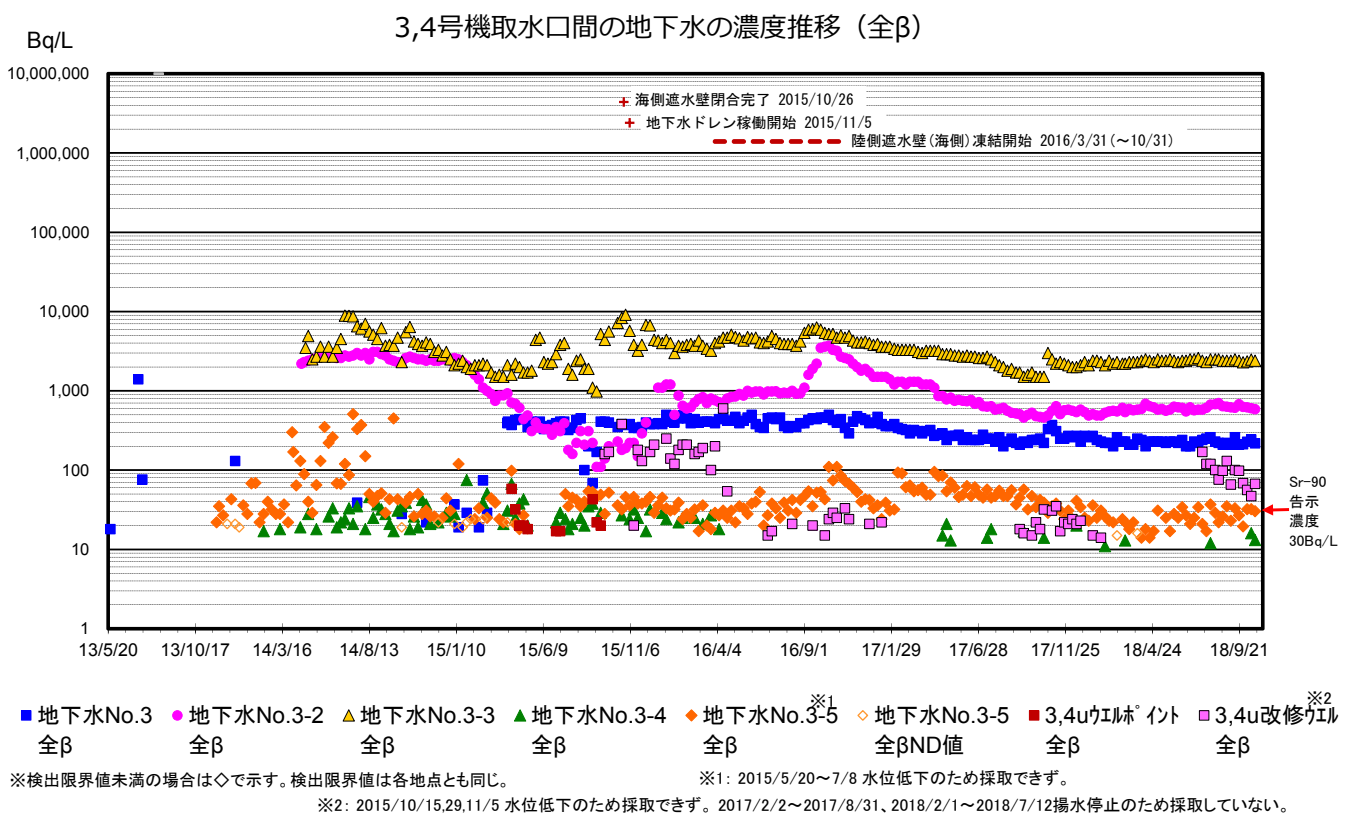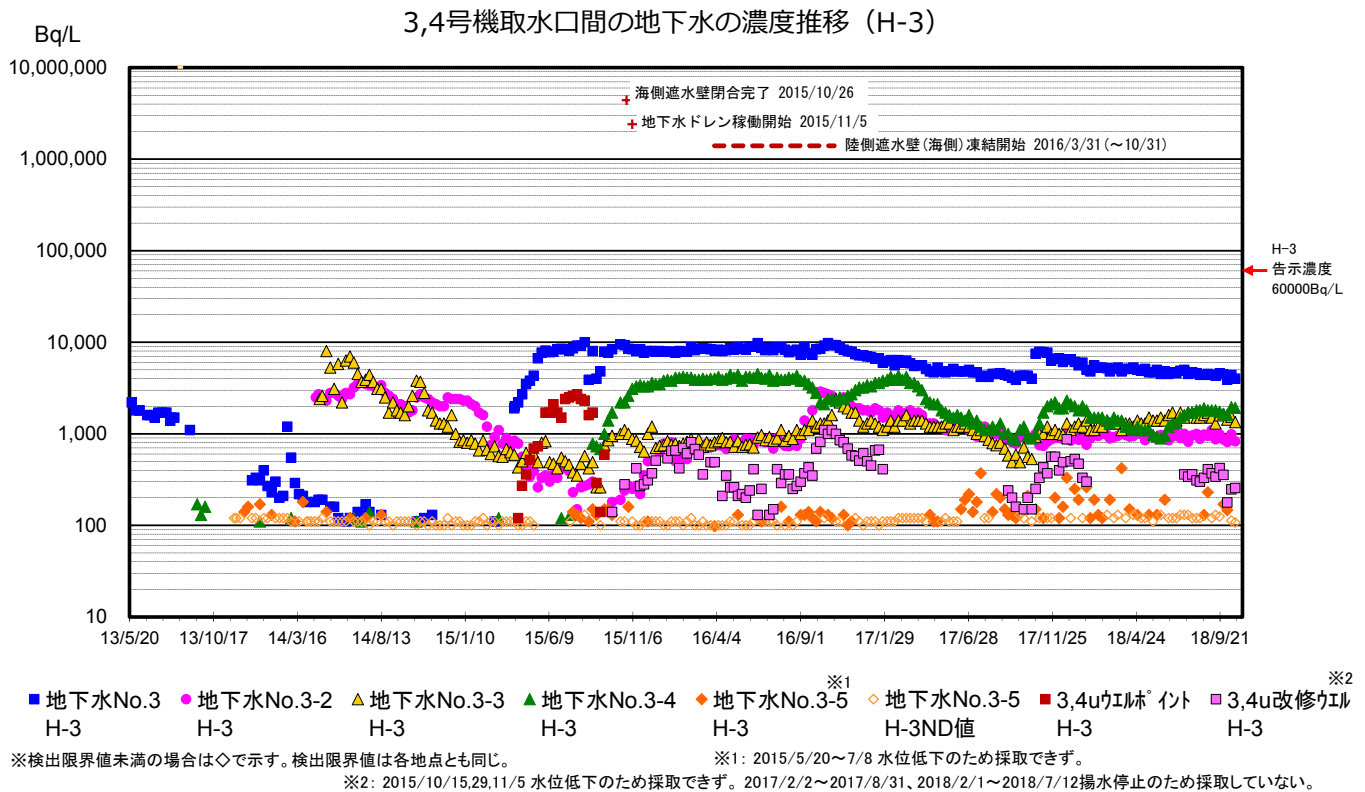

<A排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中
- Cs-137濃度、H-3濃度、全β濃度とも横ばい傾向となっている。

<物揚場排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中
- Cs-137濃度、H-3濃度、全β濃度とも横ばい傾向となっている。


<K排水路>



- 道路・排水路の清掃を実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中
- Cs-137濃度、H-3濃度、全β濃度とも横ばい傾向となっている。


<C排水路>

- 道路・排水路の清掃を実施中
- Cs-137濃度、H-3濃度、全β濃度とも横ばい傾向となっている。

排水路の排水の濃度推移 (Cs-137)

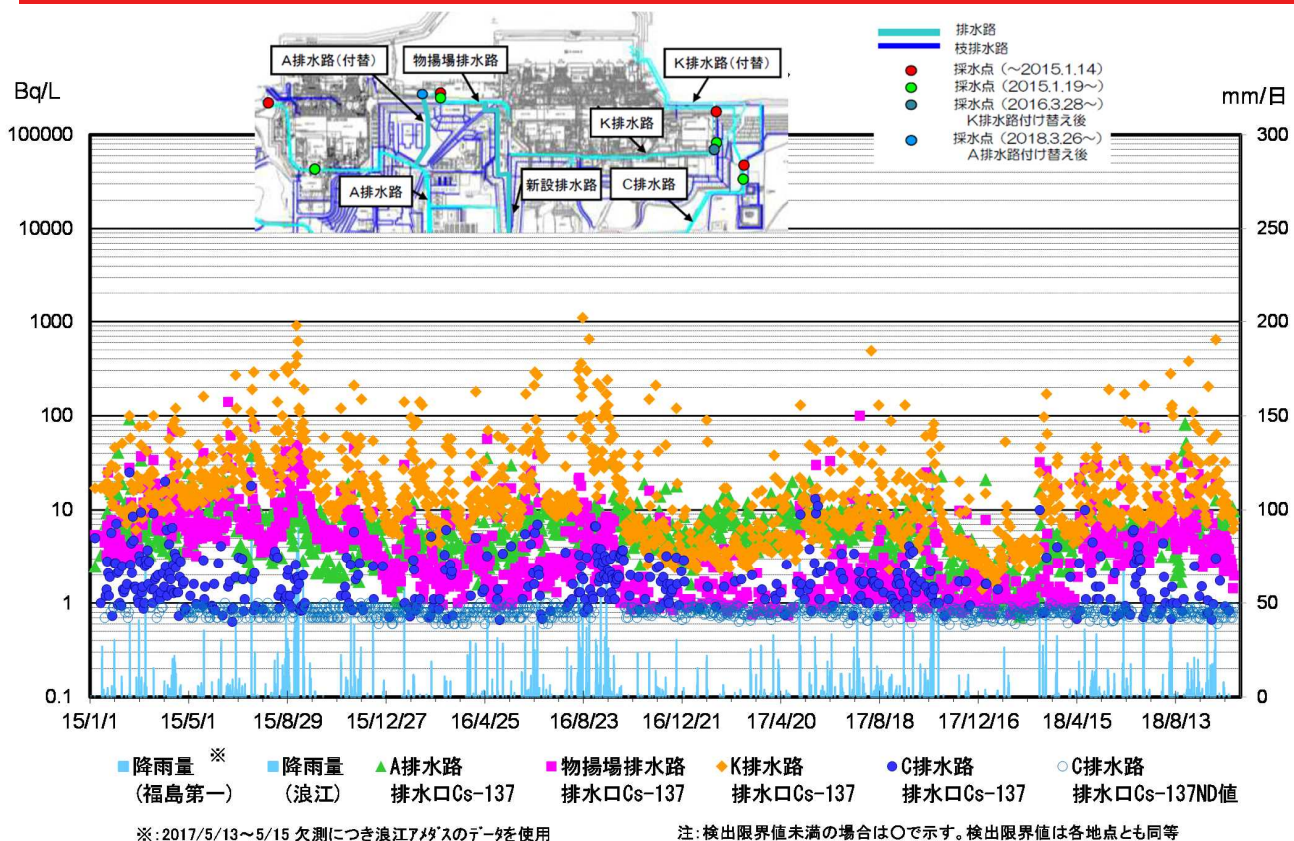

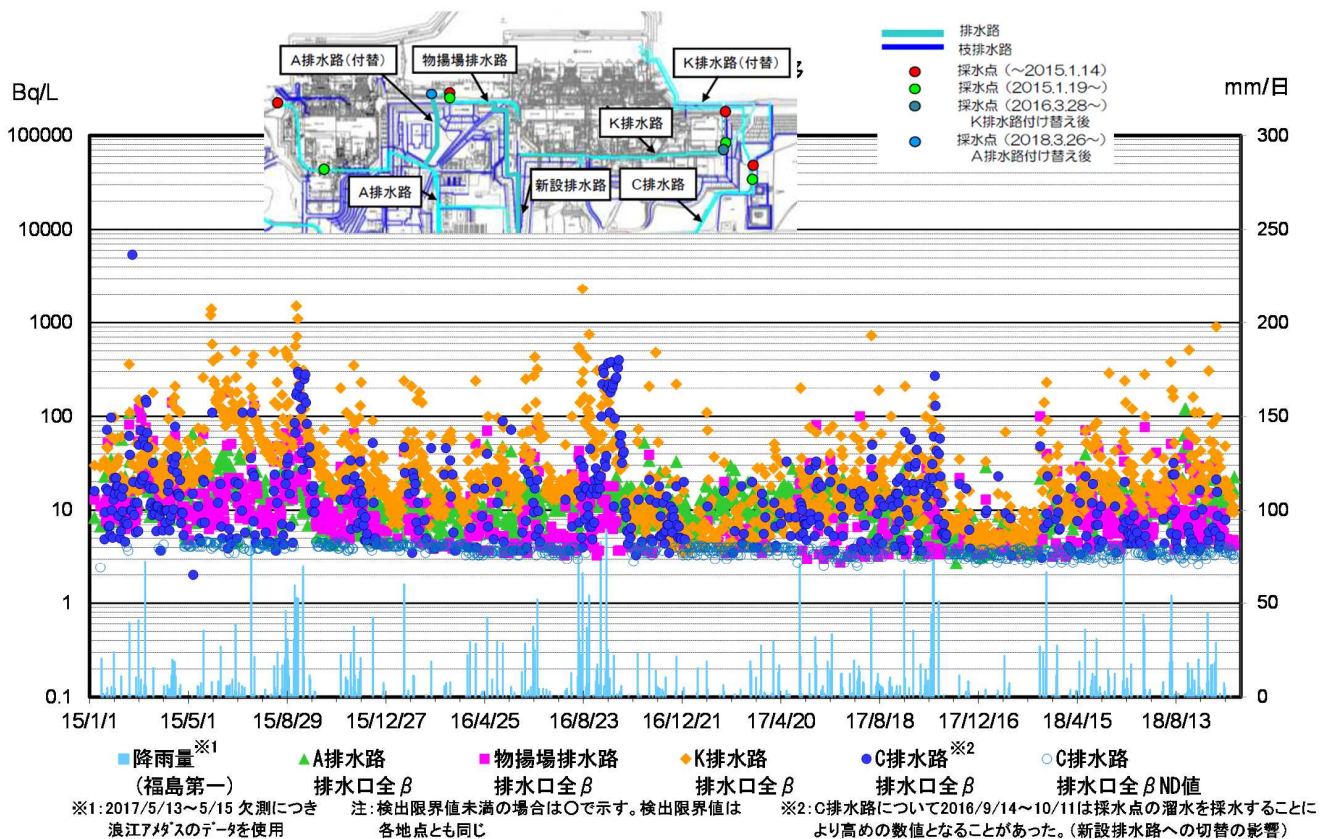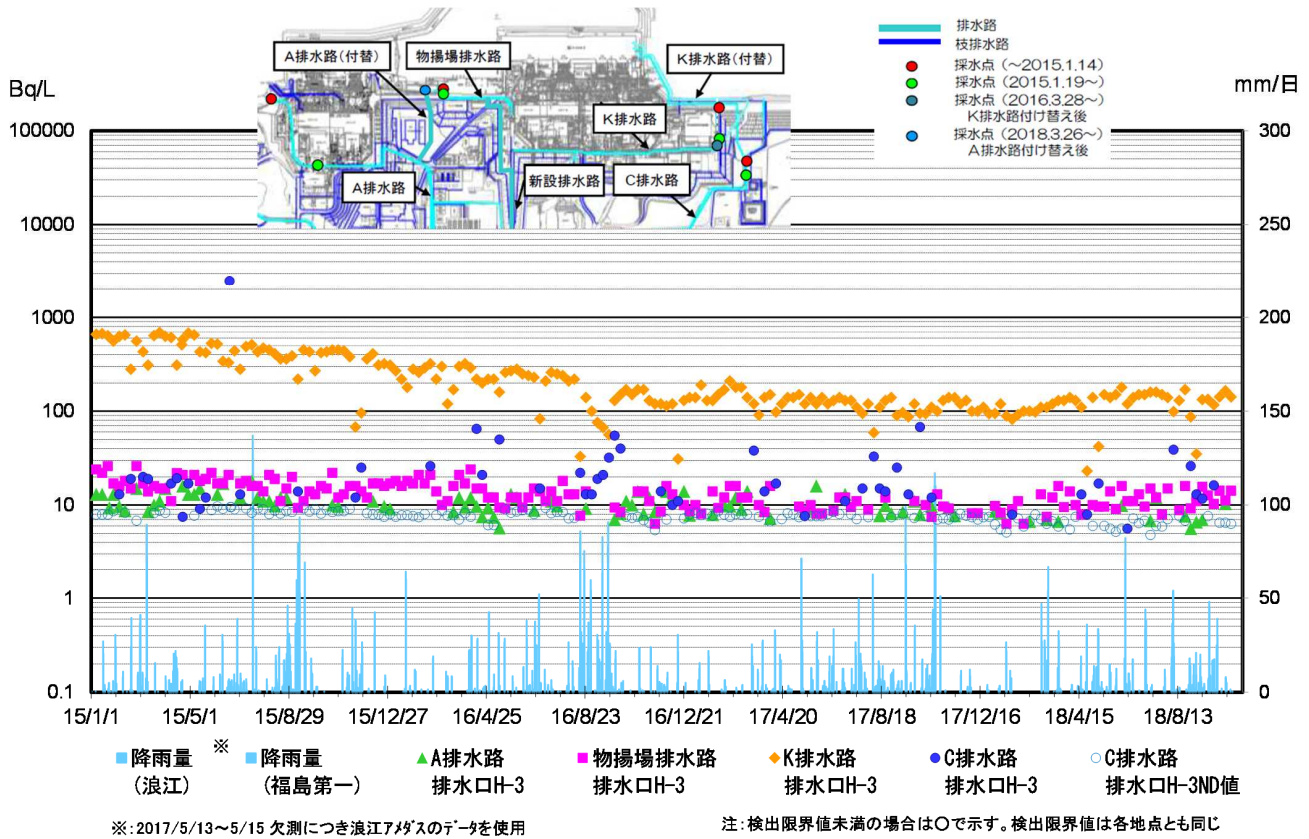

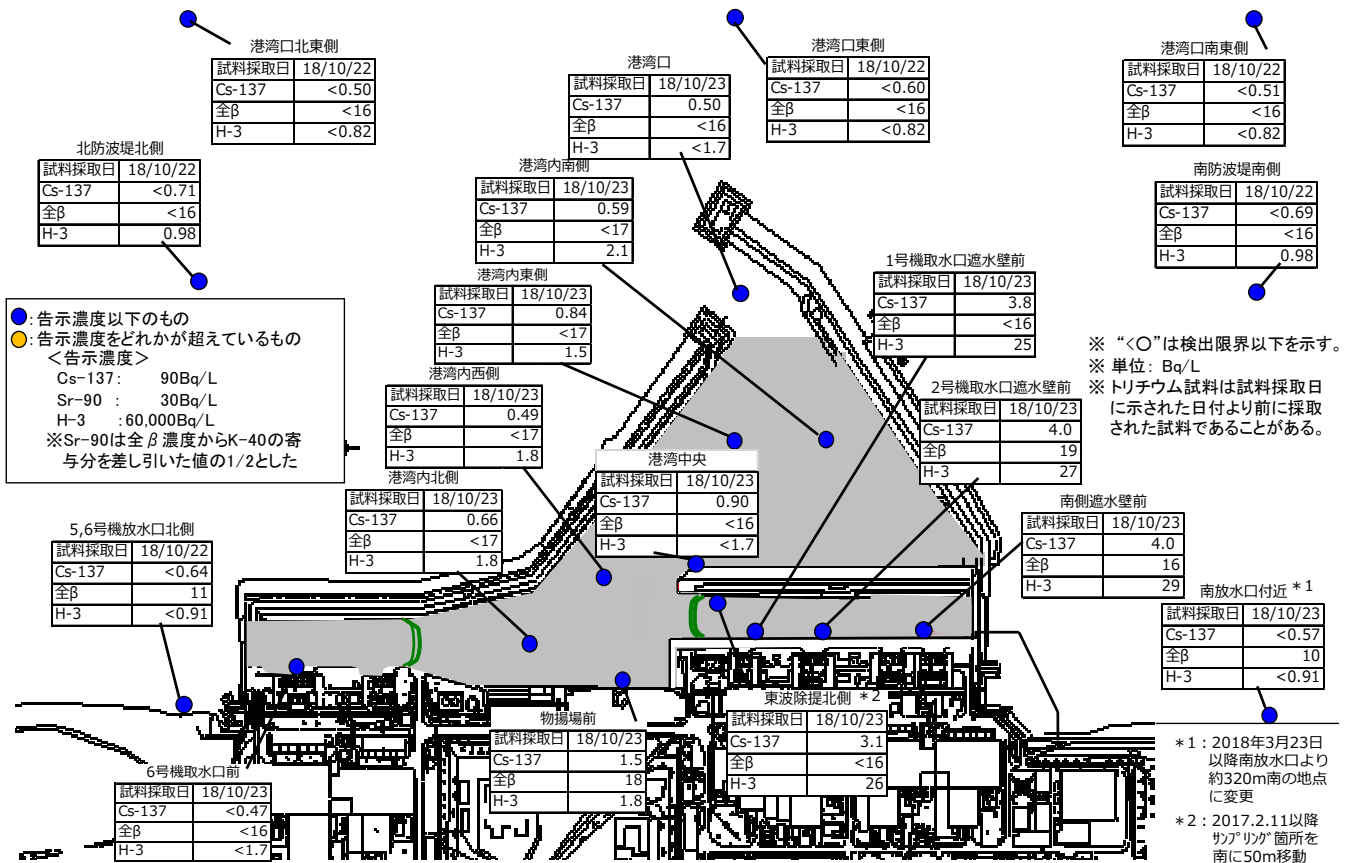

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

18

<1～4号機取水路開渠内エリア>



- 告示濃度未満で推移しているが、大雨時にCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られる。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。
- 位置変更のために新しいシルトフェンスを設置した2017.1.25以降、Cs-137濃度の上昇が見られる。


<港湾内エリア>

- 告示濃度未満で推移しているが、大雨時にCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られる。
- 1～4号機取水路開渠内エリアより低いレベルとなっている。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。

<港湾外エリア>

- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、Cs-137濃度、Sr-90濃度の低下が見られ、告示濃度未満で推移していて変化は見られていない。

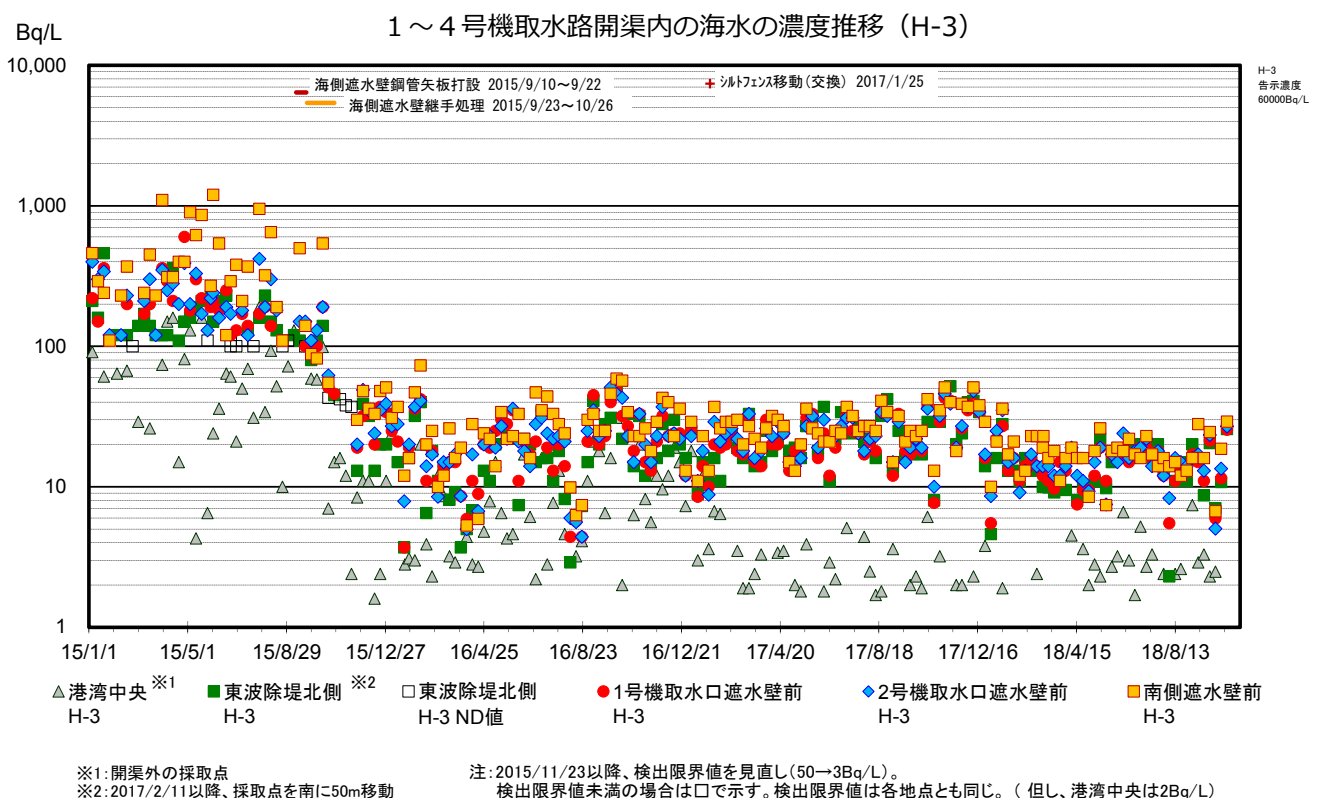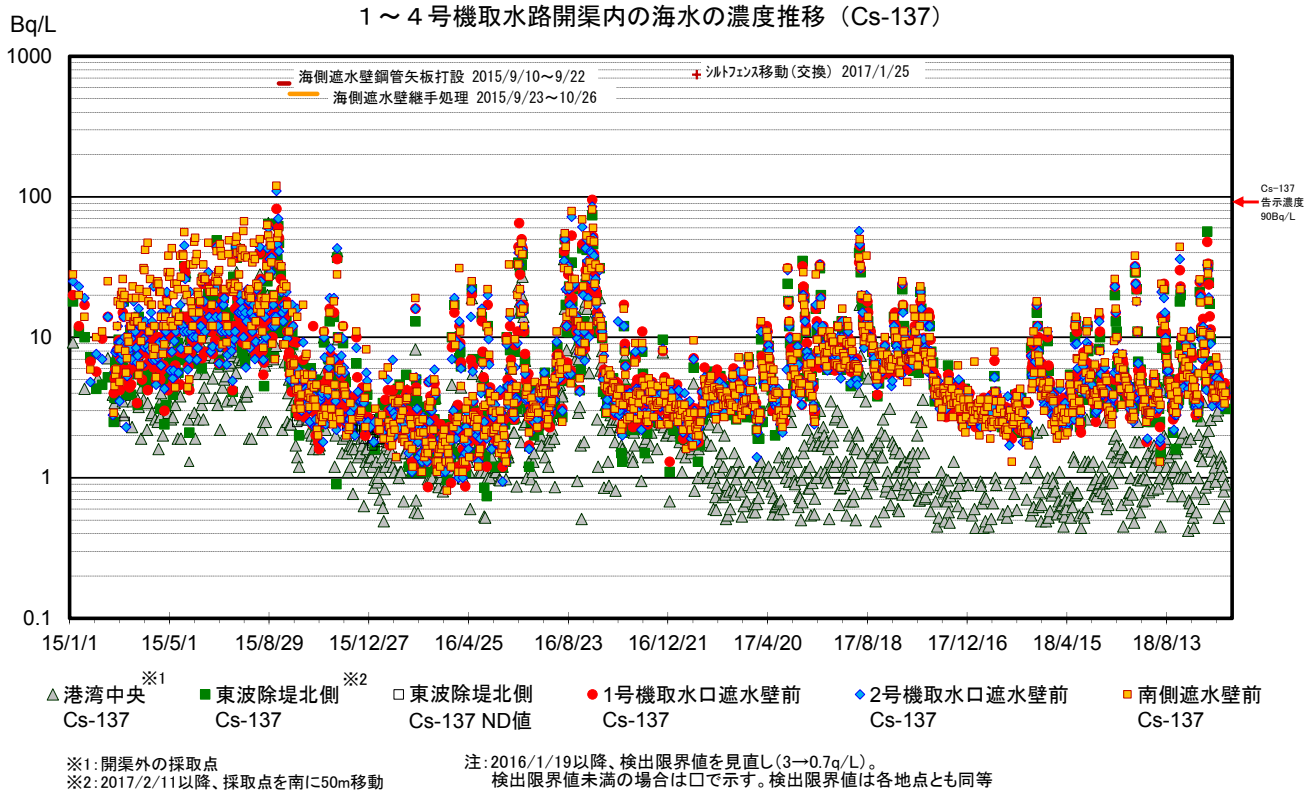


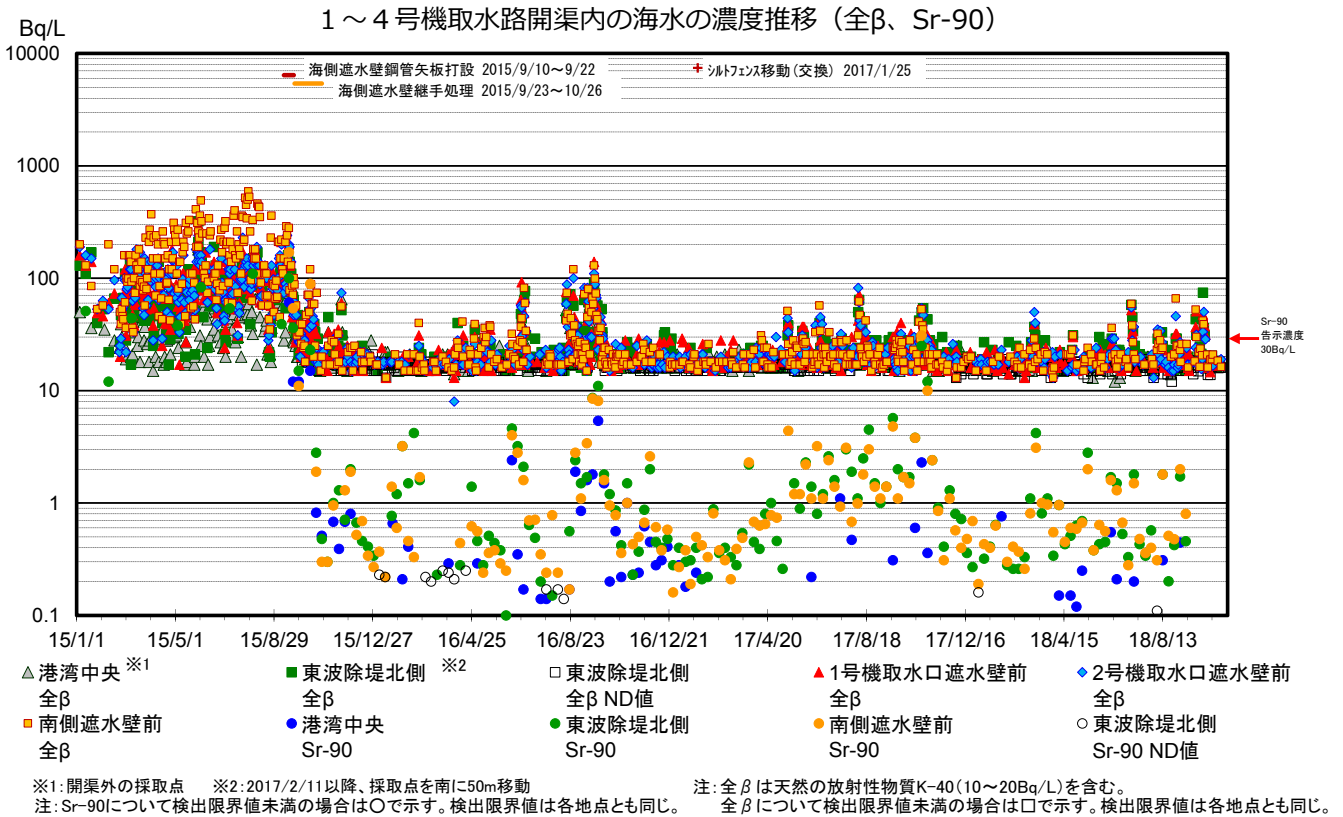

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社



22


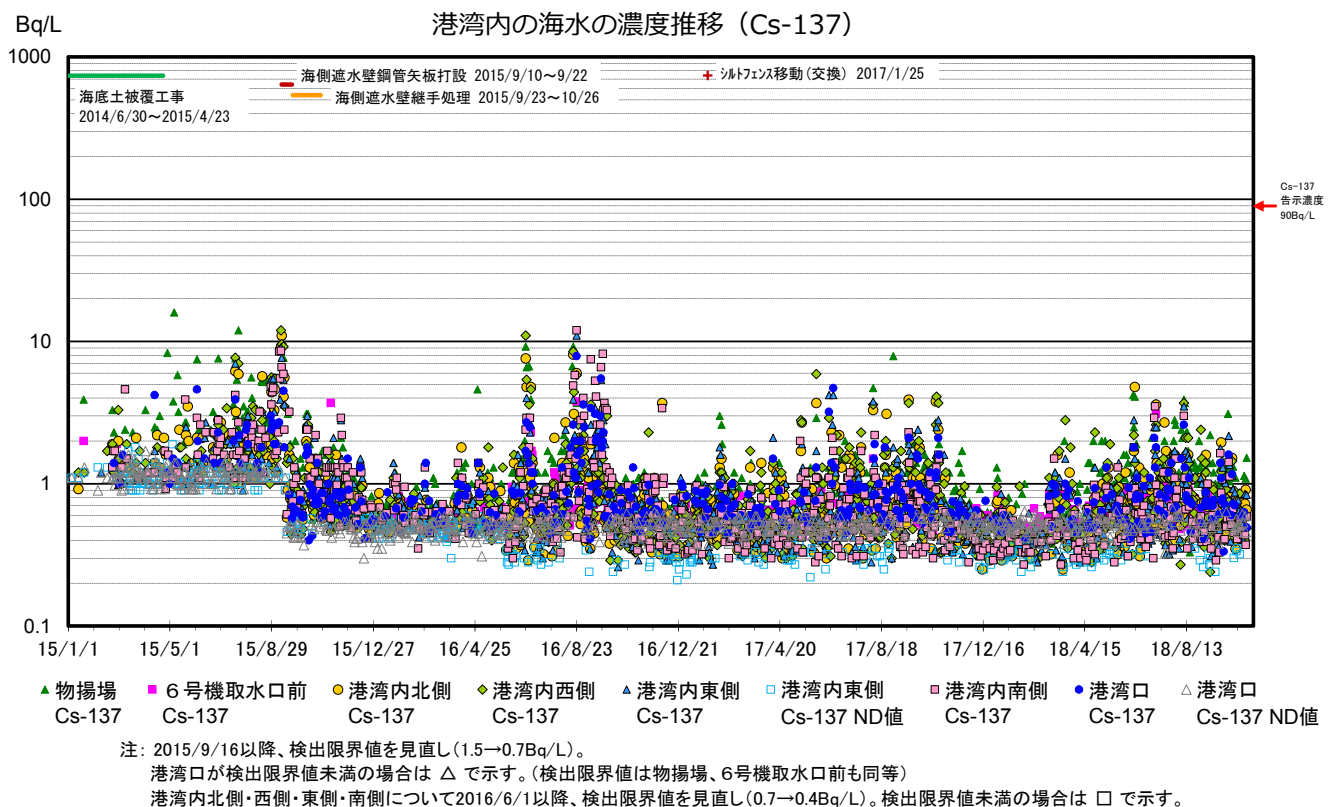



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社


23

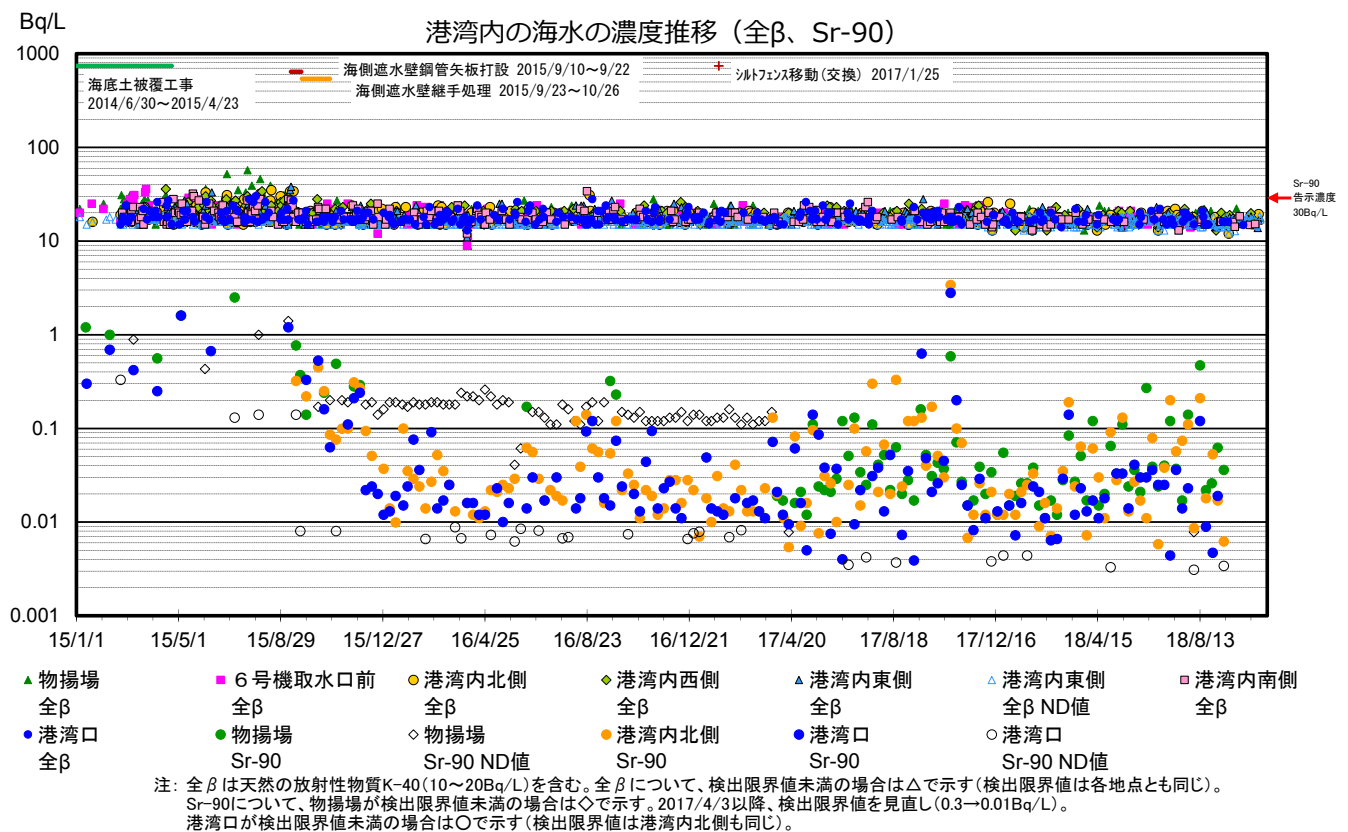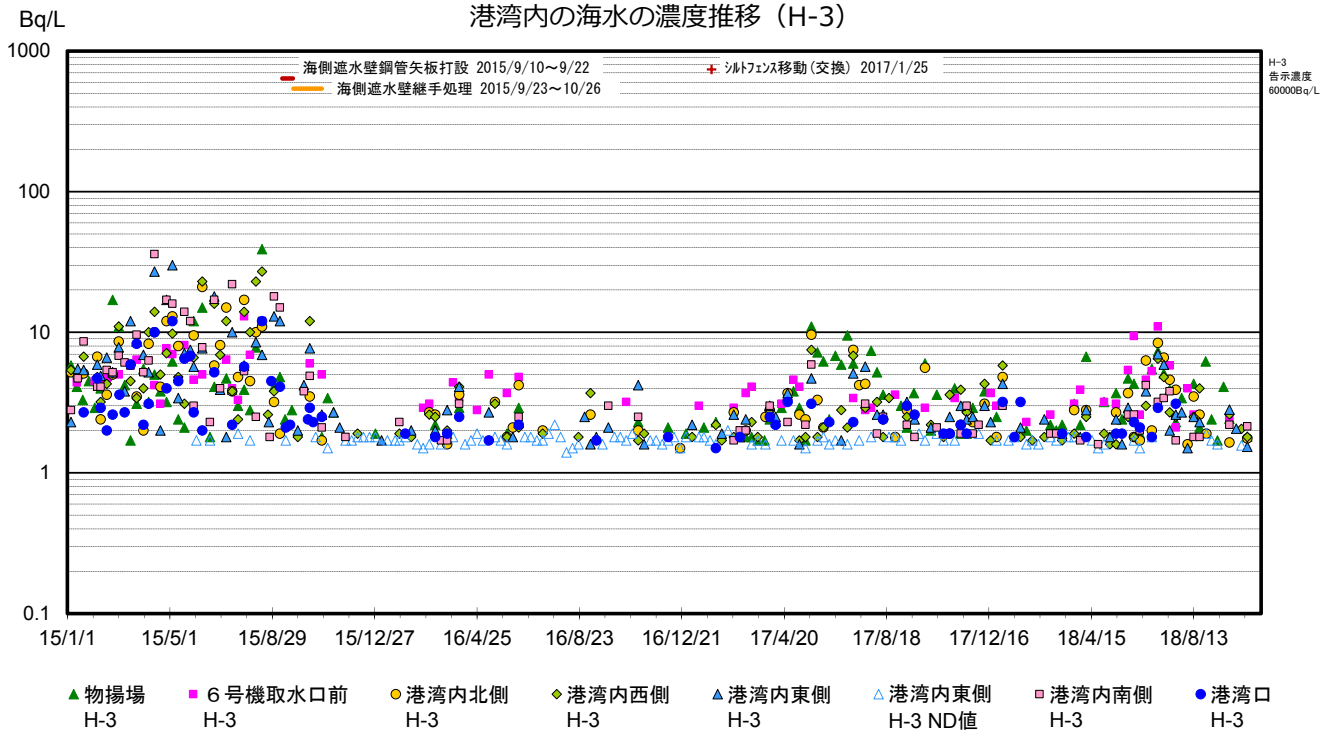

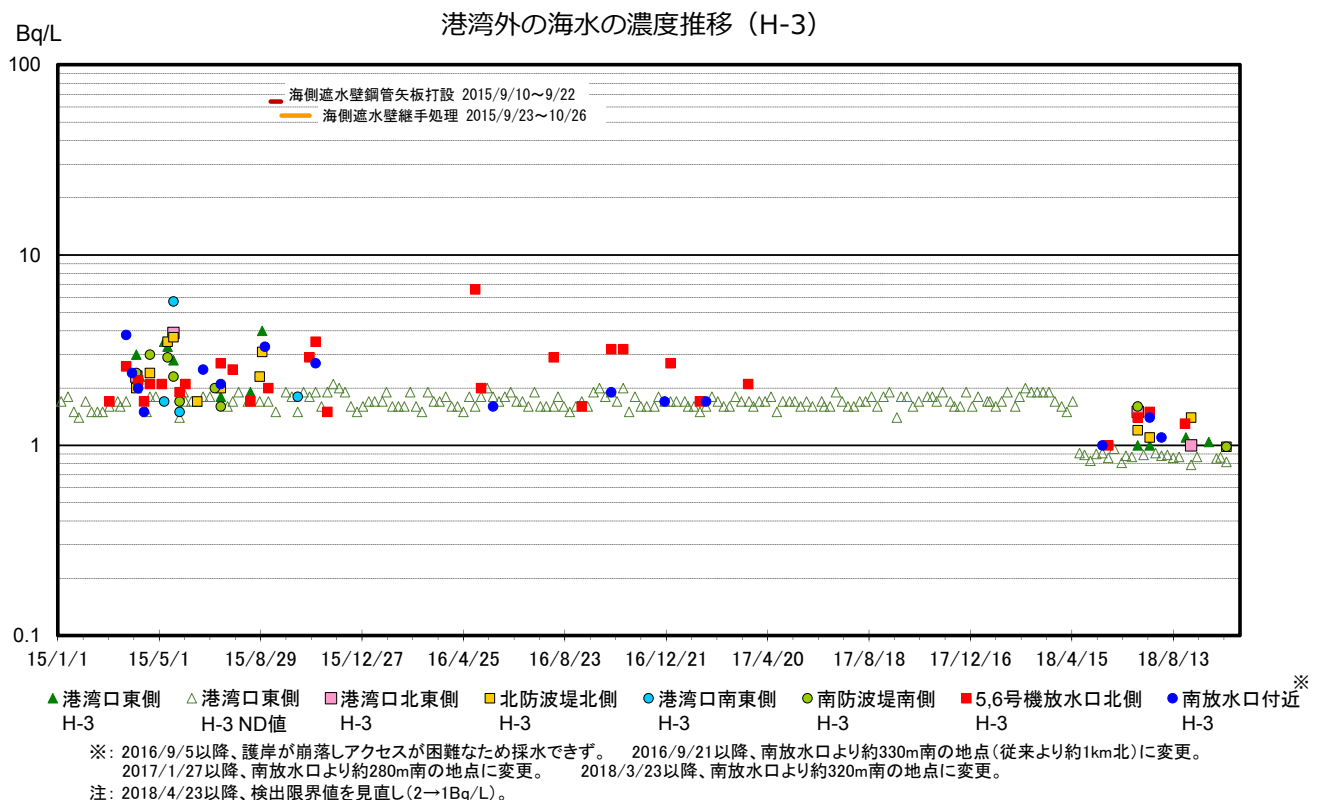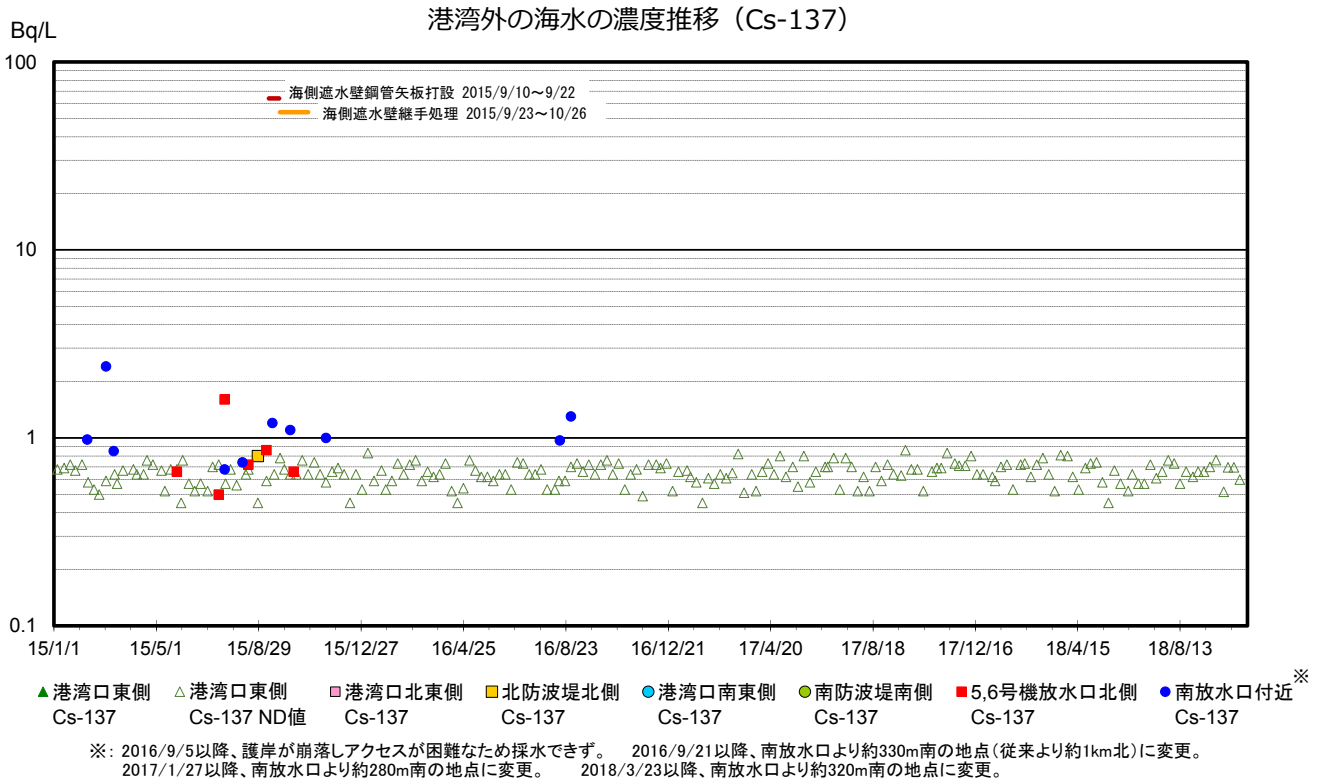

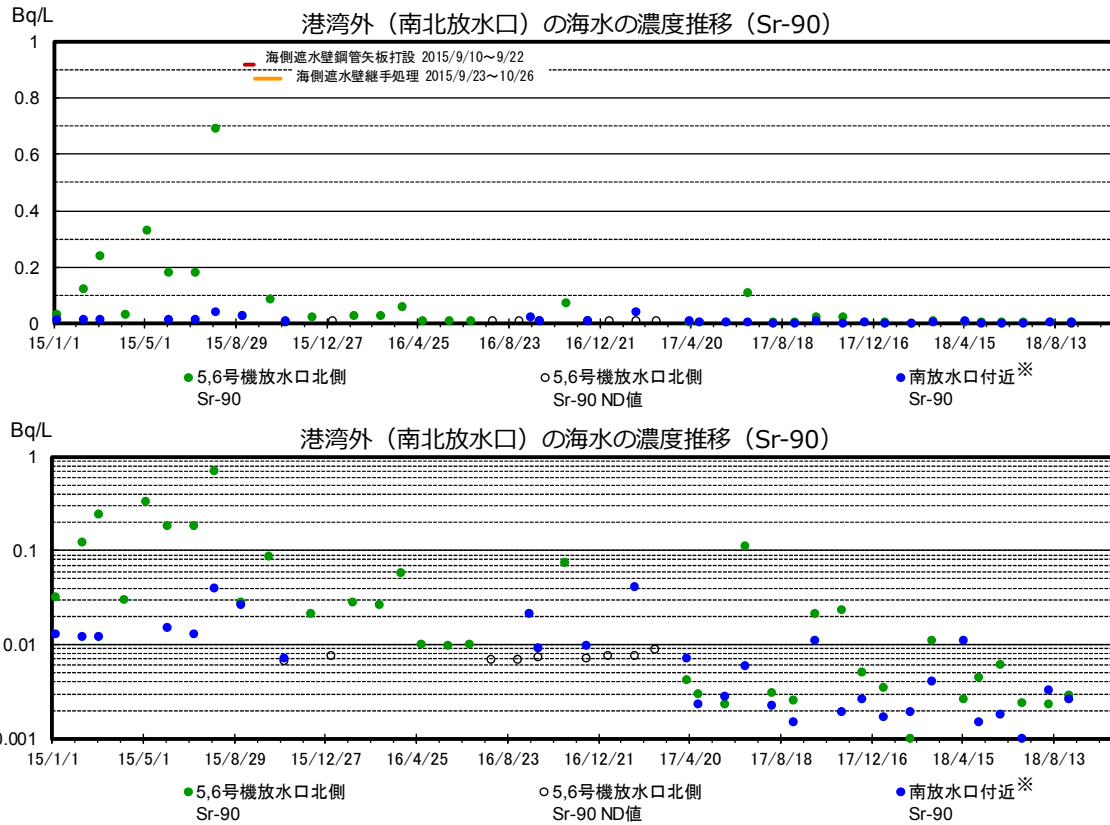

<参考> 港湾口海水モニタの測定結果

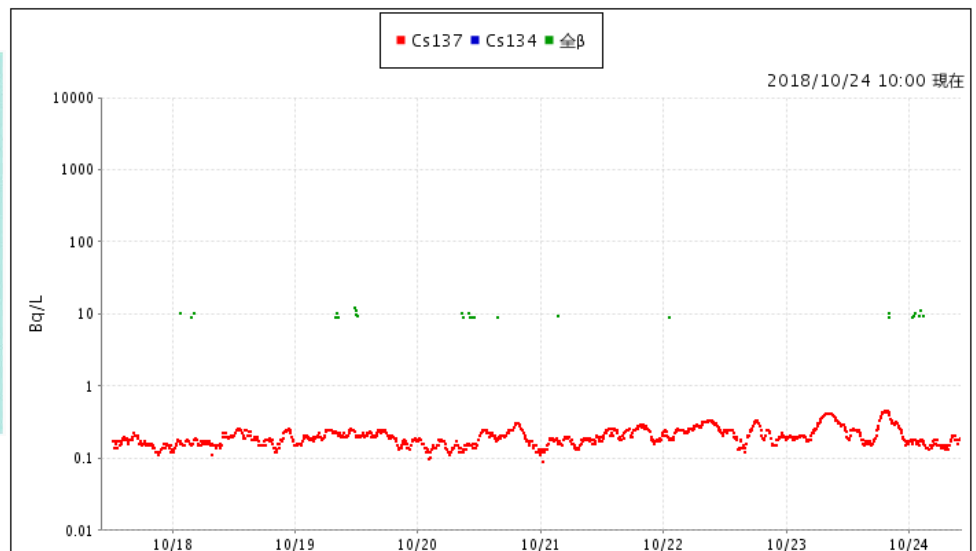

※検出限界値未満（ND）の場合は、グラフにデータが表示されません。（検出限界値）

- ・セシウム (Cs)134 : 0.02 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 0.05 Bq/L
- ・全β : 8.7 Bq/L

※海水放射線モニタは、荒天により海上が荒れた場合、巻き上がった海底砂の影響等により、データが変動する場合があります。

※参 考 「福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」に定める告示濃度限度は、以下の通り。

- ・セシウム (Cs)134 : 60 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 90 Bq/L

○ 設備の不具合および清掃・点検保守作業等により、データが欠測する場合があります。