

建屋周辺の地下水位、汚染水発生量の状況

2025年 7月 31日



TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

1. 建屋周辺の地下水位、サブドレン等のくみ上げ量について	P2～3
2. 汚染水発生量について	P4
参考	P5～19


1-1. 建屋周辺の地下水位の状況

- 陸側遮水壁内側エリアの地下水位は山側では降雨による変動があるものの、内外水位差は確保した状態が維持されている
- 地下水ドレン観測井水位は約T.P.+1.4mであり、地表面から十分に下回っている（地表面高さ T.P.+2.5m）

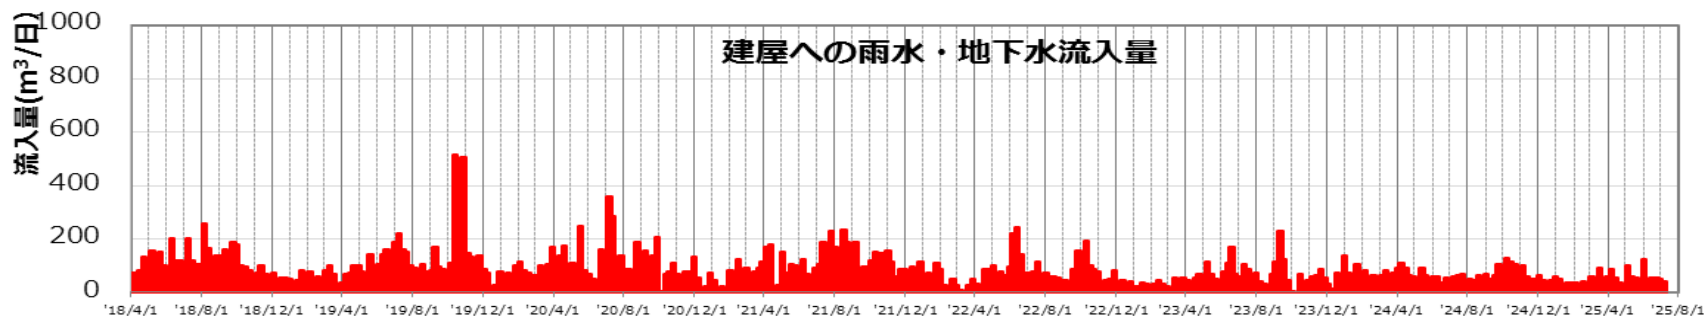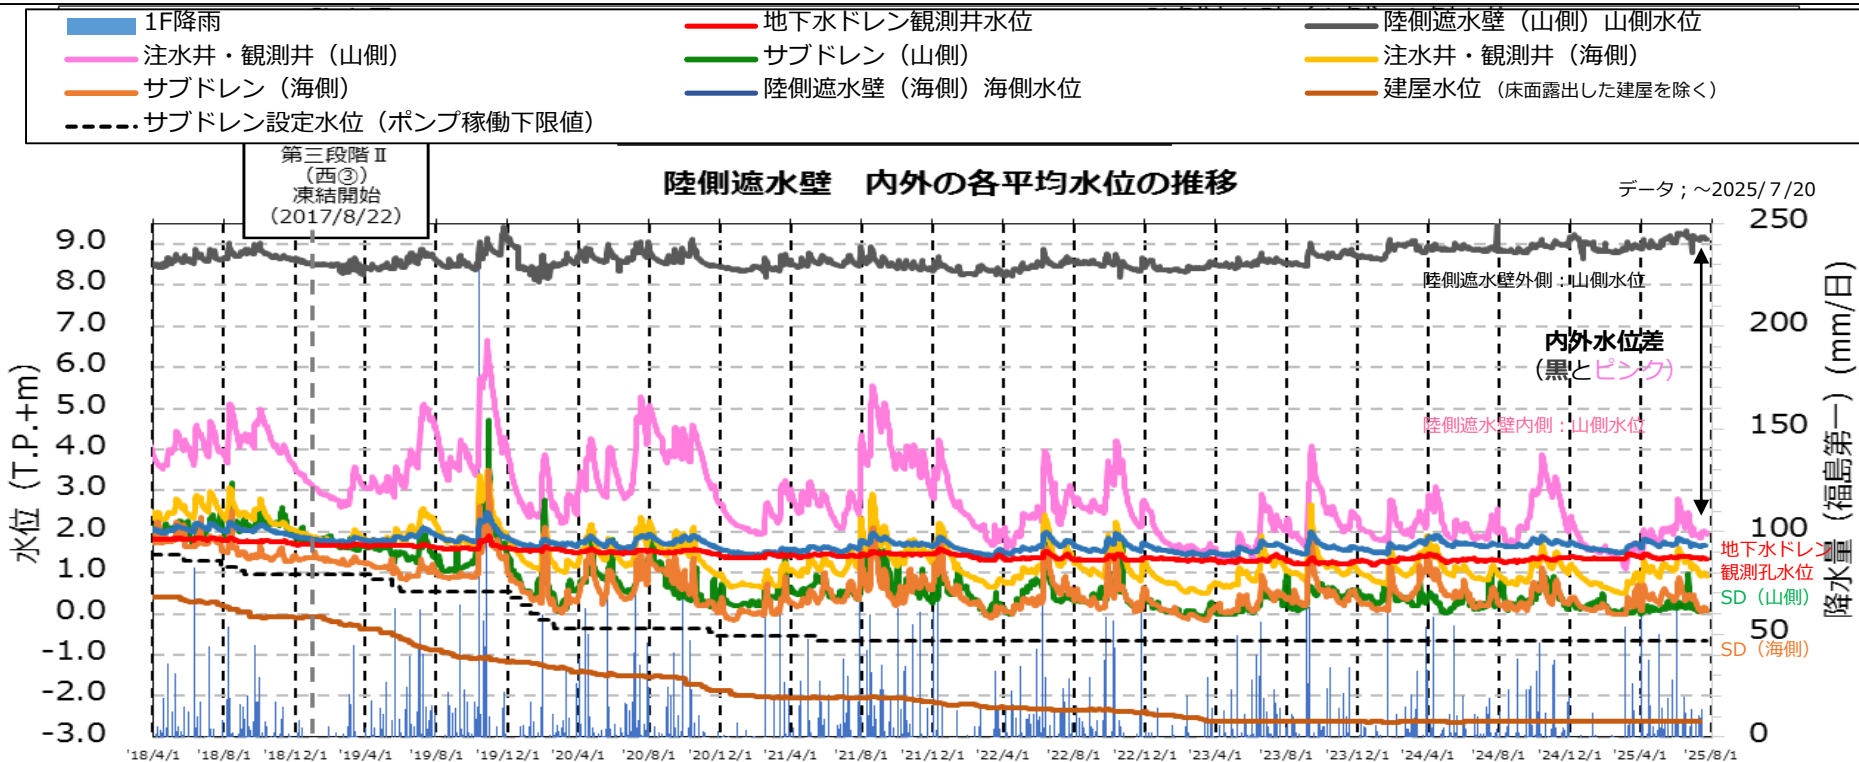

2. 汚染水発生量の推移

- 2024年度：継続的な汚染水対策に加えて、降雨量が約940mmと少なかったこともあり、約70m³/日と既往最小となり抑制傾向が複数年にわたり継続して確認される。
- 2025年度：6月は降雨量が82mm（平年153mm）であり、建屋流入量は約60m³/日、汚染水発生量は約80m³/日で推移している。

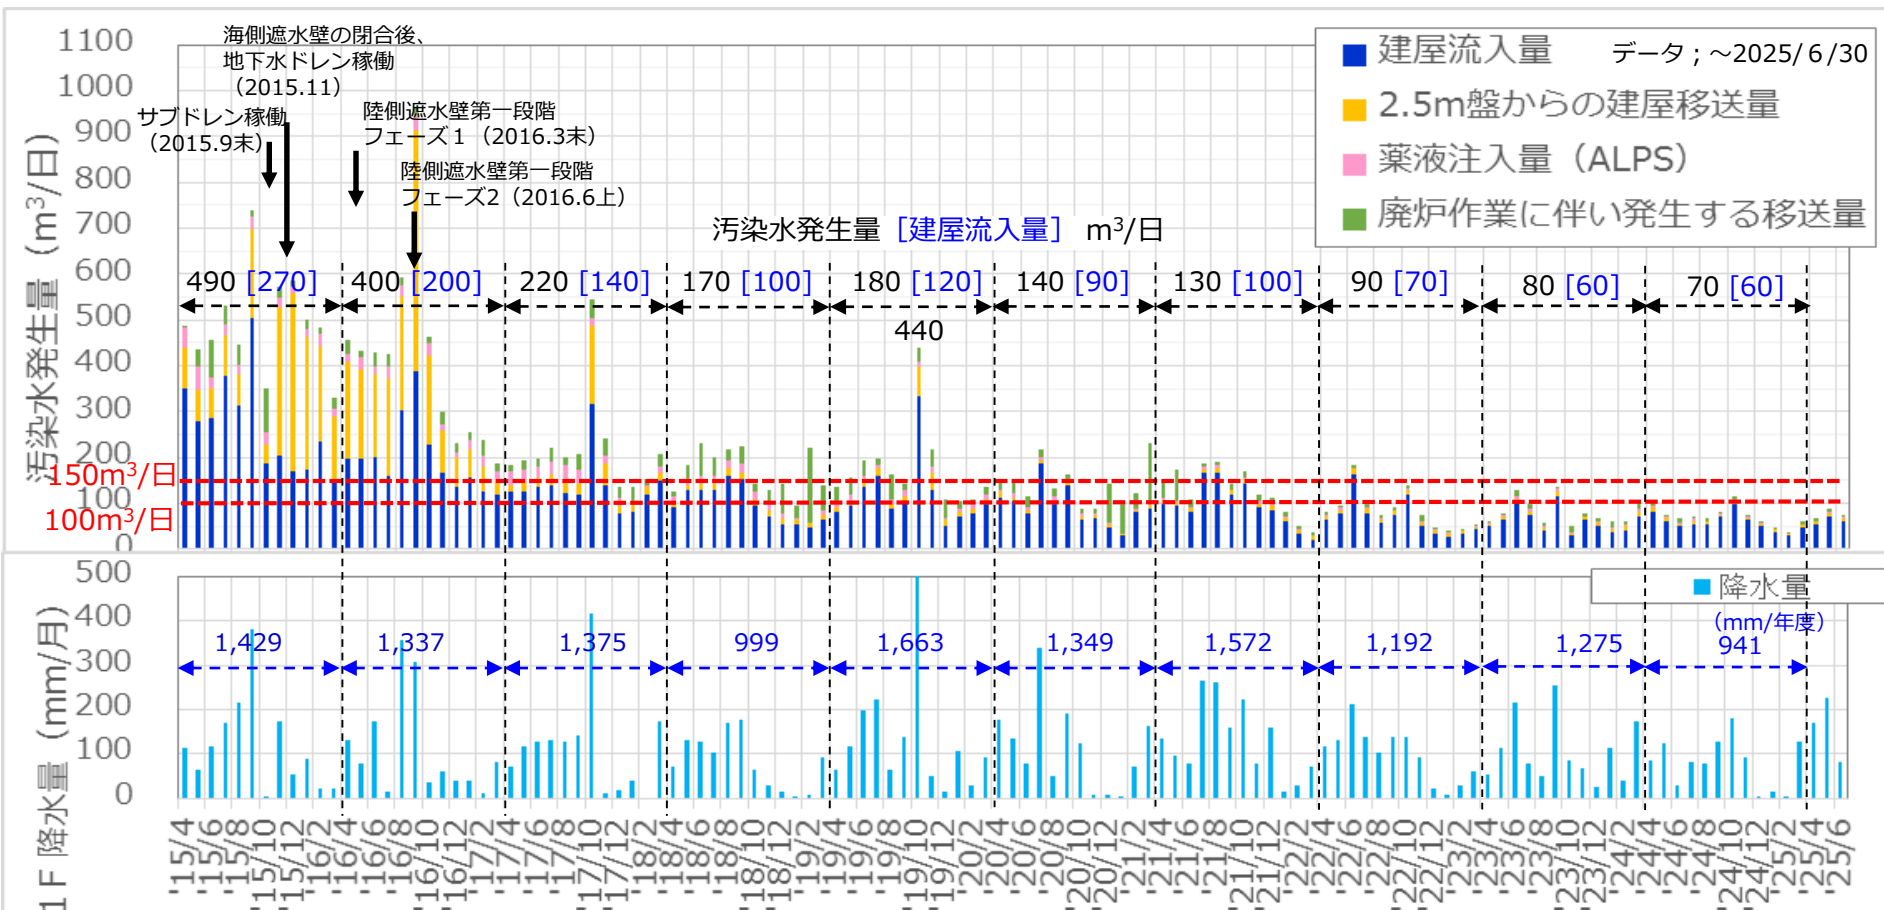

注) 2017.1までの汚染水発生量(貯蔵量増加量)は、建屋滞留水増減量(集中ラド含む)と各タンク貯蔵増減量より算出しており、気温変動の影響が大きいため、2017.2以降は上表の凡例に示す発生量の内訳を積み上げて算出する方法に見直している。よって、2017.1までの発生量の内訳は参考値である。

【参考 1】地中温度分布


■ 地中温度分布図

(3) 3,4号機山側 (西側から望む)


(温度は7/22 7:00時点のデータ)



←北 (北: (2)1,2号機山側)

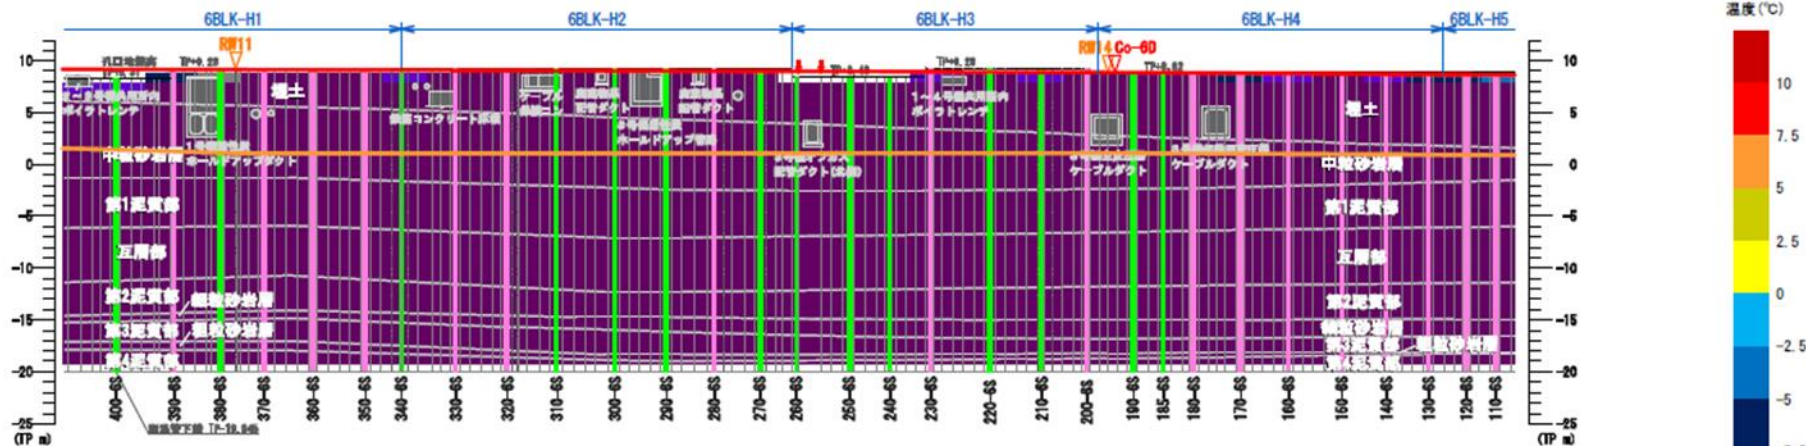

→南 (南: (4)4号機南側)

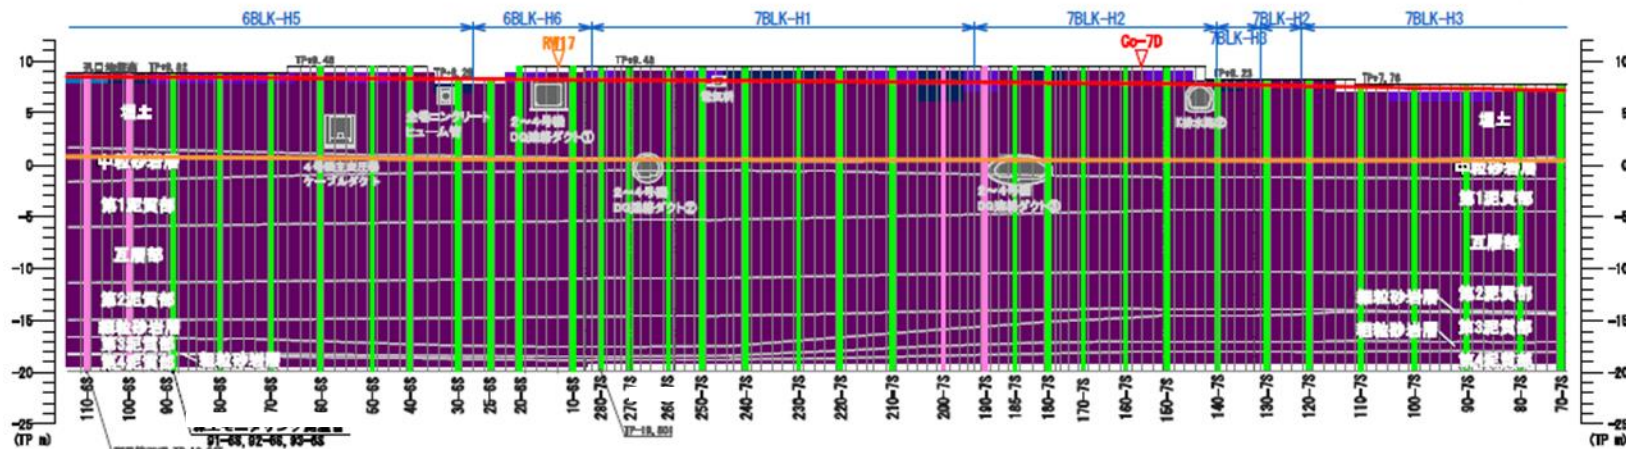



【参考 1 -4】 地中温度分布図 (4号機南側)

■ 地中温度分布図



(4) 4号機南側 (南側から望む)

(温度は7/22 7:00時点のデータ)

- 凡例
- 測温管 (凍土ライン外側)
 - 測温管 (凍土ライン内側)
 - 複列部凍結管
 - 凍土壁外側水位
 - 凍土壁内側水位
 - ▽ : リチージェル
 - ▽ : CI (中粒砂岩層 - 内側)
 - ▽ : Co (中粒砂岩層 - 外側)
 - 凍土折れ点
 - ⇨ : プライン稼働範囲
 - ⇩ : プライン停止範囲

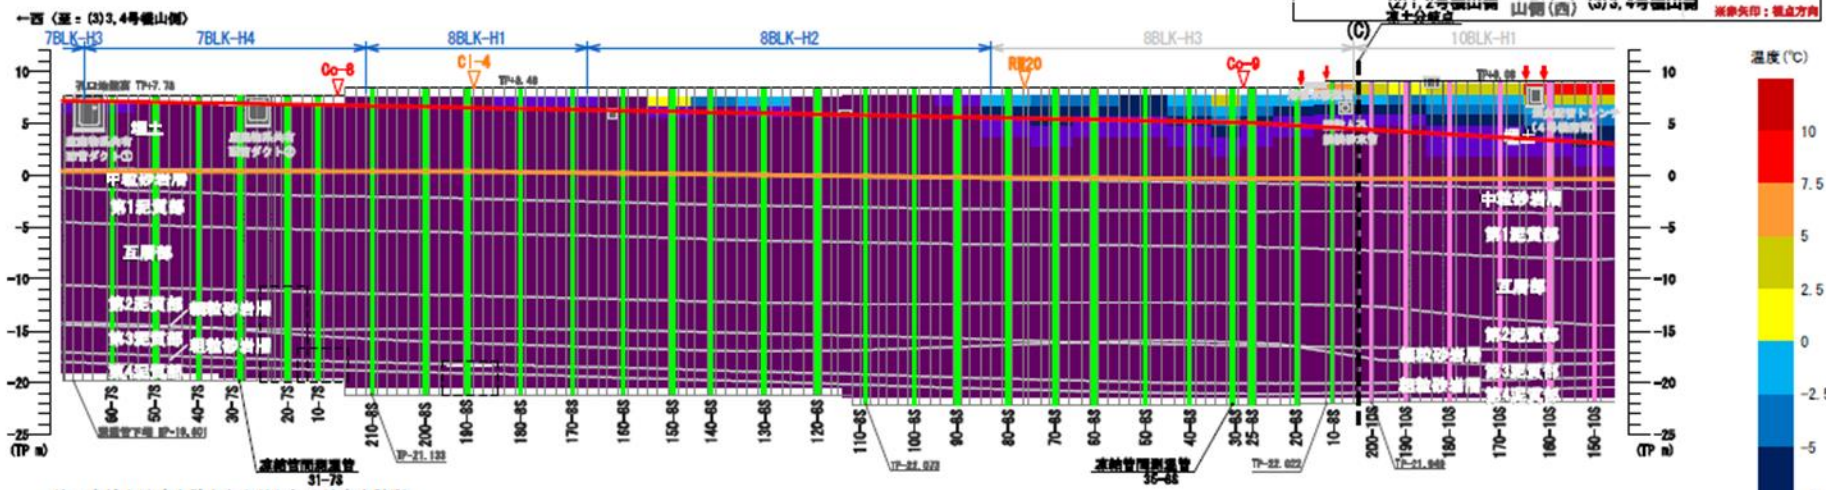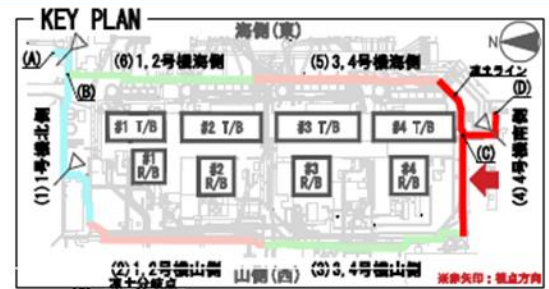

注：点線内は凍土壁中心より1.3mの地点を計測

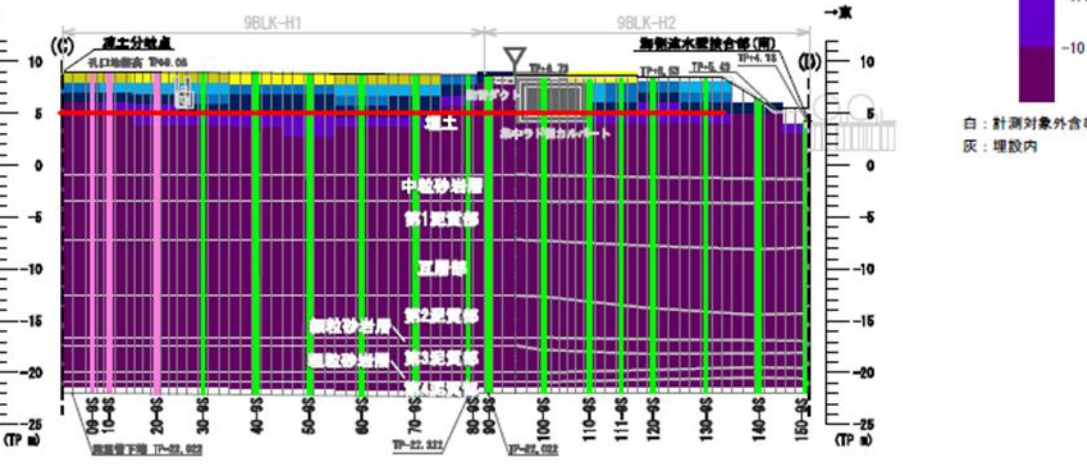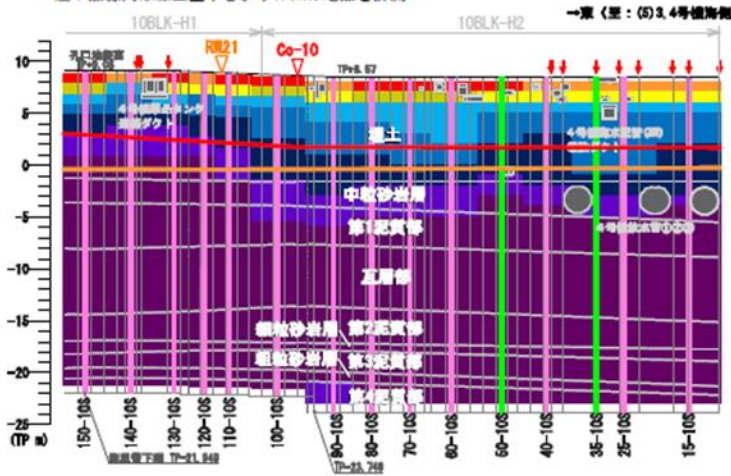

白：計測対象外含む
灰：埋設内



【参考 1 - 5】地中温度分布図 (3・4号機東側)

■ 地中温度分布図

(5) 3, 4号機海側 (西側：内側から望む)

(温度は7/22 7:00時点のデータ)




- 凡例
- : 測温管 (凍土ライン外側)
 - : 測温管 (凍土ライン内側)
 - : 複列部凍結管
 - : 凍土壁外側水位
 - : 凍土壁内側水位
 - ▽ : R (リチャージ Jewel)
 - ▽ : Cl (中粒砂岩層 - 内側)
 - ▽ : Co (中粒砂岩層 - 外側)
 - ▽ : 凍土折れ点
 - ↔ : プライン稼働範囲
 - ↔ : プライン停止範囲

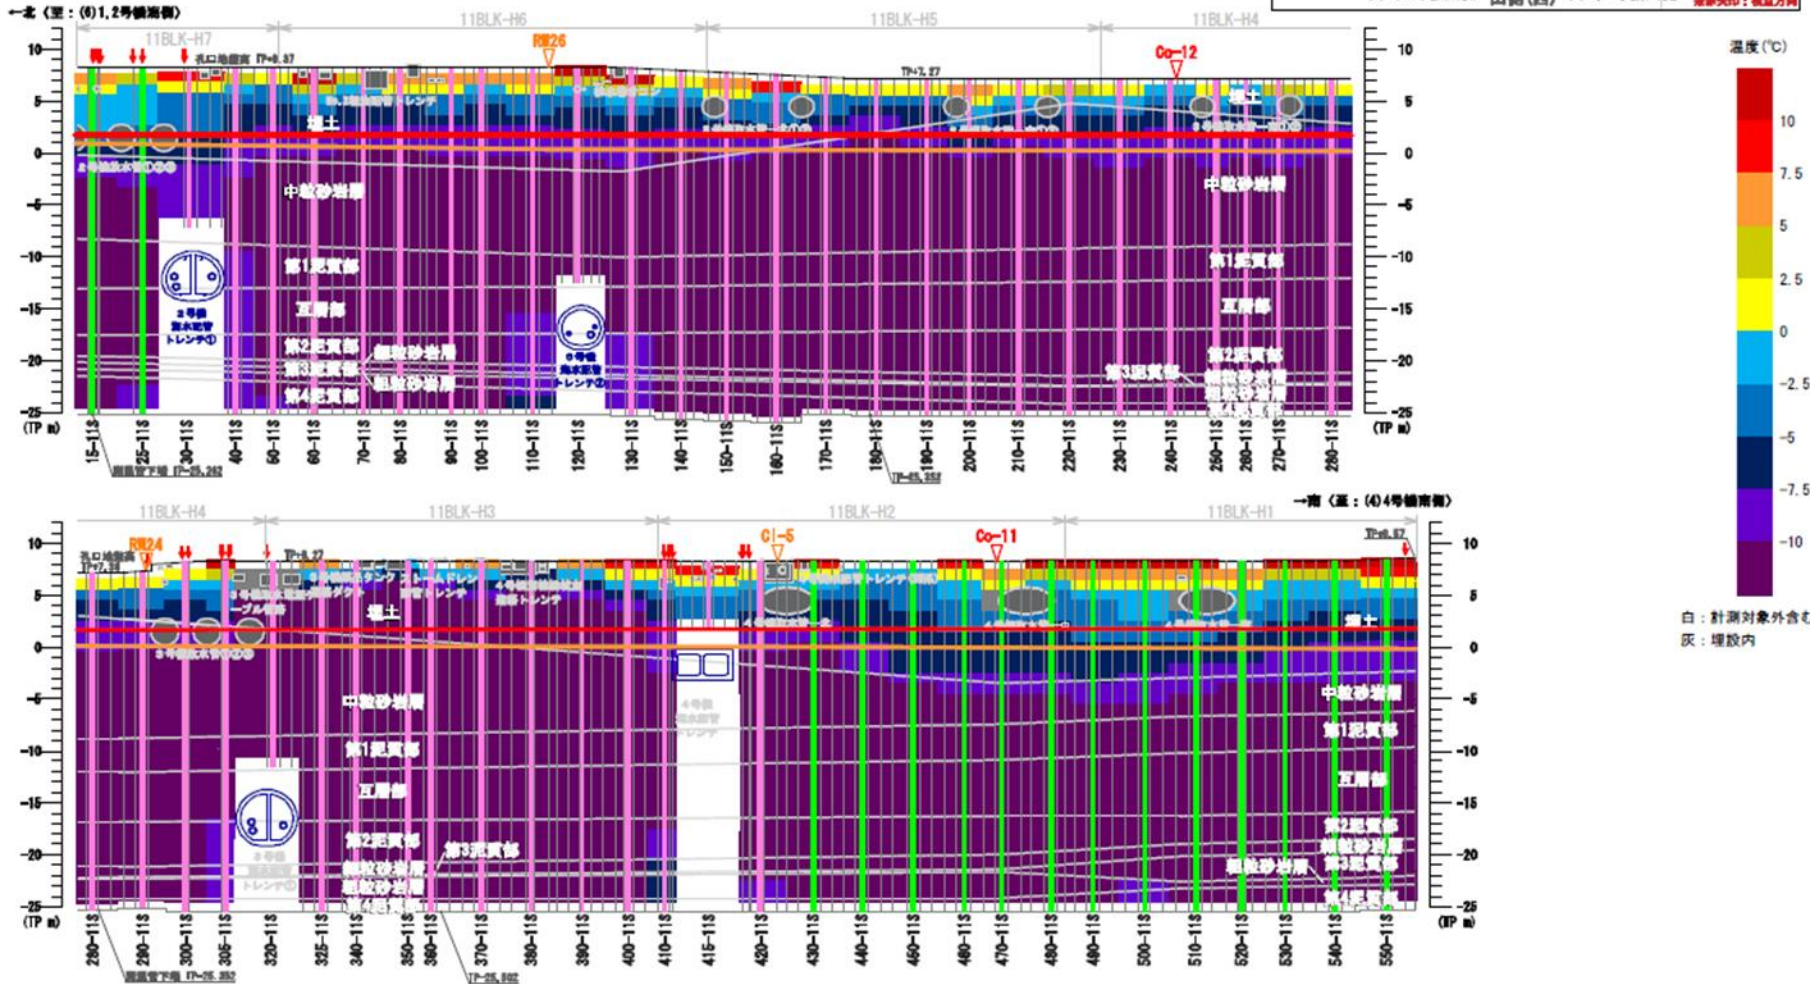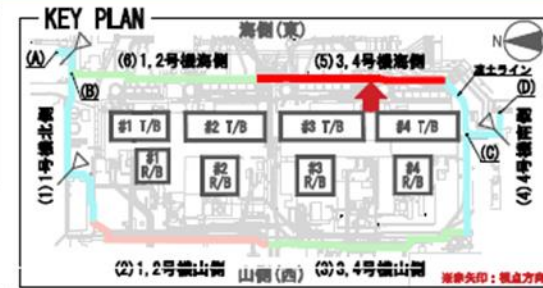

■ 地中温度分布図




(6) 1,2号機海側（西側：内側から望む）

（温度は7/22 7:00時点のデータ）

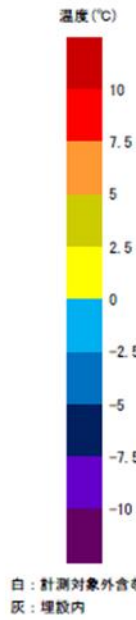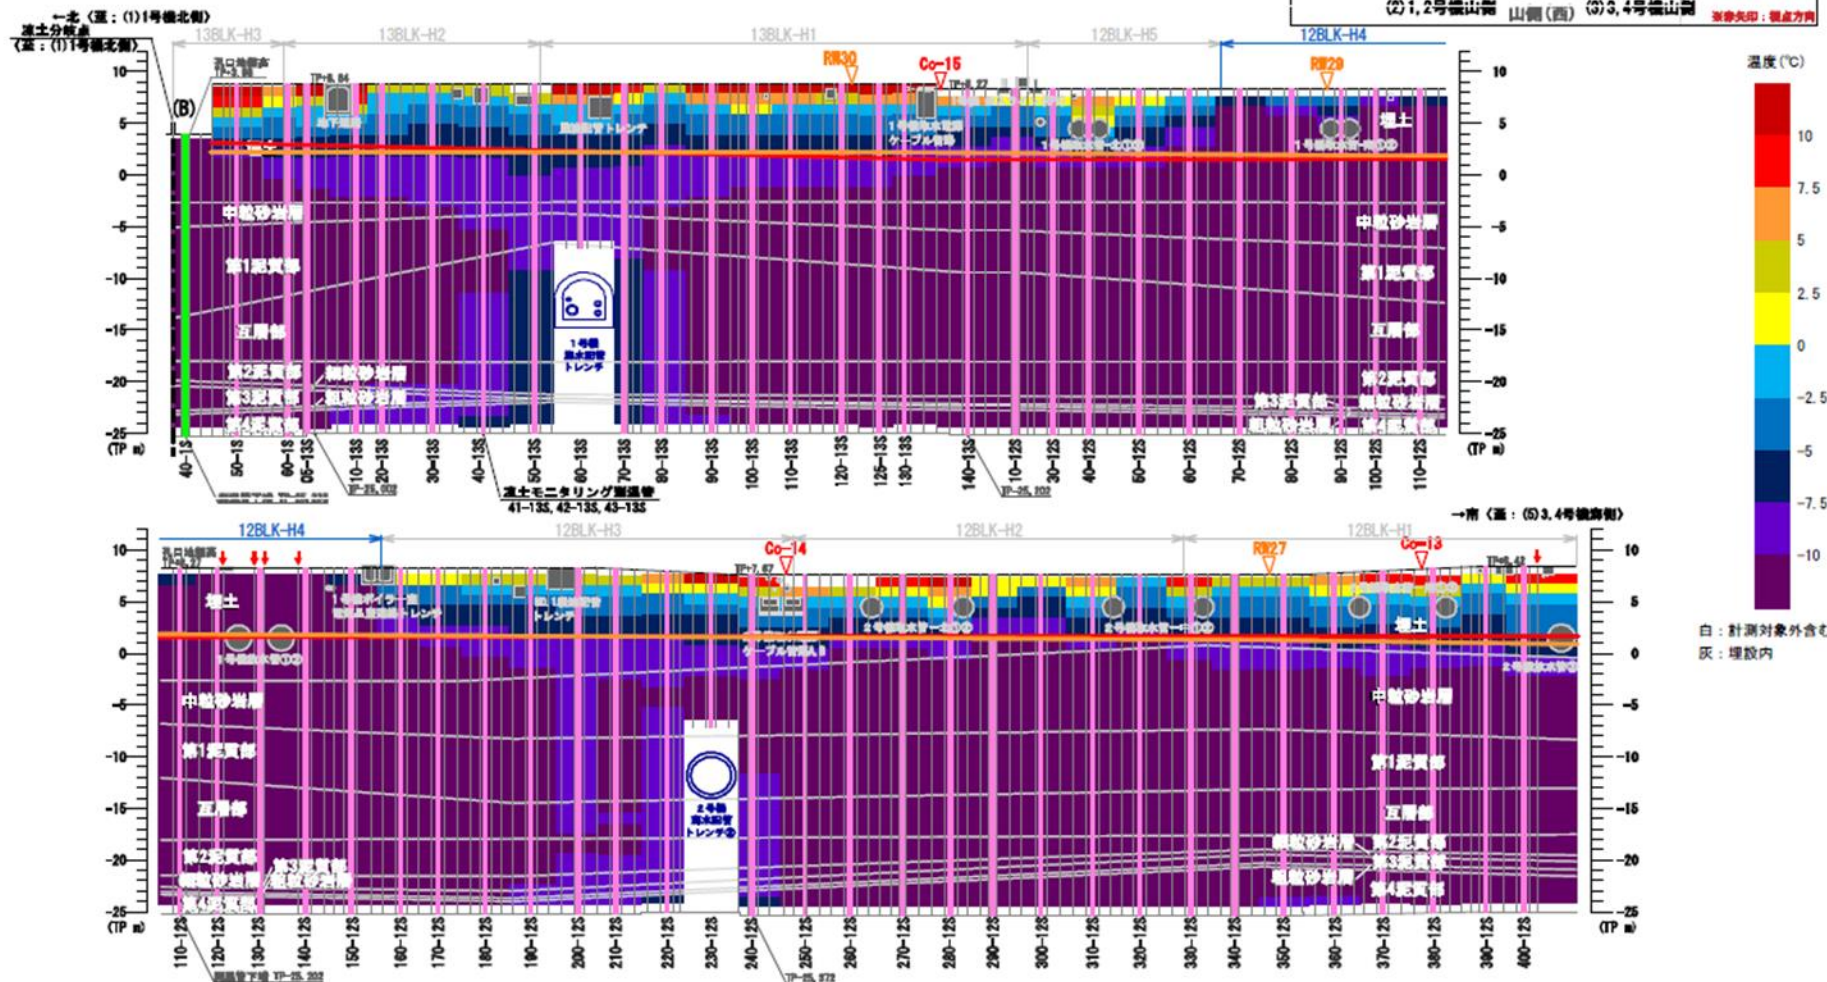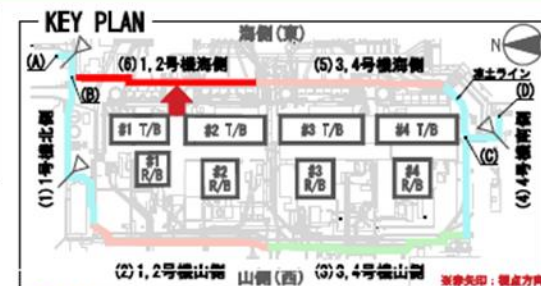


【参考2】地下水位・水頭の状況について


【参考2-1】 地下水位・水頭状況 (中粒砂岩層 海側)

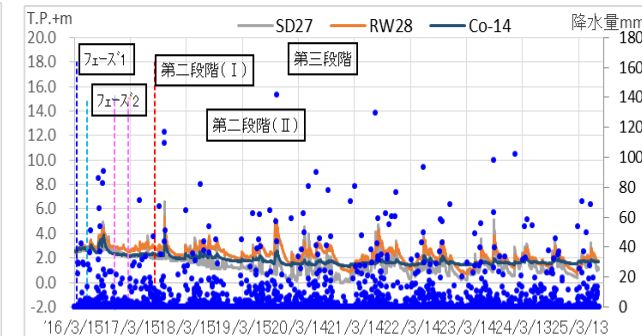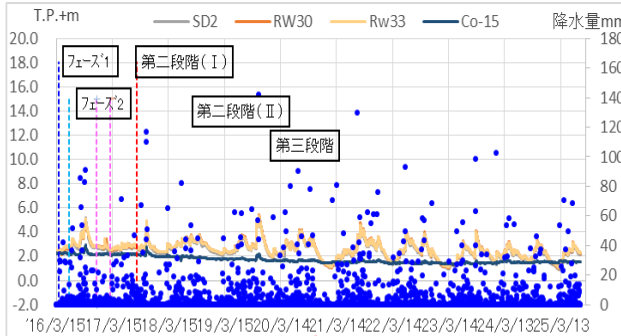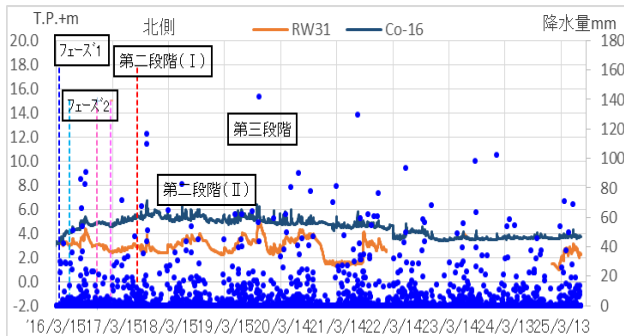



※RW31は、2022/2/2~
2025/1/17期間は、計器故障

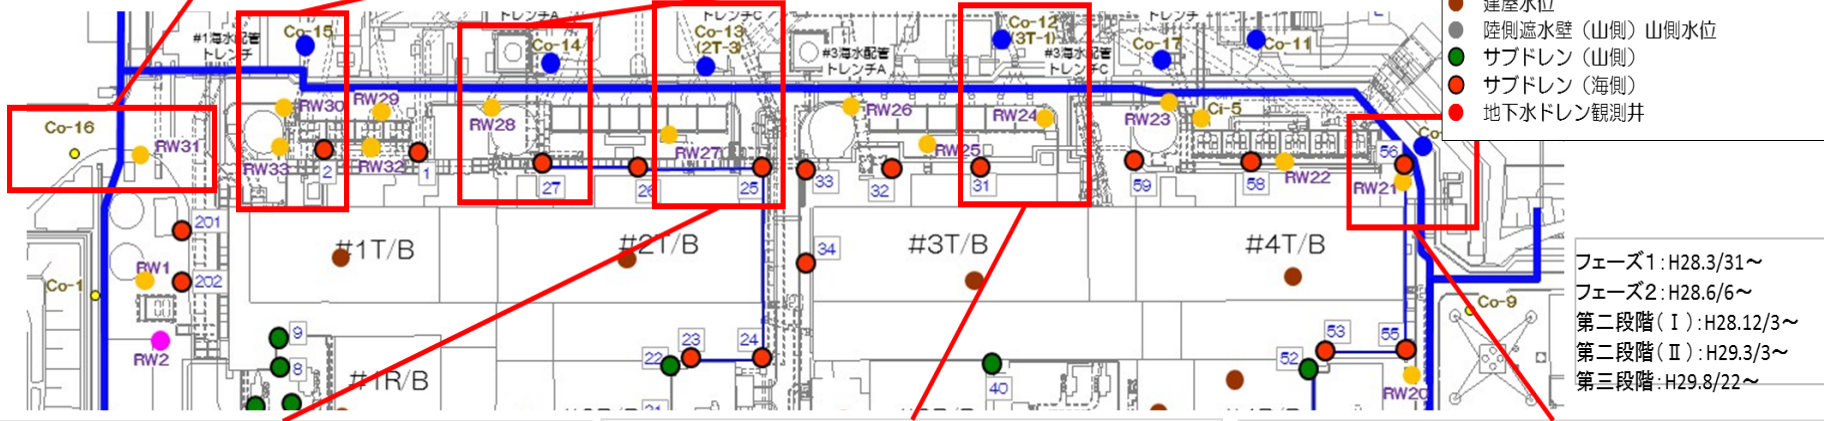

フェーズ1: H28.3/31~
フェーズ2: H28.6/6~
第二段階 (I): H28.12/3~
第二段階 (II): H29.3/3~
第三段階: H29.8/22~


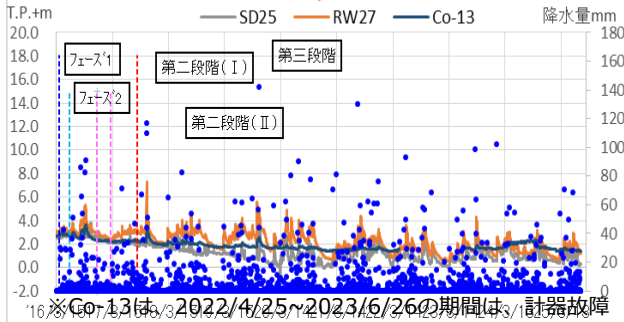


※Co-13は、2022/4/25~2023/6/26の期間は、計器故障

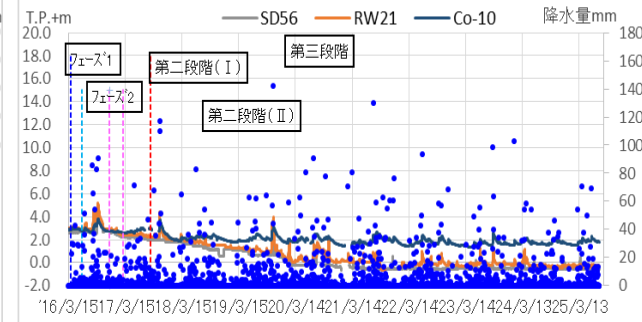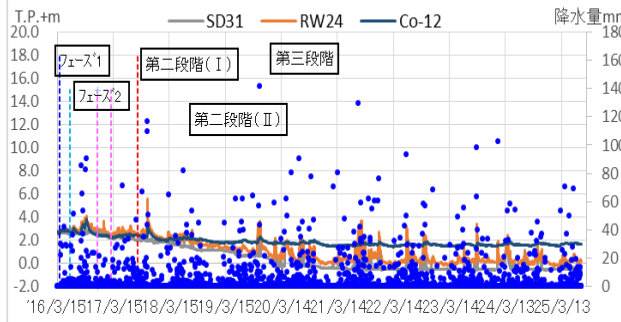


データ ; ~2025/7/21

【参考2-2】 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層 山側①）

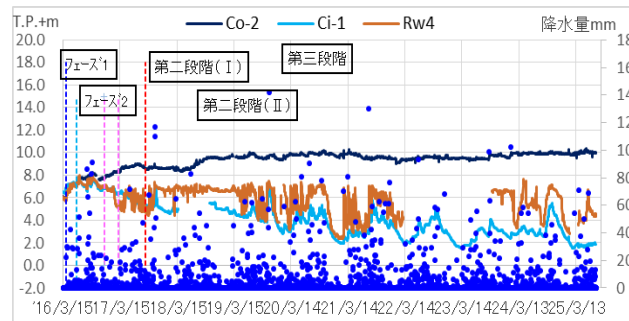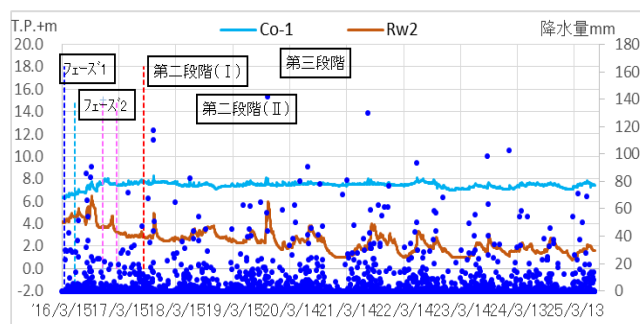


※RW4は、2023/3/29~2023/9/20の期間は計器故障
2025/2/3~ 水位計設置位置変更により欠測

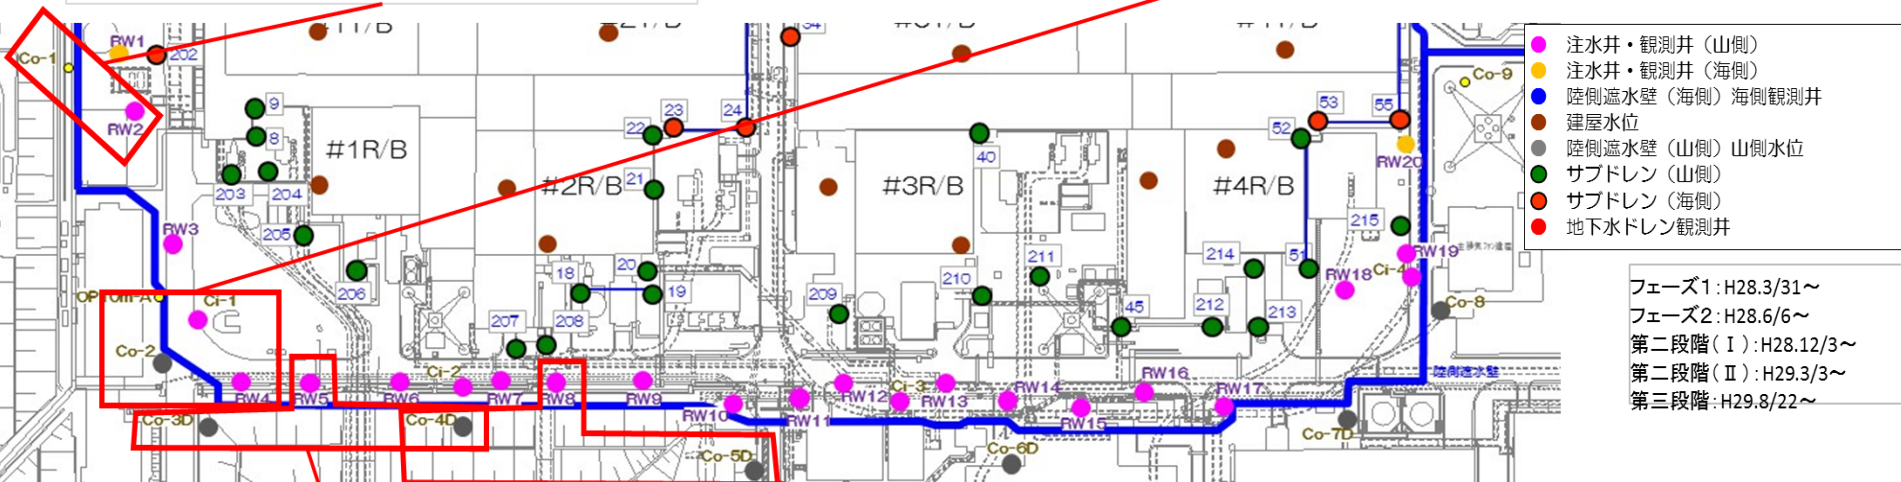


- 注水井・観測井（山側）
- 注水井・観測井（海側）
- 陸側遮水壁（海側）海側観測井
- 建屋水位
- 陸側遮水壁（山側）山側水位
- サブドレン（山側）
- サブドレン（海側）
- 地下水ドレン観測井

フェーズ1: H28.3/31~
フェーズ2: H28.6/6~
第二段階(I): H28.12/3~
第二段階(II): H29.3/3~
第三段階: H29.8/22~

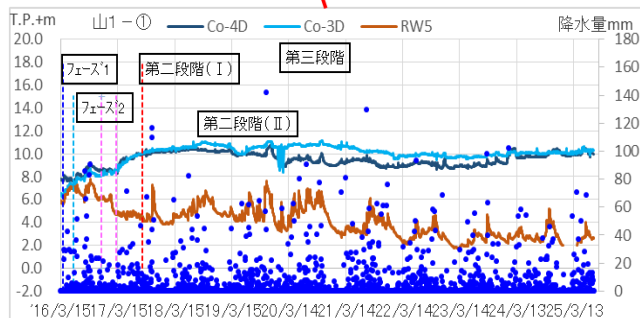


※RW5は、2025/1/4~ 水位計設置位置変更により欠測

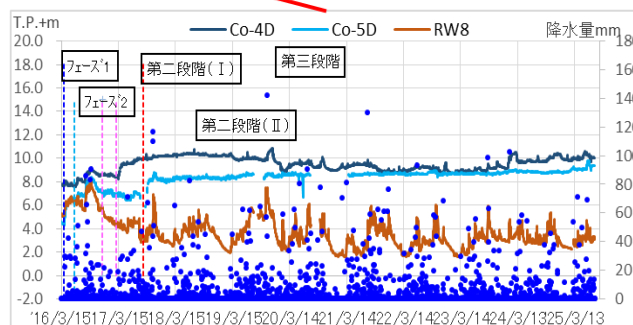


データ ; ~2025/7/21

【参考2-3】 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層 山側②）

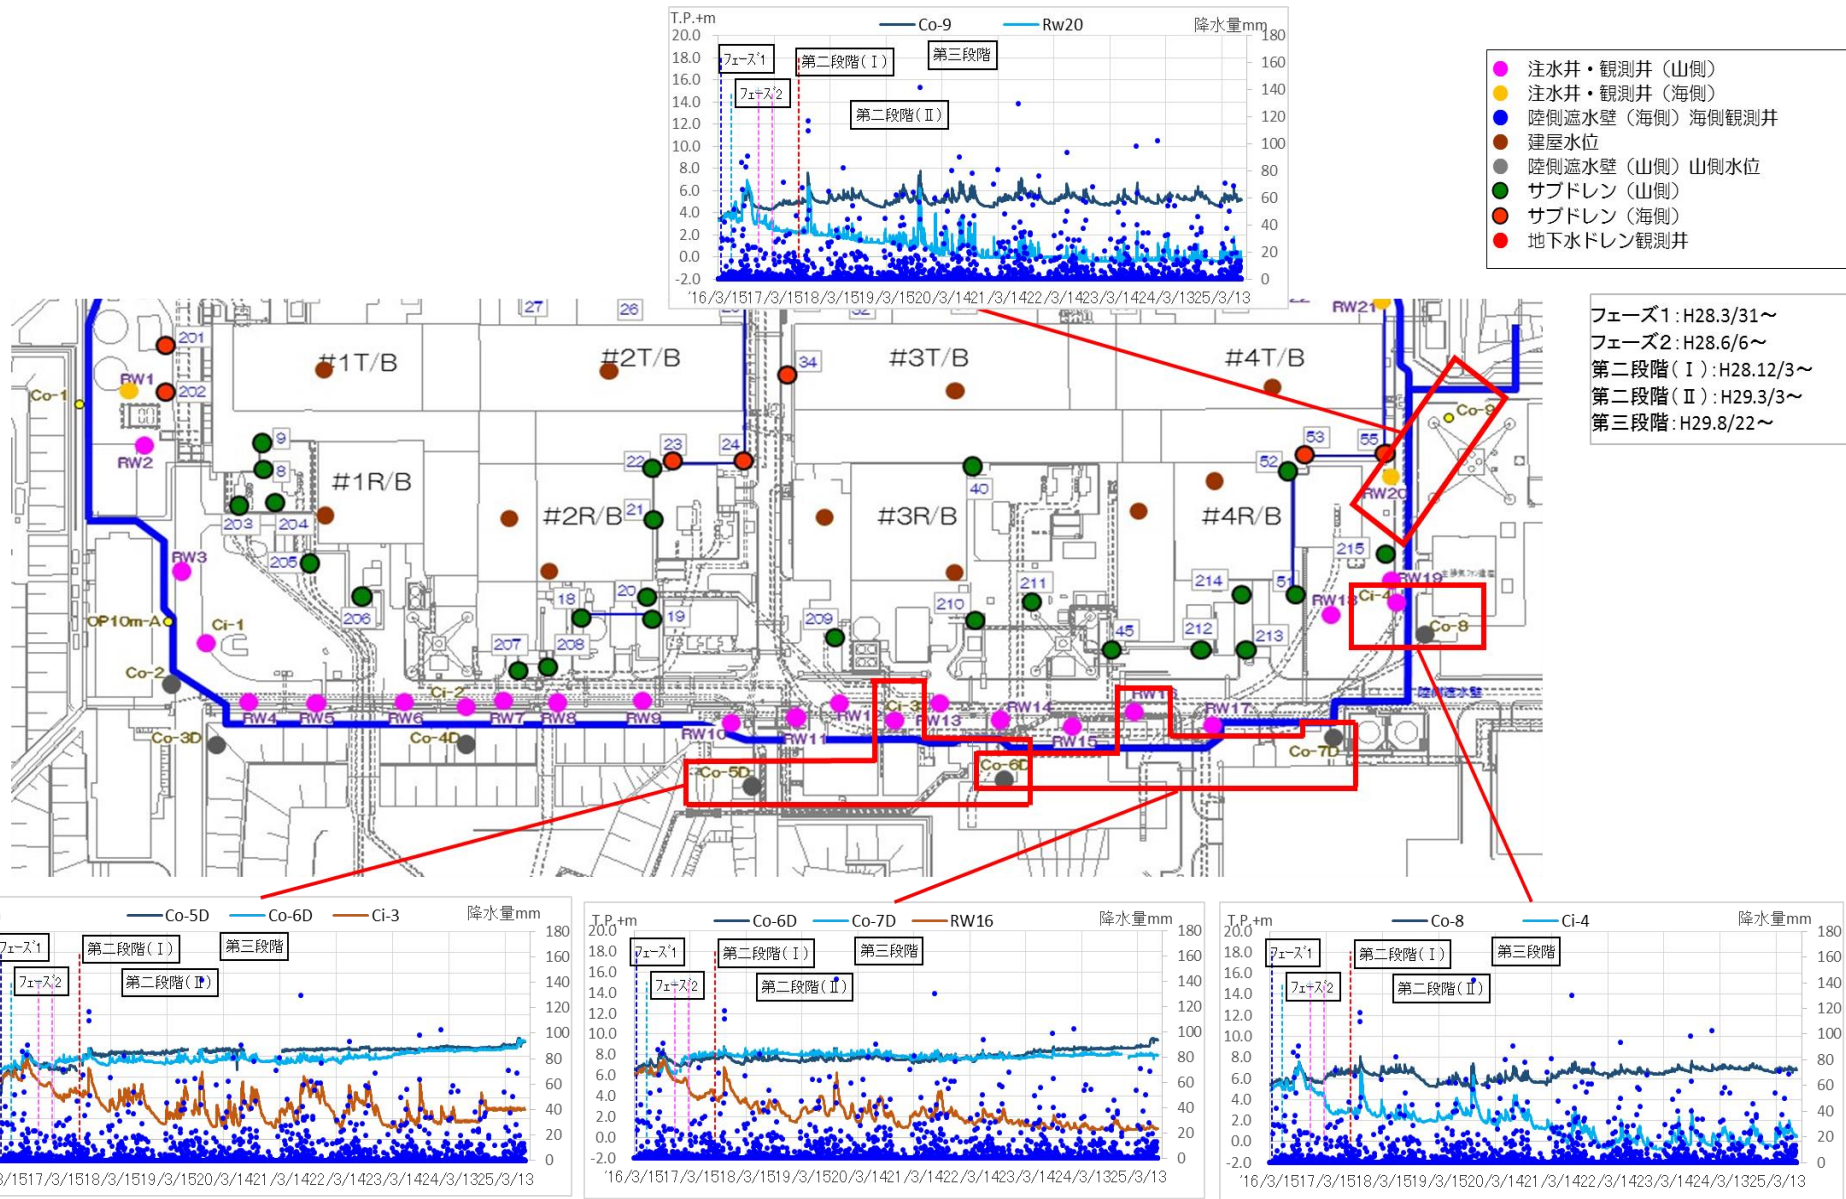


データ ; ~2025/7/21

【参考2-4】 地下水位・水頭状況（互層、細粒・粗粒砂岩層水頭 海側）

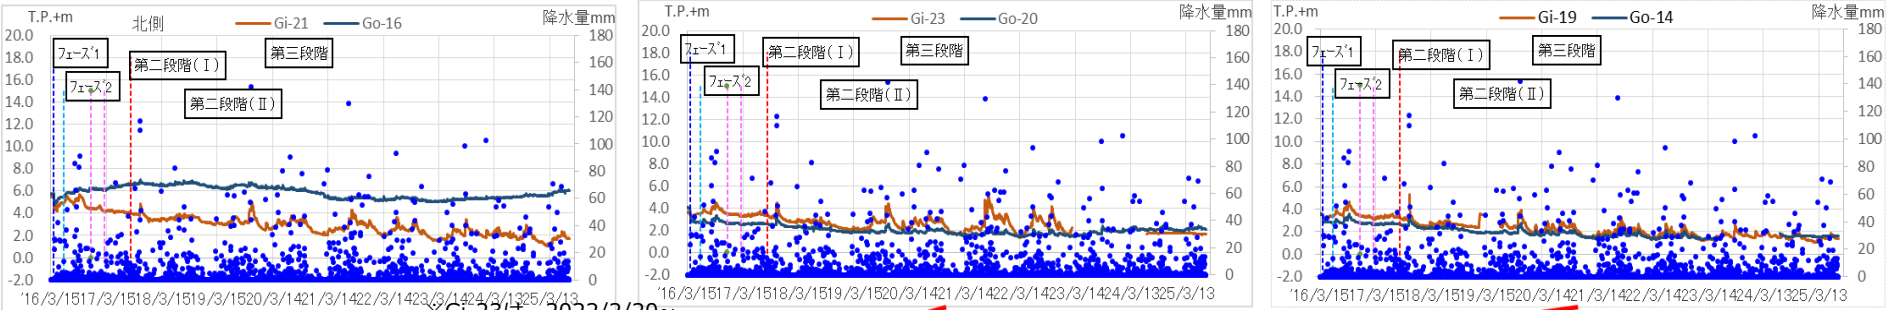


※Gi-23は、2022/2/20~
2024/6/25の期間は、計器故障

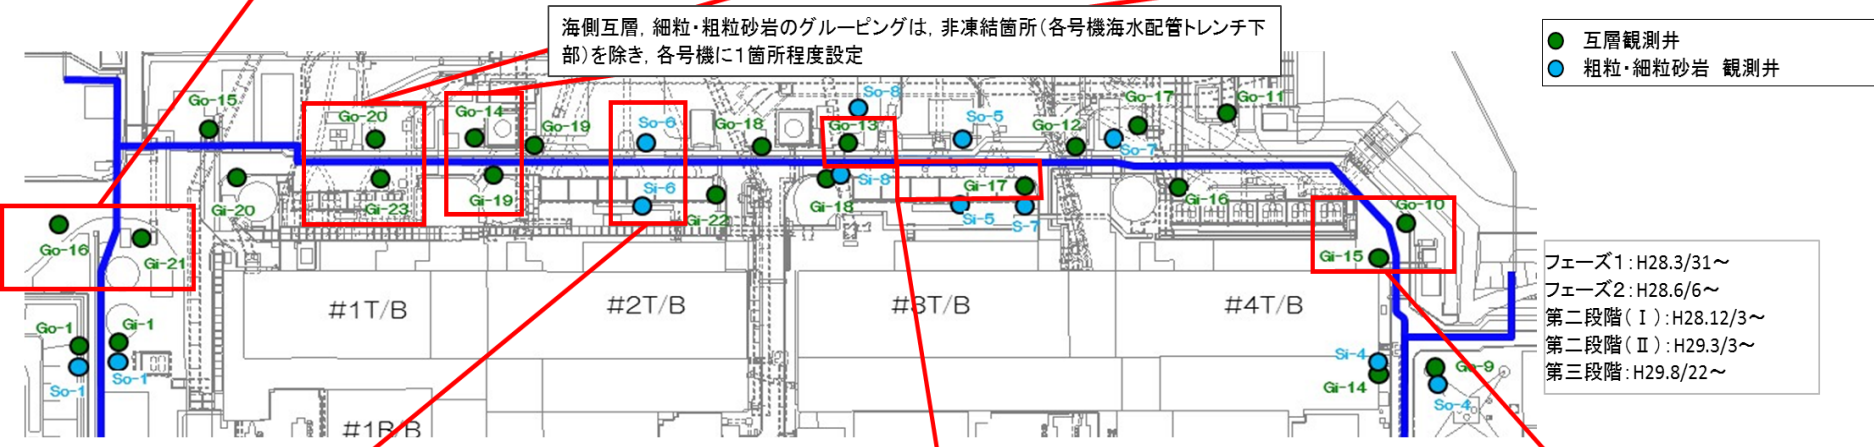

- 互層観測井
- 粗粒・細粒砂岩 観測井

フェーズ1: H28.3/31~
フェーズ2: H28.6/6~
第二段階(I): H28.12/3~
第二段階(II): H29.3/3~
第三段階: H29.8/22~

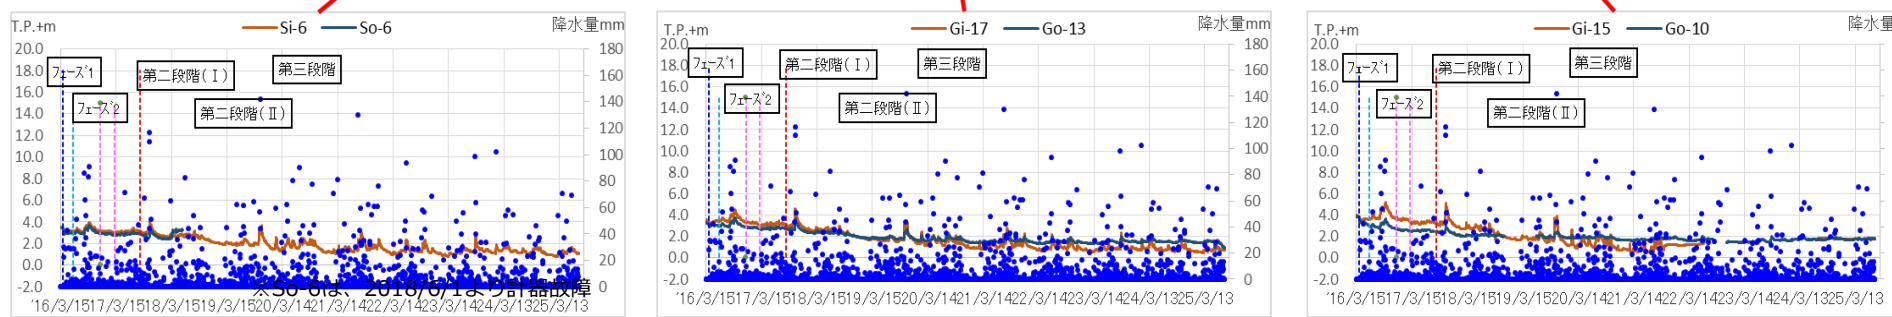

※So-6は、2018/6/1より計器故障



※Gi-15は、2022/7/4~2024/6/25期間は、計器故障

データ; ~2025/7/21


【参考2-5】 地下水位・水頭状況（互層、細粒・粗粒砂岩層水頭 山側）

※Go-4Dは、2021/1/11より計器故障

※Go-4Dは、2021/1/11より計器故障

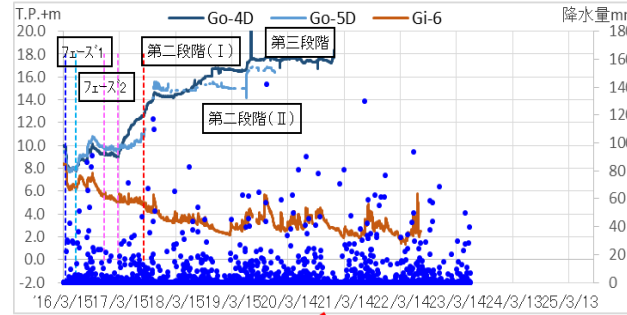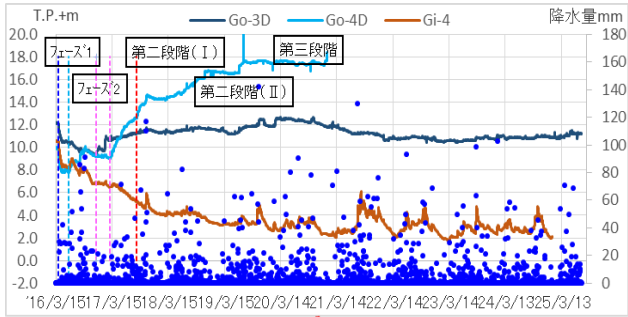


※Gi-6は、2022/7/25より計器故障

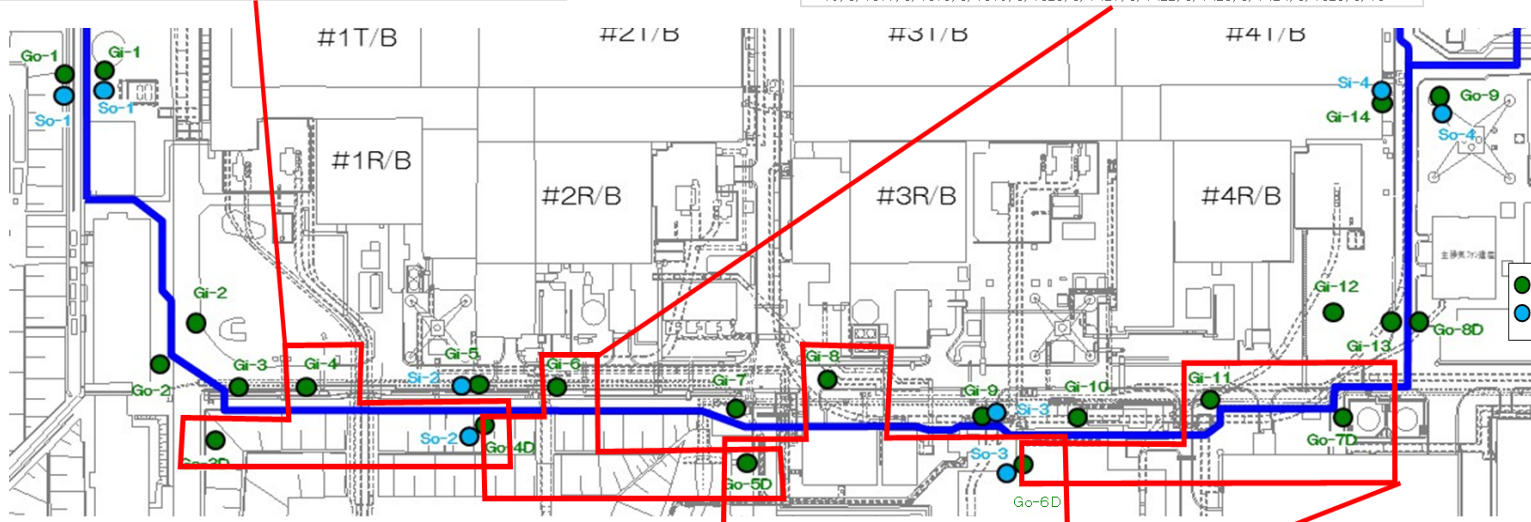


- 互層観測井
- 粗粒・細粒砂岩 観測井

- フェーズ1: H28.3/31~
- フェーズ2: H28.6/6~
- 第二段階(I): H28.12/3~
- 第二段階(II): H29.3/3~
- 第三段階: H29.8/22~

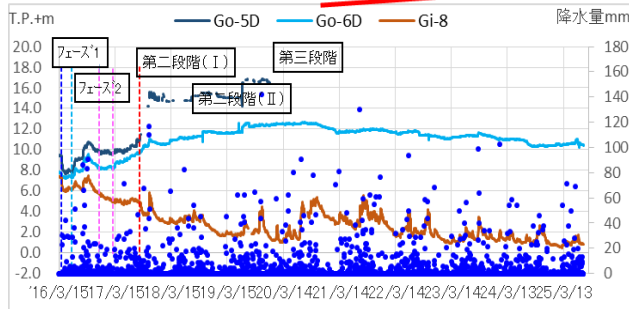

※Go-5Dは、2019/12/16より計器故障

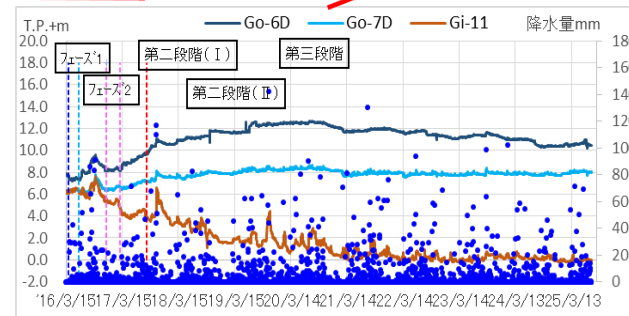

データ ; ~2024/7/21

