

平成28年2月19日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

石油給湯機、石油給湯機付ふろがま、電気こんろ、電気洗濯機に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 5件
（うち石油ストーブ（密閉式、床暖房機能付）1件、
ガスこんろ（都市ガス用）1件、石油給湯機1件、
半密閉式（FE式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）1件、
石油給湯機付ふろがま1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 9件
（うちIH調理器1件、携帯型電気冷温庫1件、鍋1件、
電気ストーブ1件、自転車1件、換気扇1件、
バッテリー（リチウムイオン、無線機用）1件、電気こんろ1件、
電気洗濯機1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 3件
（うち運動器具（エクササイズ用）1件、電話機1件、
プラズマテレビ1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社長府製作所が製造した石油給湯機について（管理番号A201500767）

① 事故事象について

株式会社長府製作所が製造した石油給湯機を焼損し、周辺を汚損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコール（無償点検・改修）について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生するおそれがあることから、2005年（平成17年）3月24日からウェブサイトへ情報掲載を行い、無償点検及び改修を呼び掛けています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号A201500767）が上記の事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③ 対象製品：製品名、機種・型式、対象製造期間、対象台数

製品名	機種・型式	対象製造期間	対象台数
石油給湯器	IB-422D*、IB-423D*、 IB-425DKF、IB-426D*、 IBF-422DS、IBF-423DS、 IBF-425DK、IBF-426DS、 IBF-427DS	1996年2月 ～ 2001年5月	80,324
	小 計		80,324
強制追焚付石油給湯器	KIB-422D*、KIB-423D*、 KIB-425D*、KIB-426D*、 KIBF-422D*、KIBF-423D*、 KIBF-425DKA、KIBF-426D*、 KIBF-427DSA、KTBF-423DA、 SRK-423DXJ	1996年2月 ～ 2001年5月	114,512
	小 計		114,512
ファミリースパ	FSK-422DS、FSK-423D*	1996年2月 ～ 2001年5月	1,647
	小 計		1,647
合 計			196,483


※ 機種名の「*」部分については、アルファベットが続きますが、全て対象品です。

2005年（平成17年）3月24日からリコール（無償点検・改修）を実施
改修率：96.8%（2016年1月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

これまで同社が製造した石油給湯機及び石油給湯機付ふろがまについて、リコール対象の内容による事故の件数は、本件のみです。

<対象製品の確認方法>

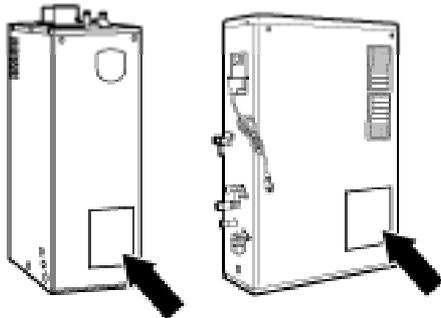

(イラストは一例です)

機種名・製造年は図の位置に表示しています。

④消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、事業者の行う無償点検及び改修を受けていない方は、直ちに使用を中止し、下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社長府製作所

電話番号：0120-911-870

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.chofu.co.jp/support/important/20050324.html>

(2) 株式会社ノーリツが製造した石油給湯機付ふろがまについて(管理番号A201500772)

①事象について

株式会社ノーリツが製造した石油給湯機を焼損し、周辺を汚損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償改修）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）の石油給湯機について、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことにより、漏れた灯油に引火し、火災に至る可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2002年（平成14年）10月24日から無償改修（安定した材質のリングに交換）を開始し、2006年（平成18年）12月4日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行っています。また、販売店・サービス店を通じて、対象機種がないかの確認を継続実施しており、2009年（平成21年）12月からは、戸建住宅へチラシの直接配布を行っています。

さらに、全石連（全国石油商業組合連合会、全国石油共済協同組合連合会）を通じて、47都道府県の石油商業組合及び石油組合に加盟している石油販売事業者に協力を依頼し、灯油の納入先にリコール対象製品がないか確認を行うなど対象製品の改修促進を図っています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号A201500772）が上記の事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：会社名、ブランド、機種・型式、対象製造期間

会社名	ブランド	機種・型式	対象製造期間
(株)ノーリツ	NORITZ	OTQ-302 * OTQ-303 * OTQ-305 * OTQ-403 * OTQ-405 * OQB-302 * OQB-305 * OQB-403 * OQB-405 *	1997年3月 ～ 2001年3月
高木産業(株) (現 パーパス(株))	パーパス	AX-400ZRD	
日立化成工業(株) (現 (株)ハウステック)	—	HO-350 * HO-360 * HO-450 * KZO-460 *	

注：製品名の末尾の*には英数字が続きますが、全て該当品です。

2002年（平成14年）10月24日からリコール（無償改修）を実施
改修対象台数 180, 900台
改修率：98.5%（2016年1月31日時点）


<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201500772）発生以前の、同社が製造した石油給湯機及び石油給湯機付ふろがまにおける2010年度以降のリコール対象の内容による事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2015年度	0	—	2012年度	10	火災
2014年度	4	火災	2011年度	7	火災
2013年度	7	火災	2010年度	12	火災

<対象製品の確認方法>

製品名、製造年月は器具本体前面にシールで表示されています。
排気及び設置方式により、図のような形状があります。

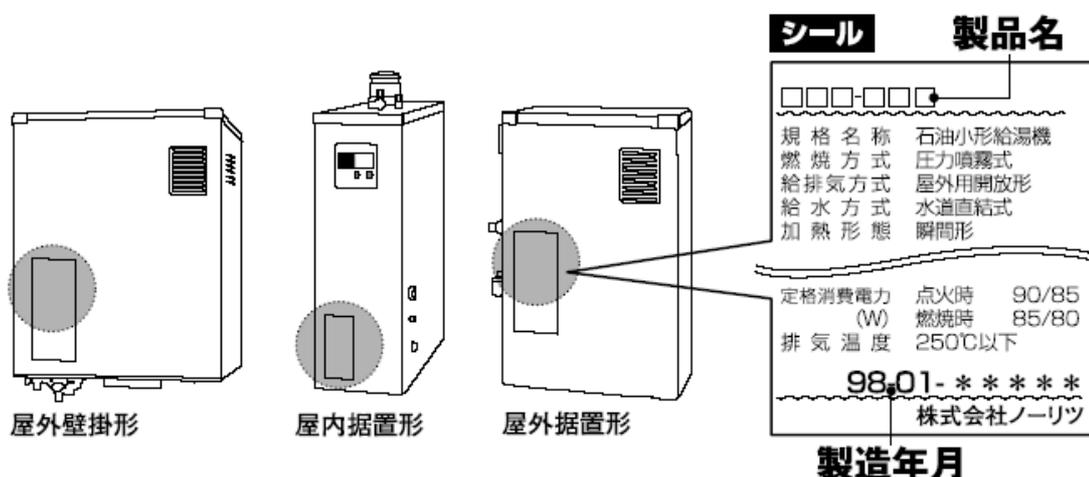

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

なお、改修対象製品には、株式会社ノーリツの「NORITZ」ブランドのほか、高木産業株式会社（現 パーパス株式会社）の「パーパス」ブランド、日立化成工業株式会社（現 株式会社ハウステック）の製品もあります。

【問合せ先】

株式会社ノーリツ

電話番号：0120-018-170

受付時間：9時～19時（平日）

9時～17時（土・日・祝日）

ウェブサイト：<http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html>

パーパス株式会社

電話番号：0120-575-399

受付時間：9時～18時（土・日・祝日、年末年始を除く。）

ウェブサイト：<http://www.purpose.co.jp/home/announce/product/wh200210.html>

株式会社ハウステック

電話番号：0120-551-654

受付時間：9時～17時30分（平日）

ウェブサイト：<http://www.housetec.co.jp/company/attention/2002/10/ho-350.html>

⑤一般社団法人日本ガス石油機器工業会による取組

一般社団法人日本ガス石油機器工業会では、石油給湯機等について、上記のリコール開始後も未改修品での事故が発生しているため、同じ構造の電磁ポンプを有する石油給湯機を製造した株式会社ノーリツ、東陶ユプロ株式会社（現 TOTO株式会社）、長州産業株式会社及びOEMを含む6社と共同で、2008年（平成20年）11月から12月にかけて、順次、新聞社告を新聞各紙に掲載し、未改修の該当機種をお持ちの消費者に対して速やかに連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。

また、同工業会のウェブサイトにおいて、東京ツチヤ販売株式会社及び株式会社ワカサの2社を加えた8社について注意喚起をしています。

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

対象製品：ブランド名、会社名、機種・型式、対象製造期間、問合せ先

ブランド名<会社名>	機種・型式、対象製造期間	問合せ先
NORITZ <株ノーリツ>	OTQ-302 * OTQ-303 * OTQ-305 * OTQ-403 * OTQ-405 * OQB-302 * OQB-305 * OQB-403 * OQB-405 * 製造期間：1997年3月～ 2001年3月	ウェブサイト http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html 電話番号：0120-018-170
ハウステック <日立化成工業株 (現 株ハウステック)>	H0-350 * H0-360 * H0-450 * KZ0-460 * <株ノーリツ製> 製造期間：1997年3月～ 2001年3月	ウェブサイト http://www.housetec.co.jp/company/attention/2002/10/ho-350.html 電話番号：0120-551-654
TOTO <東陶ユプロ株 (現 TOTO株)>	RPE32K * RPE40K * RPE41K * RPH32K * RPH40K * RPH41K * 製造期間：1995年8月～ 1999年6月	ウェブサイト http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm 電話番号：0120-444-309
パーパス <高木産業株式会社 (現 パーパス株)>	TP-BS320 * D (ただし、TP-BS320は除く。) TP-BS402 * D TP-BSQ402 * <TOTO株製> 製造期間：1995年8月～ 1999年6月 AX-400ZRD <株ノーリツ製> 製造期間：1997年3月～ 2001年3月	ウェブサイト http://www.purpose.co.jp/home/announce/product/wh200210.html 電話番号：0120-575-399

NEPON 〈ネポン(株)〉	URA320 URA320S URB320 URB320S UR320 UR320S UR404S 〈TOTO(株)製〉 製造期間:1995年8月～ 1999年6月	ウェブサイト http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm 電話番号:0120-444-309 TOTO(株)で受付
日本ボイラーメンテナ ンス 〈(株)日本ボイラーメン テナンス社〉	UFN-333A (湯FO) 〈TOTO(株)製〉 製造期間:1995年8月～ 1999年6月	ウェブサイト http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm 電話番号:0120-444-309 TOTO(株)で受付
C I C 〈長州産業(株)〉	PDX-403D DX-403D PDF-403D DF-403D DX-403DF 製造期間:1996年5月～ 1999年10月	ウェブサイト http://www.choshu.co.jp/2009/0506200057.html 電話番号:0120-652-963
	PDF-321V PDF-401A PDF-411D-A DX-411D PDX-321V PDX-411D 〈TOTO(株)製〉 製造期間:1995年8月～ 1999年6月	ウェブサイト http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm 電話番号:0120-444-309
ツチヤ 〈東京ツチヤ販売(株)〉	AX-402A EX-403A FK-405A FC-406A 〈長州産業(株)製〉 製造期間:1996年5月～ 1999年10月	ウェブサイト http://www.choshu.co.jp/2009/0506200057.html 電話番号:0120-652-963 長州産業(株)で受付
ワカサ 〈(株)ワカサ〉	WBF-400C 〈長州産業(株)製〉 製造期間:1996年5月～ 1999年10月	

注：機種・型式名の末尾の*には英数字が続きますが、全て対象製品です。

(一般社団法人日本ガス石油機器工業会)

ウェブサイト：http://www.jgka.or.jp/information/2008/pdf/2008_11_21_sekiyuky uutouki_mushoutenken.pdf

(3) 富士工業株式会社が製造した電気こんろについて（管理番号A201500770）

※サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社LIXIL）製ミニキッチンに組み込まれたもの

①事件事象について

富士工業株式会社が製造した電気こんろの上に置いていた電気製品を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられます。

②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろのスイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が相次いで発生しています。

このため、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から無償改修（スイッチパネルのつまみへのカバーの取付け）への取組を実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修を進めています（現在11社が継続実施）。

今回報告のあった事故（管理番号A201500770）の製品は、同協議会が取り組んでいる無償改修の対象製品であったことから、今後も更なる無償改修の促進に向けて取り組んでいくこととしています。

③対象製品

対象製品の機種・型式及び各事業者名、問合せ先等は、別紙のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日から無償改修を実施

改修対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式SBE-101-200Vを含む。）

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 96.4%（2016年1月31日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 74.1%（2016年1月31日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 69.8%（2016年1月31日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201500770）発生以前の、同社が製造した当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2015年度	0	—	2012年度	0	—
2014年度	3	火災	2011年度	1	火災
2013年度	2	火災	2010年度	3	火災

＜対象製品の外観及び確認方法＞

スイッチ部のつまみを御確認ください。



（写真はSBE-101-100V）



改修前：カバー無し



改修後：カバー付き

「メーカー名」及び「品番」につきましては、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。

「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。

改修対象の電気こんろは、スイッチパネルのつまみが飛び出ている形状のものになります。

④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチパネルのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

【問合せ先】

富士工業株式会社

電話番号：0120-500-621

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html

株式会社LIXIL

電話番号：0120-190-530

受付時間：9時～17時（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇を除く。）

ウェブサイト：<http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

電話番号：0120-355-915

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

（参考）

消費者庁では、2014年（平成26年）6月11日に「お持ちではありませんか？リコールが行われている台所用機器」として、リコールが行われている電気こんろ、電子レンジ、電気冷蔵庫、食器洗い乾燥機、IH調理器、電気ケトルで火災等が発生した14製品について、リコール対象機種・型式を提示し、発煙・発火のおそれがあるとして注意を呼び掛けています。

ウェブサイト：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140611kouhyou_1.pdf

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こまろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こまろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こまろ(前面操作) ※写真は富士工業製



ブランド表示はHITACHIまたは、SUNWAVE

一口こまろ(上面操作)



複数口こまろ(前面操作のみ)

長期間使用されない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こまろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こまろメーカー(現社名)	電気こまろ品番
前面操作一口電気こまろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ライフスタイル <small>(旧東芝株式会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)</small>	BHP-111, BHP-121
	パナソニック アプライアンス社 <small>(旧パナソニック株式会社 松下電器産業株式会社)</small>	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック <small>(旧社名 株式会社日立ハウステック)</small>	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
	富士工業	FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。)
上面操作一口電気こまろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290, HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
複数口電気こまろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ライフスタイル <small>(旧東芝株式会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)</small>	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
	パナソニック アプライアンス社 <small>(旧パナソニック株式会社 松下電器産業株式会社)</small>	NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200 (※3), NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204M, NK-2204, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L

※1. 小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等も含まれます)に組み込まれています ※2. 据置型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHEC

上記電気こまろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こまろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

【小形キッチンユニット用電気こまろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こまろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社 0120-126-174 http://cleanup.jp/	三協立山株式会社 0120-202-436 http://www.st-grp.co.jp/	タカラスタンダード株式会社 0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/
東芝ライフスタイル株式会社 0120-668-401 http://www.toshiba.co.jp/tha/	株式会社ハウステック 0120-524-852 http://www.housetec.co.jp/	パナソニック株式会社 アプライアンス社 0120-391-391 http://panasonic.co.jp/
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 0120-116-484 http://panasonic-denko.co.jp/	日立アプライアンス株式会社 0120-256-557 http://www.hitachi-ap.co.jp/	富士工業株式会社 0120-500-621 http://www.fjic.co.jp/
三菱電機株式会社 0120-099-506 http://www.mitsubishielectric.co.jp/	株式会社 LIXIL 0120-190-530 http://www.sunwave.co.jp/	

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こまろ協議会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>



総務省消防庁・東京消防庁・経済産業省の各ホームページにも掲載され、注意喚起並びに改修を促進しています。

総務省消防庁 <http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1908/pdf/190824yo307.pdf>

東京消防庁 <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/200910/kitchen.html>

経済産業省 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/chuui_kanki/denkikonro.htm

(4) シャープ株式会社が製造した電気洗濯機について（管理番号A201500773）

①事象について

シャープ株式会社が製造した電気洗濯機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、製品内部の電気部品（クラッチソレノイド）のリード線が断線し、使用しているうちに発火に至ったと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2013年（平成25年）7月29日にプレスリリース及びウェブサイトへ情報を掲載するとともに、同月30日に新聞社告、チラシの配布、判明顧客に対する個別連絡を行い、対象製品について無償点検・修理を実施しています。

③対象製品：機種・型式、製造期間、改修対象台数

機種・型式		製造期間	改修対象台数
ES-A70E(-C/-H)	ES-N75D(-G)	1999年 8月 ～ 2006年12月	729,116
ES-A80E(-C/-H)	ES-D75D(-V/-W)		
ES-70EE(-C)	ES-AG70D(-V/-W)		
ES-72EM(-C)	ES-AG80D(-V/-W)		
ES-80EE(-C)	ES-U70D(-V/-W)		
ES-82EM(-C)	ES-U80D(-V/-W)		
ES-DD8E(-C)	ES-CL75D(-A)		
ES-B75D(-C/-P)	ES-G70V6(-W)		
ES-75N(-G)	ES-G80V6(-W)		
ES-M7K(-C)	ES-KG73V(-A/-N)		
ES-73EM(-V)	ES-KG83V(-A/-N)		
ES-83EM(-V)	ES-V73V6(-A)		
ES-LC70B(-C/-H)	ES-V83V6(-A)		
ES-LC80B(-C/-H)	ES-T730V(-S)		
ES-U70C(-P/-V)	ES-T830V(-S)		
ES-U80C(-P/-V)	ES-TG74V(-G/-N/-S)		
ES-74EM(-V)	ES-TG84V(-G/-S)		
ES-84EM(-V)	ES-FG74V(-S)		
ES-C75D(-P/-V)	ES-FG84V(-S)		
ES-CY75D(-Y)	ES-D75E2(-A)		
ES-N7K(-C)	ES-D85E2(-A)		

※ 表中()内は色調コードです。

2013年（平成25年）7月29日からリコール（無償点検・修理）を実施
改修率：30.1%（2016年1月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201500773）発生以前の、同社が輸入した当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき重大製品事故の報告を受け、製品起因が疑われる事故として公表していたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2015年度	0	—	2012年度	0	—
2014年度	0	—	2011年度	0	—
2013年度	2	火災	2010年度	1	火災

<対象製品の外観及び確認方法>

製品前面操作部の左右いずれかに機種・型式が記載されています。



（写真はES-AG70D）

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

シャープ株式会社

電話番号：0120-404-511

受付時間：9時～18時（月～土）

9時～17時（日・祝日）

ウェブサイト：http://www.sharp.co.jp/support/announce/es_info_130729.html

※上記ウェブサイトからも無償点検及び修理の申込みが可能です。

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担 当 : 木原、清重
電 話 : 03-3507-9204 (直通)
F A X : 03-3507-9290

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担 当 : 下出、鈴木、植杉、岸田
電 話 : 03-3501-1707 (直通)
F A X : 03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500757	平成28年2月3日	平成28年2月15日	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-646UKF	サンポット株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	青森県	
A201500759	平成28年2月4日	平成28年2月15日	ガスこんろ(都市ガス用)	C3GC3DTR(東京ガス株式会社ブランド:型式HR-M563PA-HR)	株式会社ハーマン(東京ガス株式会社ブランド)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201500767	平成28年2月4日	平成28年2月16日	石油給湯機	IBF-422DS	株式会社長府製作所	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	徳島県	製造から15年以上経過した製品 平成17年3月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:96.8%
A201500771	平成28年2月11日	平成28年2月17日	半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	RUX-1611WF-E	リンナイ株式会社	CO中毒 軽症1名	当該製品を使用中、浴室で1名が一酸化炭素中毒で軽症を負った。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から20年以上経過した製品 平成28年2月15日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 平成28年2月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201500772	平成28年2月12日	平成28年2月17日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	群馬県	製造から15年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:98.5%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201500758	平成28年2月4日	平成28年2月15日	IH調理器	SIC-1400B-KO	サンソニック株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	香川県	
A201500761	平成28年1月30日	平成28年2月15日	携帯型電気冷温庫	ACW-620	株式会社アピックスインターナショナル (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成28年2月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201500762	平成27年12月6日	平成28年2月15日	鍋	GN-200B	HARIO株式会社	重傷1名	当該製品で調理中、破裂音がするとともに、鍋の底が破損し、耳を負傷した。現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年2月8日
A201500763	平成28年1月31日	平成28年2月15日	電気ストーブ	SAV1104-2000	株式会社ディンプレックス・ジャパン (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成28年2月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201500765	平成28年1月20日	平成28年2月16日	自転車	7.5FX	トレック・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品のフロントフォークが破断し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年2月4日
A201500766	平成28年2月1日	平成28年2月16日	換気扇	FY-08PTU7D	松下エコシステムズ株式会社(現 パナソニック エコシステムズ株式会社)	火災	学校のシャワー室で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201500769	平成28年1月10日	平成28年2月16日	バッテリー(リチウムイオン、無線機用)	BP-220L	アイコム株式会社	火災	駅構内で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年2月9日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500770	平成28年2月6日	平成28年2月17日	電気こんろ	SBE-101-200V (サンウエーブ 工業株式会社 (現 株式会社L IXIL)製ミニキッ チンに組み込ま れたもの)	富士工業株式会社	火災	当該製品の上に置いていた電気製品を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	広島県	製造から20年以上経過した製品 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 96.4% (一口電気こんろ合計)
A201500773	平成28年2月8日	平成28年2月17日	電気洗濯機	ES-AG80D	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 当該事故の原因は、現在、調査中であるが、製品内部の電気部品(クラッチソレノイド)のリード線が断線し、使用しているうちに発火に至ったと考えられる。	埼玉県	平成28年2月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成25年7月29日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:30.1%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500760	平成28年1月12日	平成28年2月15日	運動器具(エクササイズ用)	重傷1名	当該製品を使用していたところ、胸部を負傷した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年2月3日
A201500764	平成28年1月31日	平成28年2月15日	電話機	火災 軽傷3名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201500768	平成28年2月5日	平成28年2月16日	プラズマテレビ	火災	当該製品を延長コードに接続していたところ、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

I H調理器（管理番号：A201500758）



携帯型電気冷温庫（管理番号：A201500761）



鍋（管理番号：A201500762）



自転車（管理番号：A201500765）



換気扇（管理番号：A201500766）



バッテリー（リチウムイオン、無線機用）（管理番号：A201500769）

